取扱説明書



DC ミリアンペア クランプメータ

KEW 2500

₭ 共立電気計器株式会社

保証書

KFW2500 製浩番号 保証期間 ご購入日(月 日)より1年間

共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内 に正常なご使用状態で万一故障が生じた場合は、保証規定により 無償修理をさせていただきます。本書を添付の上ご依頼ください。

お	名	前	
ز	住	所	Ŧ
Т	Ε	L	

◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご 記入の上、大切に保管してください。 ◎本保証書の再発行はいたしません。

◎本保証書は日本国内でのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

保証規定

保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。

- 但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。 1. 取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原 因で発生した故障。
- 2. お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常 な衝撃が加わって生じた故障。
- 3. 弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた 故障。
- 4. 火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じ
- た故障。
- 5. 傷など外観上の変化。
- 6. その他弊社の責任と見なされない故障。
- 7. 電池など消耗品の交換、補充。
- 8. 保証書のご提出がない場合。



東京オフィス ☎03(3723)7021 FAX.03(3723)0139

1. 使用上の注意(安全に関する注意)

○本製品はIEC61010電子測定装置に関する安全規格に準拠して、 設計・製造の上、検査合格した最良の状態で出荷されています。 の取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項 及び、本器を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただ くための事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこ の取扱説明書をお読みください。

♪ 警告

- ●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理
- ●この取扱説明書は 手折な所に大切に保管し、必要なときに いつでも取り出せるようにしてください。
- ●取扱説明書で指定した製品本来の使用方法を守ってください。 ●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、
- 以上の指示を必ず厳守してください。指示に従わないと、怪我 や事故の恐れがあります。危険及び警告、注意事項に反した使 用により生じた事故や損傷については、弊社としては責任と保
- ○本製品に表示の△マークは、安全に使用するため取扱説明書を 読む必要性を表わしています。尚、このΔマークには次の3種 類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。
- △ 危険:この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
- △ 警告: この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示し ています
- ▲ 注意:この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷 害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発 生が想定される内容を示しています。

本製品および取扱説明書には、以下のシンボルマークが表示され ています。それぞれのマークが意味する内容をよく理解した上で

- 取扱説明書を参照する必要があることを示しています。人 ▲ 体および機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要 がある場合に付いています。
- 二重絶縁または強化絶縁で保護されていることを示してい
- 危険な電圧が存在する通電導体の周辺では使用してはいけないことをニュアンキャー ないことを示しています。
- 本製品は、WEEE指令 (2002/96/EC) マーキング要求 に準拠します この電気を見る に準拠します。この電気電子製品を一般家庭廃棄物として ■ 廃棄してはならないことを示します。

- △ 危険 ●本製品は、対地電位42Vpk以上電位のある回路では、絶対に 使用しないでください。
- ●引火性ガスのある場所で測定しないでください。火花が出て 爆発する危険があります。
- ●本製品や手が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。
- ●測定の際には測定範囲を超える入力を加えないでください。 ●測定中は絶対に電池蓋を開けないでください。 ●クランプセンサおよび、本器のケースが破損または外れている場合には、絶対に測定をしないで下さい。
- ●AC電流の測定には使用しないで下さい ●指定した操作方法および条件以外で使用した場合、本体の保 護機能が正常に動作せず本器を破損したり感電等の重大な事

故を引き起こす可能性があります。

- ●この測定器を使用しているうちに、本体、クランプセンサケーブルに亀裂が生じたり、金属部及び、内部配線が露出した
- ンがに連載が生したり、正規的及び、下が出版が発出した ときは、直ちに使用を中止してください。 ●本製品の分解、改造、代用部品の取り付けはしないでください。 修理・調整が必要な場合は、当社または取扱店宛にお送りく
- へさい。 ◆本製品が濡れている状態では電池交換をしないでください。 ●電池交換のため電池蓋を開けるときは、クランプセンサを被測 定物から必ず外し、電源をOFFにした状態で行ってください。

- ●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所に 本製品を放置しないでください。
- ●本製品は防じん・防水構造となっていません。ほこりの多い 場所および水のかかる恐れのある場所では使用しないでくだ
- るい。故障の原因となります。 ●使用後は必ず電源をOFFにしてください。 長期間使用しない場合は、電池を外し保管してください。
- ●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗 剤か水に浸した布を使用してください。

○測定カテゴリについて

安全規格IEC61010では測定器の使用場所についての安全レベ メモルが旧このでは別とはのと思うになっている。 ルを測定カテゴリという言葉で規定し、以下のように○~CAT Nの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパ ルスが大きい電気環境であることを意味します。CAT Ⅲで設計 された測定器はCAT II で設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。

主電源に直接接続されていない他の回路

CAT II: 直接配電盤から電気を取込む機器の電気回路 CAT III: 直接配電盤から電気を取込む機器の1次側および分岐部

CAT IV: 引込み線から電力量計および1次過電流保護装置(配電 般)までの雷路

表示切り替え(DISP)スイッチを押すとメイン表示部で表示さ

%(Span)表 示と測	測定値(mA)	%表示(%)
定値(mA)の関係は、	-20.00	100.0
右表の通りです。	0.00	-25.0
測定値をXとした場	2.00	-12.5
合の%表示は以下の	4.00	0.0
式から算出します。	12.00	50.0
%表示=(X −4.00)×6.25	20.00	100.0
	100.0	

ます。測定結果がマイナスの場合は、-OLと表示されます。 % (Span)表示は、100mAレンジに移行した時点で---と表示されます。

7. その他機能

7.1 データホールド機能

チを1度押すと、そのときの指示値が保持されます。データホー ルド中は、表示部にホールドマーク [HOLD] が表示され、入力が変 化しても指示値は変わりません。再度データホールドスイッチを 押すとデータホールドは解除されます。

[オートパワーオフ機能の停止]

オートパワーオフ機能を停止するには、データホールドスイッチ を押した状態で、電源をオンします。このとき、電源オン直後に"P.oFF" が1秒間表示されます。一度電源を切り、再度電源をオ ンするとオートパワーオフ機能が有効に戻ります。

7.3 バックライト・LEDライト

ライトスイッチを押すとLEDライト(白色)とLCDバックライト

7.4 アナログ出力機能

アナログ出力端子からは、測定結果に相当する信号が直流電圧で出 力されます(10mV/mA)。 本器と記録計やデジタルマルチメータを専用



2. 特 長

- ●DC4-20mAの計装信号を測定することができます。
- ●回路を切断することなく直流電流0-100mAを容易に測定するこ 上ができます。

- ●記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナ 口グ出力機能付き
- ●表示値を固定できるデータホールド機能付き。

3. 仕 様

●測定範囲及び確度(23℃±5℃ 相対湿度75%以下)

レンジ	表示範囲	確度保証範囲	確度	条件
20mA	0.00~±21.49mA	0.00~±21.49mA	±0.2%rdg±5dgt	6項(1)ゼロ調
100mA	±21.0~±126.0mA	±21.0~±120.0mA	±1.0%rdg±5dgt	整実行後

(2) アナログ出力機能

レンジ	出力有効表示範囲	出力電圧			確度
20mA	0.00~±21.49mA	0.0~±214.9mV	3項	(1)	確度+ (±0.5mV)
100mA	±21.0~±126.0mA	±210~±1260mV	3項	(1)	確度+ (±3mV)

______ ※OL表示時は1300mVを出力。(-OL時は-1300mVを出力) OL表示については6項(オーバー表示)参照

●適応規格 IEC61010-1

測定カテゴリO(Other), 汚染度2

IEC61326 (EMC規格) IEC60529 IP40

●谔谙摂格 FU RoHS 指会適合

約0.6秒/回

●使用環境条件 屋内使用、高度2000m以下

※長時間連続測定する場合、以下にご注意ください。

- ・電源をオンした直後は、ウォーミングアップのために電源をオ
- ・記録中、周囲温度に変化があった場合、3項の仕様に記載の 温度係数に加えて、10℃の変化につき20カウント程度のゼ 口点の変動があります。



8. 電池の交換

被測定物から外し、本体の電源を必ずオフにしてください。

- ●違う種類の電池を混ぜたり、新しい電池と古い電池を混ぜ て使用しないでください。
- ●電池の極性を間違えないよう、ケース内の刻印の向きに合 わせて入れてください。

交換してください。また、電池が完全になく なっている場合は、表示部が消え・□マーク も表示されませんので注意してください。

「電池交換手順]

(1)本体の電源をオフにします。 (2)本製品背面の電池蓋のネジ

(3)新しい電池と交換してください。 使用する電池は、単3形乾電池4本です。 なお、アルカリ形LR6を推奨します。



- ネジ

●使用温湿度範囲 -10~+50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと) ●保存温湿度範囲 -20~+60℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと) ●雷源

単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨) ●連続可能使用時間 約60時間(バックライト、LEDライト消灯時)

●オートパワー スイッチ操作後約10分で自動的に電源OFF。ただし オフ機能 OUTPUT端子挿入時は、オートパワーオフ機能無効。 ●温度係数 0.1×(仕様確度)/℃ (<18℃または>28℃) AC2210V 5秒間(電気回路と外箱間)

●絶縁抵抗 100MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間) ● 同路 – 大地間定格雷圧 42 Vnk ■被測定可能導体径 最大 φ 6mm

> 約290g (電池含む) ソフトケースMODEL9096 · · · · · · 1個 単3形アルカリ乾電池LR6 · · · · · · · 4個

取扱説明書(和文/英文共通) · · · · · · · 1部 ●オプション品 アナログ出力コードMODEL7256

111(L)×61(W)×40(D)mm

4. 各部の名称

■耐雷圧

●外形寸法

●質量

●付属品



バリア:操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び 空間距離を確保するための目印です。



アフターサービス

●修理·校正を依頼されるには お買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理 グループにお送りください。

●製品のご使用に関するお問い合わせは 弊社お客様相談室にご連絡ください。

●校正周期について

本製品を正しくご使用いただくため、定期的(推奨校正周期1 年) に校正することをおすすめいたします。

●補修用部品の保有期間

本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打 ち切り後、5年間を目安に保有しています。

■ホームページのご案内 www.kew-ltd.co.ip

●新製品情報

●取扱説明書/ソフトウェア/単品カタログのダウンロード

●販売終了製品情報

ご使用に関するお問い合わせは

共立電気計器 お客様相談室

電話受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く) © 0120-62-1172

※折り返しお電話させていただくことがございますので 発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。 ※フリーコールをご利用いただけない場合は、最寄りの 弊社営業所へおかけください。

修理・校正に関するお問い合わせは

共立電気計器 サービスセンター

〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480

3 0894-62-1172

修理・校正を依頼される場合は事前に雷池の消耗、 輸送中に損傷しないように十分梱包した上で 弊社サービスセンターまでお送りください。

5. 測定を始める前に

- (1) 電源投入後、クランプセンサがスムーズに開閉することを確
- 認してください。 (2) 電池電圧のチェックを行ってください。 電源スイッチを押し、本体の電源を入れます。このとき電池 マークがすべて消灯した場合は「8. 電池の交換」に従い、
- 新しい電池と交換してください。 (3) データホールド機能が動作していないか確認してください。

6. 測定方法

▲ 警告
●本器を絶縁されていない導体で使用しないで下さい ●アナログ出力機能を使用する際は、必ず本器専用のアナログ出力ードMODEL7256を使用してください。

△ 危険 ●測定の際は指先等が、バリアを越える事のないよう充分注

- ⚠ 注意 ●クランプセンサが汚れていると測定値が誤差になる場合が あります。測定前に、クランプセンサが汚れていないこと
- ●電磁波の影響による測定値の誤差を軽減するため、ゼロ調整を う際は、クランプセンサを測定対象に近づけて行ってください

●クランプセンサ開閉時に衝撃、振動や無理な力がわると 測定値が誤差になる場合があります。クランプセンサ開閉 時は軽く開閉するよう注意してください。

関ロ 同画を 測定の前に以下の手順でゼロ調整を行ってください。 トランスコアで導体をクランプしない状態でセンサ部分を閉じ、ゼロアジャストスイッチを押します。

LCDにゼロアジャストマーク ZERO が1秒間表示されます。

..... トリガを押しトランスコアを開き、被測定導体の一本をクラ ンプレてください(下図参照)。測定された電流値が表示されます。測定する導体をクランプ ///。 す。測定する導体をクランプ します。LCDのメイン表示部 に電流値が表示されます。

に電流値が表示されます。 ・測定結果がマイナス値の場合は、クランプの矢印とは 反対の方向に電流が流れて いることを示します。

LCDのサブ表示部には、4mAを0%、20mAを100%とした測定 値に対応したパーセント(%)値が表示されます。(20mAレ

れます。その際、電	『流値はサブ表示部	に表示されます。
%(Span)表 示 と 測	測定値(mA)	%表示(%)
定値(mA)の関係は、	-20.00	100.0
右表の通りです。	0.00	-25.0
測定値をXとした場	2.00	-12.5
合の%表示は以下の	4.00	0.0
式から算出します。	12.00	50.0
%表示=(X −4.00)×6.25	20.00	100.0

測定値が最大表示範囲(126.0mA)を超えるとOLが表示され

測定した値を表示部に固定する機能です。データホールドスイッ

7.2 オートパワーオフ機能 操作後、約10分間で自動的に電源が切れます。ただし、アナログ 出力端子挿入時はオートパワーオフ機能は無効になります。

(白色) が点灯します。消灯するには、再度ライトスイッチを押 すか、点灯から2分経過すると自動消灯します。自動消灯を無効 にするには、ライトスイッチを押しながら電源をオンします。 の時、電源オン直後に"L.oFF"が1秒間表示します。一度電源を 切り、再度電源をオンすると自動消灯が有効になります。

のアナログ出力コード (MODEL7256) で接続することで確認できます。 ※アナログ出力コードを本体に挿入すると、サブ表示部に "OUT が1秒間表示されます。



●測定対象を照らすことができるLEDライト付き。

●オートパワーオフ機能付き。

●測定結果をパーセント(%)で表示する%(Span)表示機能付き。

(1) 1	1/川电/川(ハ			
レンジ	表示範囲	確度保証範囲	確度	条件
		0.00~±21.49mA		
100mA	±21.0~±126.0mA	±21.0~±120.0mA	±1.0%rdg±5dgt	整実行後

表示値に対して直流電圧(10mV/mA)を出力する。

_		,	
レンジ	出力有効表示範囲	出力電圧	確 度
20mA	0.00~±21.49mA	0.0~±214.9mV	3項(1)確度+ (±0.5mV)
100mA	±21.0~±126.0mA	±210~±1260mV	3項(1)確度+ (±3mV)

※出力インピーダンス:約5kΩ

IEC61010-2-032

液晶表示(表示内容は4.各部の名称参照) ●表示

ンした状態で数10分間放置した後、記録を開始してください。



●感電事故を避けるため、電池交換の際はクランプセンサを

電池マークがすべて消灯した € 場合は、速やかに新しい電池と

をゆるめ電池蓋を外します。

(4)電池蓋を取り付けネジを締めてください。

