取扱説明書



マルチメーター

MODEL 1106

◆◆ 共立電気計器株式会社

1. 使用上のご注意(安全に関するご注意)

○この取扱説阻患には 使用される方の危险を避けるための事項及 び本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくた めの事柄が書かれていますので、必ず使用前にお読みください。

↑ 警告

- 本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解
- この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときにい っでも取り出せるようにしてください。 ● 製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使用方法を
- 守ってください。

共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間

内に通常のお取扱いで万一故障が生じた場合は、保証規定により

◎本保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してく

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

MODEL - 1 1 0 6 製造番号

本書を添付の上、ご依頼ください。

◎保証規定をよくお読みください。

◎本保証書は日本国内でのみ有効です。

保証期間 ご購入日(

無償で修理いたします。

お名前

ご住所

お電話番号

ださい。

販売店名

保証書…………

日)より1年間

| ● 本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、|

以上の指示を必ず厳守してください。

指示に従わないと、怪我や事故の恐れがあります。

○ 本製品に表示のΔマークは、安全に使用するため取扱説明書を読 む必要性を表しています。尚、この△マークには次の3種類がありま すので、それぞれの内容に注意してお読みください。

△ 危険:この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡ま たは重傷を負う危険性が高い内容を示しています。

- ▲ 警告:この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡ま
- たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 △ 注意:この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発 生が想定される内容を示しています。

- 本製品は低圧回路用に設計されていますので、500V以上の高 圧回路では、絶対に使用しないでください。 ● 250V以上の工業用電力ラインで電圧を測定しないでください。
- 引火性のガスのある場所で測定しないでください。
- 火花が出て爆発する危険があります。 ● 電圧測定時に測定コードで電源ラインを短絡しないように注意して
- ください。人身事故の危険があります。 ◆ 本製品や手が濡れている状態では絶対に使用しないでください。 測定の際には、測定範囲を越える入力を加えないでください。

- ■この測定器を使用しているうちに、本体や測定コードに亀裂が生 じたり、金属部分が露出したときは、使用を中止してください。
- 本製品の分解、改造、代用部品の取付は行わないでください 修理・調整の必要な場合は、弊社または取扱店宛にお送りください。
- ◆本製品が濡れているときには、電池交換を行わないでください。
- 測定コードはプラグを根元まで端子に差し込んで使用してください。
- 本体ケースを開けたまま測定をしないでください。
- 電池交換のため本体ケースを開けるときは、レンジスイッチをOFF にし測定コードを外してください。

- 測定を始める前に、レンジスイッチを必要な位置にセットしたことを 確認してください。
- 測定物に測定コードを接続したままレンジスイッチを切り換えないで
- 使用後は必ずレンジスイッチをOFFにし、測定コードを外してくだ さい。また、長期間使用されない場合は電池を外して保管して
- 落下などによるショックや、高温多湿、結露するような場所および 直射日光の当たる場所に本製品を放置しないでください。

2. 特 徵

●安全性の高い設計

本製品表面からは一切の金属露出部をなくし、また測定コー ドは、測定中に、もしはずれることがあっても安全なバリア 付バナナプラグを採用するなど、あらゆる点でユーザーの安 全を第一とする配慮がなされております。

●使用性を追求したデザイン

小型、軽量で可搬性に優れ、本体に傾斜をつけ、指示値を読みと りやすくする等細部に至るまで使いやすさを追求したデザインです。

AC,DCとも±3%という高精度で、高い信頼性を保証します。 指示計器部は外部磁界の影響を受けない内部磁石形特殊構造 を採用しております。

●温度の測定も可能


温度プローブMODEL-7060 (別売) の使用により、- 20℃から150℃ までの気温、水温、その他をスケール上で直読することができます。

●電池の消耗状態の判別

"1.5V BATTERY TEST" のレンジを使用されますと、 様々な機器に使用されている電池の消耗状態をスケール上で 単1乾電池、単2乾電池、単3乾電池の電池が測定できる設計です。

ヒューズ及びダイオードにより保護されています。

3. 各部の名称

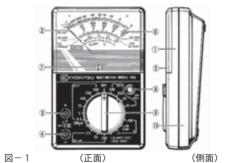

①本体パネル ②指針 ⑤メータカバー ⑥スケール版 ⑦零調ネジ ⑨レンジスイッチツマミ

③プラス端子 ④マイナス端子 ⑧オーム零調ツマミ ①本体ケース

4. 仕 様

▶標準測定範囲

直流電圧(6レンジ) 0.5/5/25/100/250/500V (5k Ω/V)

交流電圧(4レンジ

10/50/250/500V (2.5k Ω/V)

直流電流(4レンジ)

200 μ A/2.5/25/250mA

200 μ A ~ 25mA (端子電圧 約500mV) 250mA (端子電圧 約800mV)

抵抗 (3レンジ)

× 1 3kΩ (中央値20Ω)

30kΩ (中央値200Ω) $\times 10$

×100 300kΩ (中央値2kΩ)

1.5V BATTERY TEST TESTできる1.5V電池の種類

マンガン乾電池:単1(R20P)、単2(R14P)、単3(R6P) アルカリ乾電池: 単1 (LR20)、単2 (LR14)、単3 (LR6)

度 -20℃~+150℃(使用プローブMODEL-7060) 温

▶精

直流電圧 交流電圧 } 最大日盛の±3%以内

直流電流 (但し直流電流の250mAは±5%以内)

目盛長の±3%以内 ±5℃以内(0℃~+100℃) 温 度 ±10℃以内(その他の範囲)

(別売温度測定プローブMODEL-7060を使用して)

 
▶絶縁耐力 AC3000V/1分間

▶使用電池 R6P (SUM-3) 1.5V×1個

▶外形寸法 130×85×38mm ▶重 量 約175g ▶付 属 品 測定コード1組 (MODEL-7066) 取扱説明書

オプションとして温度測定プローブMODEL-7060があります。

5. 目盛の読み方



日盛区分 | 測定レンジ | 使用する目盛 | 目盛数字の倍率 DC 0.5V x0.1 x0.1 直流電圧 100 ×10 250 50 250 500 ×1 ×10 AC 10V 10 ×1 AC 50V 交流電圧 **x**1 250 10 ×1 ×10 250 500 ×100 DC 200 μ A D 2.0 2.5mA 250 250 ×0.01 直流雷流 25 $\times 0.1$ 250 250 ×1 抗A ×10 **×**10 ×100 ×100 度 (D) R×10 © -20~+150°C ×1 BATT.TEST © 1.5V BATTERY TEST

6. 測定を始める前に

次の要領で確認をしてください。

● 測定コードの被覆が破れたりしていませんか。 被覆が破れていたり、金属部分が露出していたら、新しい測 定コードと交換してください。

)メータの指針が0に合っていますか。 指針が目盛左側の0に合っているか確認してください。0上

にないときはメータゼロ調整器をドライバー等でまわして合

● ヒューズが溶断したままになっていませんか。 レンジスイッチを×1Ωレンジにセットし、測定コードの プラグをそれぞれ+端子と-COM端子に差し込み、先端ピンをショートしてください。メータが全く振れなければヒューズが溶断していますので交換してください。(交換方法は8. ユーズ及び電池の交換参照)

● 本体内蔵1.5V電池が消耗していませんか。

本体内威1.5V电池が相称していませんか。 レンジスイッチを×1 Ω レンジにセットし、測定コードのブラグをそれぞれ+端子と- COM端子に差し込み、テストピンをショートしてください。次に抵抗ゼロ調整ツマミを回します。指針が抵抗目盛の0(右端)まで振れれば1.5V乾電 しょう。福祉が抵抗した。 他はそのままで、0まで振れない場合は交換してください。 (交換方法は8. ヒューズ及び電池の交換参照)

7. 測定方法

7-1 直流電流の測定

⚠ 危険

- 250V以上の電圧を測定するときは、測定する回路の電源を 切ってから、測定コードを接続してください。また測定中に は測定する回路の配線や測定コード、テスタに手をふれない ようにしてください。測定後も同様に、測定する回路の電源
- 各レンジの最大定格を超える電圧を加えないでください。 各レンジの最大定格を超える電圧を加えないでください。 500Vを超える電圧が端子とアース間に加わらないよう注
- 本製品や手が濡れている状態では絶対に使用しないでください。
- (1) プラス端子に赤、マイナス端子に黒の測定コードを挿入し ンジスイッチをDC500Vレンジにセットしてください。
- (3) 被測定回路のプラス側に赤の測定コードを、マイナス側に黒の測定コードを接続してください。 の測定コートを接続してください。 (4)もし、指示値が250V以下の場合はレンジスイッチをCD250Vレンジにセットし、測定してください。同様な手順で、測定電圧の大きさに応じて、レンジスイッチをセットし、測定してください。

7-2 交流電圧の測定

⚠ 危険

- 250V以上の工業用電力ラインで電圧を測定しないでください。 ● 工業用電力ライン以外で250V以上の電圧を測定するときは 測定する回路の電源を切ってから測定コードを接続してくださ い。また、測定中には測定する回路の配線や測定コード、 タに手をふれないようにしてください。測定後も同様に、測定 する回路の電源を切ってから測定コードをはずしてください。
- 各レンジの最大定格を超える電圧を加えないでください。 500Vを超える電圧が端子とアース間に加わらないよう注
- 本製品や手が濡れている状態では絶対に使用しないでください。 (1) プラス端子に赤、マイナス端子に黒の測定コードを挿入し
- (2) レンジスイッチをAC500Vレンジにセットしてください。 (3) 被測定回路に、測定コードを接続してください。 (交流電圧では、測定コードの色は関係ありません。) (4) 以下直流電圧の測定と同様に、測定電圧の大きさに応じて、 レンジスイッチをセットし、測定してください。

7-3 直流電流の測定

₾ 危険

92-2010

- ●あやまって電圧を加えないよう注意してください。
- 電圧が加わると、ヒューズの溶断又は本製品を損傷するおそ

- 各レンジの最大定格を超える電流を加えないでください。
- (1) プラス端子に赤、マイナス端子に黒の測定コードを挿入してください。
- (2) レンジスイッチをDC250mAレンジにセットしてください。 (3) 被測定回路のプラス側に赤の測定コードを、マイナス側に黒
- の測定コードを接続してください。 (4) 指示値が低いレンジで測定可能ならば測定電流の大きさに応じて、レンジスイッチをセットし、測定してください。

7-4 抵抗の測定

- ▲ **危険** あやまって電圧を加えないよう注意してください。 ● 電圧を加えると、ヒューズの溶断又は本製品を損傷するおそ
- 回路の抵抗を測定する際には必ず被測定回路の電源を切っ
- (1) プラス端子に赤、マイナス端子に黒の測定コードを挿入し
- (1) ノフス端子に赤、マイアス端子に無の測定コートを挿入してください。
 (2) レンジスイッチをΩレンジにセットしてください。指針が抵抗目盛の0を指示しない場合はオーム零調整ツマミをまわし、0に合わせてください。もし、それでも指針が0を指示しないときは、電池が消耗していますので、新しい電池と交換してください。
 (4) 被測定物の両端に測定コードを接続してください。
 (5) 測定抵抗の大きさに応じて、レンジスイッチをセットし、零を合わせて測定してください。

7-5 1.5V BATTERY TEST

▲ 危険● 定格以上の電圧を入力しないでください

▲ 注意 長時間接続すると、電池が消耗します。

- 小型のボタン電池等を測定する場合は、短時間で測定してください。 (1) プラス端子に赤、マイナス端子に黒の測定コードを挿入し
- (2) レンジスイッチを1.5V BATTERY TESTレンジにセットして
- (3) 電池のプラス側に赤、マイナス側に黒の測定コードを接続し (注) 1.5V BATTERY TESTレンジは内部抵抗20Ωです。

7-6 温度の測定

- 50V以上の電圧が加えられている金属の温度の測定は危険 ですので、避けてください。
- (1) 測定コードの赤をプラス (+) 端子に、黒をマイナス (-) 端
- (2) レンジツマミをTEMPの位置にします。

(3) 測定コード赤、黒の先端ピンをショートし、オーム調整ツ マミをまわし、指針を温度目盛のCALに合わせてください。 (図-3参昭)

へ 合わせ終りましたら電圧測定コードを取りはずしてください。 (4) 次に温度プローブ (MODEL-7060) の赤コードをプラス (+) 端 子に、黒コードをマイナス(-)端子に挿入してください。(図-4参照)



8. ヒューズ及び電池の交換

- ▲ 警告
 ●電池交換後、ヒューズ交換のため電池蓋を開けるときは、 レンジスイッチをOFFにし、測定コードを外してください ● ヒューズは必ず弊社指定の定格のものと交換してください。 (速断型、F250V/0.5A、φ6.35~6.4×30~32です。)
- ヒューズが溶断した場合は、ケースを取り外し、必ず 0.5A/250Vの指定ヒューズと交換してください。他のヒューズ を使用すると本製品を損傷することがあります。

- ■電池の極性を間違わないように、ケース内の刻印の向きに
- 指定の電池(R6P)を使用してください。
- ●電池が消耗すると、オーム零調整ができなくなり、このままでは抵抗及び温度の正しい測定はできません。
- ケースを取り外し、新しい電池と交換してください。

9. その他

● メータカバーの帯電防止処理について

このテスタのメータカバーには帯電防止剤が塗布してありますので、乾いた布等で強くこすらないようにしてください。 長年ご使用頂くと帯電防止効果が弱くなり、手を近づけると メータが大きく振れたり、電気量を加えていないのにメータが振れたりすることがありますが、市販の帯電防止剤の入った洗剤に布をひたしてメータカバーを拭けば直ります。

10. 製品の廃棄について

この製品は、WEEE指令(2002/96/EC)マーキング要求に準拠します。 張付けされたラベルは、この電気電子製品を一般家庭廃棄物として 廃棄してはならないことを示します。

製品カテゴリ

WEEE指令の「付属書1」に示される製品タイプに準拠 ,この製品は"監視及び制御機器"の製品として分 類されます。

· ● 修理のご依頼について ● -

〒 797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480

電池の消耗、測定コードの断線を確認してから、輸送中に損傷 しないように十分梱包した上、下記サービスセンターまたは取 扱店までお送りください。

乗立電気計器株式会社 サービスセンター TEL 0894-62-1172 FAX 0894-62-5531 この説明書に記載されている事項を断り無く変更することがあ

保証規定

保証期間中に生じました故障は、以下の場合を除き無償で修理

- 1. 取扱説明書によらない不適切な取扱い、使用方法、保管方 法が原因で生じた故障 2. お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異
- 常な衝撃が加わって生じた故障 3. 弊社のサービス担当者以外の改造、修理、オーバーホールが原因で生じた故障
- 火災、地震、水害、公害およびその他の天変地異が原因で 5. 傷など外観上の変化 6. その他弊社の責任とみなされない故障

7. 電池など消耗品の交換、補充 8. 保証書のご提出がない場合

◎ご注意

弊社で故障状態の確認をさせていただき、上記に該当する場 合は有償とさせていただきます。 輸送中に損傷が生じないように梱包を施し、弊社サービスセンターまたは取扱店宛にお送り下さい。

修 理 内 容 担当者 年 月 日

本 社 東京営業所 電 33 (3723) 7021 FAX 03 (3723) 1019 大阪営業所 電 66 (6337) 8646 FAX 06 (6337) 8590

名古屋営業所 〒 461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 3F ☎ 052 (939) 2861 FAX. 052 (939) 2862

● 1922(939)2601 円AA、032(939)2602 ・ 1983-0841 仙台市宮城野区原町1-3-21-308号 ・ 2022(297)9671 FAX、022(298)8009 サービスセンター ・ 797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480 ・ 6084(62)1172 FAX、0884(62)5531 工 場 愛媛

1-09