


دليل التعليمات

مشبك القياس الرقمي

سلسلة KEW SNAP

KEW 2046R نوع 600A TRMS
KEW 2056R نوع 1000A TRMS

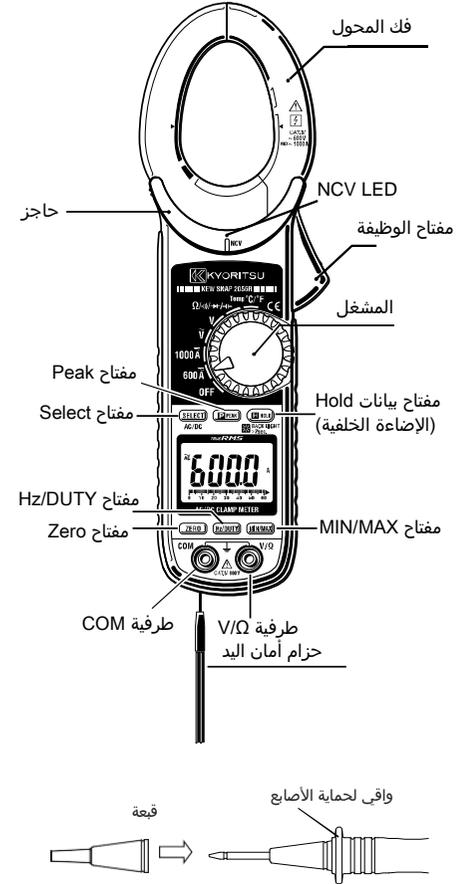

واقي لحماية الأصابع (الحاجز):

إنه جزء يوفر الحماية ضد الصدمات الكهربائية ويضمن الحد الأدنى المطلوب من مسافات الخلوص والزحف.

قبيعة:

حالة غير محددة لبيئة CAT II

حالة القبيعة لبيئات CAT III/IV يجب تثبيت القبيعة بإحكام على المجسات.

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

1. الميزات

- مصممة لتلبية معايير السلامة الدولية.
- IEC61010-1, IEC61010-2-032 و IEC61010-31
- فئة القياس 600V IV (CAT)
- درجة التلوث 2
- يوفر الهيكل الرئيسي المزدوج المصنوب راحة فردية قبضة اليد
- وظيفة الاحتفاظ بالبيانات
- وظيفة الإضاءة الخلفية LCD لتسهيل العمل في المواقف ذات الإضاءة الخافتة.
- وظيفة REL للإشارة إلى تفاوت القياس (قياس التيار والجهد والمقاومة)
- تتيح وظيفة الحد الأدنى والحد الأقصى قراءة سهلة لقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى أثناء القياس.
- تتيح وظيفة ذروة الاحتفاظ بقياس قيمة الذروة للتيار المبدئي. (في نطاق ACA فقط)
- مع وظيفة التحقق من الاستمرارية والصمام الثاني
- قياس سعة المكثفات
- قياس درجة الحرارة، قابلة للتبديل بين °C و °F
- وظيفة NCV (الجهد غير التلامسي) لفحص الأسلاك
- حماية المدخلات 600V
- وظيفة السكون لإطالة عمر البطارية
- مع الرسم البياني الشريطي، عرض عدد 6039

2. تحذيرات السلامة

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه واختباره وفقاً للمواصفة IEC 61010: متطلبات السلامة لأجهزة القياس الإلكترونية وتسليمها في أفضل حالة بعد اجتياز الفحص. يحتوي دليل التعليمات هذا على تحذيرات وقواعد السلامة التي يجب على المستخدم مراعاتها لضمان التشغيل الآمن للجهاز والاحتفاظ به في حالة أمانة. ولذلك، يُشترط قراءة تعليمات التشغيل هذه قبل استخدام الجهاز.

تحذير

- يلزم قراءة التعليمات الواردة في هذا الدليل وفهمها قبل البدء في استخدام الجهاز.
- احتفظ بالدليل في متناول اليد لتمكين الرجوع إليه سريعاً عند الضرورة.
- ينبغي أن يقتصر استخدام الجهاز على التطبيقات المقصودة منه فحسب.
- فهم واتباع كافة تعليمات السلامة الواردة في الدليل.
- ومن الضروري الالتزام بالتعليمات المذكورة أعلاه.

إذ أن عدم اتباع التعليمات المذكورة أعلاه قد يؤدي إلى التعرض لإصابة أو ضرر الجهاز أو إلحاق تلف به أثناء الاختبار. لا تتحمل شركة KYORITSU بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن الجهاز يتعارض مع الملاحظة التحذيرية.

الرمز المشار إليه على الجهاز يعني أنه يجب على المستخدم الرجوع إلى الأجزاء ذات الصلة في الدليل للتشغيل الآمن للجهاز. من الضروري قراءة التعليمات أينما يظهر الرمز في الدليل.

- خطر مخصص للظروف والأفعال التي من المحتمل أن تسبب إصابة خطيرة أو قاتلة.
- تحذير مخصص للظروف والأفعال التي يمكن أن تسبب إصابة خطيرة أو قاتلة.
- تحذير مخصص للظروف والأفعال التي يمكن أن تسبب إصابة أو تلفاً للجهاز.

- يتم استخدام العلامات المدرجة في الجدول أدناه على هذا الجهاز.

⚠	يجب على المستخدم الرجوع إلى الدليل.
⚡	الجهاز يعزل مزدوج أو معزز
⚡	يشير إلى أن هذا الجهاز يمكن أن يضغط على الموصلات العارضة عند قياس الجهد الكهربائي يتوافق مع فئة القياس المطبقة، والتي يتم وضع علامة بجوار هذا الرمز.
~	AC
==	DC
~	AC و DC
⚡	يلبي هذا الجهاز متطلبات وضع العلامات المحددة في توجيه WEEE. يشير هذا الرمز إلى مجموعة منفصلة للمعدات الكهربائية والإلكترونية.

خطر

- لا تقم أبداً بإجراء قياسات على دائرة يوجد بها جهد أعلى من 600 V AC.
- لا تحاول إجراء أي قياس في ظل وجود غازات قابلة للاشتعال. إذ أن استخدام الجهاز في مثل هذه الحالة قد يسبب إشعال النار، مما قد يؤدي إلى حدوث انفجار.
- تم تصميم أطراف فك المحولات بحيث لا تؤدي إلى قصر الدائرة قيد الاختبار. إذا كانت المعدات قيد الاختبار قد كشفت عن أجزاء موصلة، فيجب اتخاذ احتياطات إضافية لتقليل احتمالية حدوث قصر.
- لا تحاول أبداً استخدام الجهاز إذا كان سطحه أو يدك مبللة.
- لا تتجاوز الحد الأقصى للإدخال المسموح به ضمن أي نطاق القياس.
- لا تفتح غطاء البطارية مطلقاً في أثناء القياس.
- يجب استخدام الجهاز فقط في التطبيقات أو الشروط المخصصة لها. والا، فإن وظائف الأمان المجهزة بالجهاز لن تعمل، وقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز أو إصابة شخصية خطيرة.
- تأكد من التشغيل الصحيح على مصدر معروف قبل الاستخدام أو اتخاذ إجراء نتيجة لإشارة الجهاز.
- احتفظ بأصابعك وبيدك خلف وافي لحماية الأصابع أثناء القياس.

تحذير

- لا تحاول أبداً إجراء القياس في حالة وجود أي ظروف غير طبيعية، مثل العلية المكسورة والأجزاء المعدنية المكشوفة على الجهاز.
- لا تقم بتدوير مفتاح الوظيفة أثناء توصيل أسلاك الفحص.
- امتنع عن تثبيت الأجزاء البديلة أو إجراء أي تعديل على الجهاز. لإجراء الإصلاح أو إعادة المعايرة، قم بإرجاع الجهاز إلى موزع Kyoritsu المحلي الذي اشترته منه.
- لا تحاول استبدال البطاريات إذا كان سطح الجهاز مبللاً.
- افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الوحدة قيد الفحص وقم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل فتح غطاء البطارية لاستبدال البطارية.
- توقف عن استخدام سلك الفحص في حالة تلف جاكيت خارجي وتعرض جاكيت داخلي المعدني أو الملون.

⚠ حذر

- اضبط مفتاح الوظيفة على الوضع المناسب قبل بدء القياس.
- أدخل أسلاك الفحص بقوة.
- افصل أسلاك الفحص عن الجهاز لقياس التيار.
- تجنب تعريض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو درجة الحرارة العالية أو الرطوبة أو الندى.
- الارتفاع 2000m أو أقل. تتراوح درجة حرارة التشغيل المناسبة بين 0°C و 40°C.
- هذا الجهاز غير مقاوم للغبار والماء. احتفظ به بعيداً عن الغبار والماء.
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز بعد الاستخدام. عندما لا يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، ضعه في المخزن بعد إزالة البطاريات.
- استخدم قطعة قماش منقوعة في ماء أو منظف محايد لتنظيف الجهاز. لا تستخدم المواد الكاشطة أو المذيبات.

فئة القياس

لضمان التشغيل الآمن لأداة القياس، تضع المواصفة IEC 61010 معايير السلامة لمختلف البيئات الكهربائية، المصنفة من 0 إلى CAT IV، وتسمى فئات القياس. تتوافق الفئات ذات الأرقام الأعلى مع البيئات الكهربائية ذات الطاقة للخطية الأكبر، لذلك يمكن لأداة القياس المصممة لبيئات CAT III أن تتحمل طاقة مؤقتة أكبر من تلك المصممة لبيئات CAT II.

- دوائر القياس بدون فئة القياس.
- CAT II: الدوائر الكهربائية الأساسية للمعدات المتصلة بمنفذ AC كهربائي بواسطة سلك الطاقة.
- CAT III: الدارات الكهربائية الأولية للمعدات متصلة مباشرة بلوحة التوزيع، والمغذيات من لوحة التوزيع إلى المنافذ.
- CAT IV: الدائرة من نقطة الخدمة إلى مدخل الخدمة، وإلى جهاز قياس الطاقة وجهاز حماية التيار الزائد الأساسي (لوحة التوزيع).

5. القياس 5.1. قياس تيار AC

⚠️ خطر

- لا تقم أبداً بإجراء قياسات على دائرة يوجد بها جهد أعلى من AC 600 V لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
- تم تصميم أطراف فك المحولات بحيث لا تؤدي إلى قصر الدائرة قيد الاختبار. إذا كانت المعدات قيد الاختبار قد كشفت عن أجزاء موصلة، فيجب اتخاذ احتياطات إضافية لتقليل احتمالية حدوث قصر.
- امتنع عن إجراء أي عملية قياس إذا كان قد سبق إزالة غطاء البطارية.
- افصل أسلاك الفحص عن الجهاز لقياس التيار.
- أبق أصابعك ويديك خلف الحاجز في أثناء القياس.

(1) اضبط مفتاح الوظيفة على الوضع "600A" أو "1000A". (في KEW 2046R، يتوفر "600A" فقط) تم تحديد AC بشكل افتراضي؛ اضغط على مفتاح SELECT، عند تحديد DC، لتغييره إلى AC. يتم عرض علامة AC في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

(2) اضغط على المشغل لفتح فكوك المحولات وقم بربط موصل واحد قيد الاختبار، ثم قم بقراءة القياس على الشاشة. اضغط على مفتاح "Hz/DUTY" يؤدي إلى تبديل المؤشر بالترتيب التالي.

واجب AC ← Hz ← تيار

تتطلب وظيفة Hz/واجب 50A أو أكثر في نطاق AC 600A و350A أو أكثر في نطاق AC 1000A.

⚠️ حذر

- الحد الأقصى لحجم الموصل ل KEW 2046R هو حوالي 33mm في القطر و KEW 2056R هو حوالي 40mm في القطر. أثناء قياس التيار، أبق فكى المحولات مغلقين تمامًا، ولا، لا يمكن إجراء قياس دقيق.
- أبق أصابعك ويديك خلف الحاجز في أثناء القياس.

5.2. قياس تيار DC

⚠️ خطر

- لا تقم أبداً بإجراء قياسات على دائرة يوجد بها جهد أعلى من DC 600V لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
- امتنع عن إجراء أي عملية قياس إذا كان قد سبق إزالة غطاء البطارية.
- أبق أصابعك ويديك خلف الحاجز في أثناء القياس.

(1) اضبط مفتاح الوظيفة على الوضع "600 A" أو "1000 A". تم تحديد AC بشكل افتراضي؛ اضغط على مفتاح SELECT، عند تحديد AC، لتغييره إلى DC. (يتوفر 600A فقط في KEW 2046R) يتم عرض علامة DC في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

(2) مع إغلاق فكوك المحولات وبدون تثبيت موصل، اضغط على مفتاح "ZERO" لضبط الشاشة على الصفر. (يتم عرض علامة Δ في أعلى الشاشة.)

(3) اضغط على المشغل لفتح فكوك المحولات وقم بربط موصل واحد قيد الاختبار، يجب أن يكون الموصل في منتصف الفكين، ثم خذ القراءة التي تظهر على الشاشة.

(4) قم بضبط مفتاح الوظيفة على الوضع المناسب وفقاً للتيار قيد الاختبار.

(5) يؤدي الضغط على مفتاح "ZERO" مرة أخرى إلى تعطيل وظيفة "ZERO". (تختفي علامة Δ الموجودة في أعلى يمين الشاشة.)

⚠️ حذر

- عندما يتدفق التيار من الجانب العلوي (جانب العرض) إلى الجانب السفلي للجهاز، تكون قطبية القراءة موجبة والعكس صحيح.

5.3. قياس الجهد AC

⚠️ خطر

- لا تقم أبداً بإجراء قياسات على دائرة يوجد بها جهد أعلى من AC 600 V لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
- امتنع عن إجراء أي عملية قياس إذا كان قد سبق إزالة غطاء البطارية.
- احتفظ بأصابعك خلف الحاجز الموجود على الجهاز أثناء القياس.

(1) اضبط مفتاح الوظيفة على وضع "ACV".
(2) قم بتوصيل أسلاك الفحص الحمراء بطرفية V/Ω و أسلاك الفحص السوداء إلى طرفية COM.
(3) قم بتوصيل طرف أسلاك الفحص بالدائرة قيد الاختبار. خذ القراءة التي تظهر على الشاشة. يؤدي الضغط على مفتاح "Hz/DUTY" أثناء القراءة إلى تبديل المؤشر على الشاشة بالترتيب التالي.

الواجب AC ← Hz ← جهد

⚠️ حذر

- تتطلب وظيفة Hz/واجب AC 40 V أو أعلى.
- لقياس التردد، قم بقياس الجهد على الدائرة الكهربائية مسبقاً. ثم اضغط على مفتاح Hz/DUTY للدخول إلى وضع قياس التردد.
- قد تتقلب قراءات التردد أو تتأثر في البيئة الصاخبة.
- احتفظ بأصابعك خلف الحاجز الموجود على الجهاز أثناء القياس.

5.4. قياس جهد DC

⚠️ خطر

- لا تقم أبداً بإجراء قياسات على دائرة يوجد بها جهد أعلى من DC 600 V لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
- امتنع عن إجراء أي عملية قياس إذا كان قد سبق إزالة غطاء البطارية.
- احتفظ بأصابعك خلف الحاجز الموجود على الجهاز أثناء القياس.

(1) اضبط مفتاح الوظيفة على وضع "DCV".
(2) قم بتوصيل أسلاك الفحص الحمراء بطرفية V/Ω و أسلاك الفحص السوداء بطرفية COM.
(3) قم بتوصيل أسلاك الفحص الحمراء والبيضاء بالجانب الموجب (+) والسالب (-) للدائرة التي يتم اختبارها على التوالي. خذ القراءة التي تظهر على الشاشة. إذا تم عكس الاتصال، فسوف يشير العرض إلى علامة "-".

5.5. قياس المقاومة/الصمام الثاني/التواصل/السعة

⚠️ خطر

- لا تستخدم الجهاز على دائرة ذات طاقة كهربائية.
- امتنع عن إجراء أي عملية قياس إذا كان قد سبق إزالة غطاء البطارية.
- احتفظ بأصابعك خلف الحاجز الموجود على الجهاز أثناء القياس.

مقاومة

- (1) اضبط مفتاح الوظيفة على الوضع "Ω / ← / (Ω) ←".
- (2) قم بتوصيل أسلاك الفحص الحمراء بطرفية V/Ω و أسلاك الفحص السوداء بطرفية COM. تأكد من الإشارة إلى "OL" على الشاشة، ثم قم بتقصير أطراف أسلاك الفحص لجعل المؤشر يساوي الصفر.
- (3) قم بتوصيل أسلاك الفحص بكل طرفي المقاومة التي يتم اختبارها.
- (4) خذ القراءة التي تظهر على الشاشة.

⚠️ حذر

- حتى لو كانت أطراف أسلاك الفحص قصيرة، فقد تكون القيمة المشار إليها لا يكون صفراً. ولكن هذا بسبب مقاومة أسلاك الفحص وليس الفشل.
- عندما تكون أسلاك الفحص مفتوحة، يتم الإشارة إلى "OL" على الشاشة.
- احتفظ بأصابعك خلف الحاجز الموجود على الجهاز أثناء القياس.

الاستمرارية

- (1) اضبط مفتاح الوظيفة على الوضع "Ω / ← / (Ω) ←". تم تحديد "Ω" افتراضياً؛ اضغط على مفتاح SELECT لتغييره إلى "استمرارية".

المقاومة ← الصمام الثاني ← الاستمرارية ← السعة

- (2) قم بتوصيل أسلاك الفحص الحمراء بطرفية V/Ω و أسلاك الفحص السوداء بطرفية COM. تأكد من الإشارة إلى "OL" على الشاشة وقم بإجراء ماس كهربائي لأطراف أسلاك الفحص. يجب أن يصبح المؤشر صفراً ويصدر صوت الصافرة.
- (3) قم بتوصيل أسلاك الفحص بكل طرفي الموصل الذي يتم اختبارها. تصدر الصافرة صوتاً إذا كانت المقاومة التي يتم اختبارها 100 Ω أو أقل.

الصمام الثاني

- (1) اضبط مفتاح الوظيفة على الوضع "Ω / ← / (Ω) ←". تم تحديد "Ω" افتراضياً؛ اضغط على مفتاح SELECT لتغييره إلى "الصمام الثاني".

المقاومة ← الصمام الثاني ← الاستمرارية ← السعة

- (2) قم بتوصيل أسلاك الفحص الحمراء بطرفية V/Ω و أسلاك الفحص السوداء إلى طرفية COM.

أنود ← كاثود

- (3) قم بتوصيل أسلاك الفحص الحمراء والبيضاء بالأنود والكاثود للصمام الثاني الذي يتم اختبارها على التوالي. خذ القراءة التي تظهر على الشاشة. إذا تم عكس الاتصال، يشير العرض إلى "OL".

⚠️ حذر

- قد تكون بعض الصمامات الثانية غير قابلة للاختبار. ستظهر الإشارة على الشاشة "OL".
- (الصمام الثاني زينر، LED، وما إلى ذلك)
- احتفظ بأصابعك خلف الحاجز الموجود على الجهاز أثناء القياس.

السعة

- (1) اضبط مفتاح الوظيفة على الوضع "Ω / ← / (Ω) ←". تم تحديد "Ω" افتراضياً؛ اضغط على مفتاح SELECT لتغييره إلى "السعة".

المقاومة ← الصمام الثاني ← الاستمرارية ← السعة

- (2) قم بتوصيل أسلاك الفحص الحمراء بطرفية V/Ω و أسلاك الفحص السوداء بطرفية COM.
- (3) قم بتوصيل أسلاك الفحص بكل طرفي المكثف الذي يتم اختبارها.
- (4) خذ القراءة التي تظهر على الشاشة.

5-6 قياس درجة الحرارة

- (1) اضبط مفتاح الوظيفة على الوضع "°C/°F".
- (2) قم بتوصيل مسبار درجة الحرارة من النوع K (ملحق اختياري) بطرفية للمدخلات. يجب أن يكون الجانب الموجب (+) من المسبار متصلاً بـ V/Ω.
- (3) اتصل بمستشعر (الجزء المعدني) لدرجة الحرارة من النوع K المسبار للوحدة قيد الاختبار. خذ القراءة التي تظهر على الشاشة. يجب أن يكون الجانب الموجب (+) من المسبار متصلاً بـ V/Ω.

⚠️ تحذير

- لا تقم أبداً بتوصيل مسبار درجة الحرارة إلى دائرة ذات طاقة كهربائية.

⚠️ حذر


- يتم الإشارة إلى درجة حرارة الغرفة على شاشة LCD عند ضبط مفتاح الوظيفة على وضع "°C/°F". في حالة الإشارة إلى "OL" أو أي شيء آخر غير درجة حرارة الغرفة، فقد يكون هناك خطأ ما في الجهاز. توقف عن استخدام الجهاز على الفور.
- قد يكون هناك انقطاع في المسبار عندما لا يتغير المؤشر إذا تم ملامسة المستشعر (الجزء المعدني) لمسبار درجة الحرارة من النوع K مع الوحدة قيد الفحص.
- يتراوح نطاق قياس مسبار درجة الحرارة M-8216 / متر من 50°C (-58°F) إلى 300°C (572°F)؛ ومع ذلك، يتراوح نطاق الدقة المضمنة من 20°C (68°F) إلى 300°C (572°F).

6. الوظيفة أخرى 6.1. وظيفة السكون

- (1) هذه وظيفة لمنع تشغيل الجهاز من أجل الحفاظ على عمر البطارية. تؤدي هذه الوظيفة إلى دخول الجهاز في وضع السكون بعد حوالي 15 دقيقة من آخر عملية تشغيل للمفتاح. للخروج من وضع السكون، قم بتحويل مفتاح الوظيفة إلى "OFF". ثم إلى أي موضع آخر.
- (2) يتم تعطيل وظيفة السكون عند:
• تم تحديد وظيفة الحد الأقصى أو الحد الأدنى أو الذروة. يتم إجراء القياس المستمر مع وظيفة السكون معطلة. لتفعيل وظيفة السكون مرة أخرى، قم بتعطيل وظيفة الحد الأقصى أو الحد الأدنى أو الذروة.

⚠️ حذر

- يستهلك الجهاز كمية صغيرة من طاقة البطارية في وضع السكون. اضبط مفتاح الوظيفة على وضع OFF بعد الاستخدام.

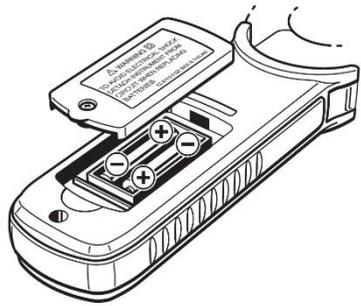

8. الصيانة

- تنظيف
- استخدم قطعة قماش منقوعة في ماء أو منظف محايد لتنظيف الجهاز.
- لا تستخدم المواد الكاشطة أو المذيبات. وإلا، قد يتعرض الجهاز للتلف أو التشوه أو تغير اللون.

موزع

تحتفظ شركة Kyoritsu بالحقوق في تغيير المواصفات أو التصميمات الموضحة في هذا الدليل دون إشعار ودون التزامات.


KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

2-5-20, Nakane, Meguro-ku,
Tokyo, 152-0031 Japan
Phone: +81-3-3723-0131
Fax: +81-3-3723-0152
Factory: Ehime, Japan

www.kew-ltd.co.jp

92-2664

12-19

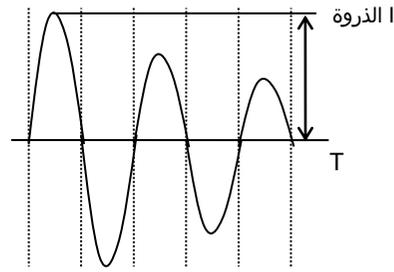

- (4) اضغط على مفتاح PEAK لمدة 2 ثانية على الأقل لإعادة تعيين المؤشر أو تعطيل وظيفة الذروة. تصدر الصافرة صوتاً مرتين، ويتم تعطيل الوظيفة.

⚠ حذر

- يصل مؤشر الذروة لقيمة Crest إلى 1500A. يتم إعطاء مؤشر خطأ عند تجاوز قيمة النطاق هذه.
- يتم تعطيل وظيفة السكون عند تحديد وظيفة الذروة. يجب اتخاذ الحذر عند إجراء القياس المستمر.

6-7. مؤشر التدفق الزائد

عندما يتجاوز الإدخال نطاق القياس في كل وظيفة بخلاف الجهد، 1000 A ونطاق درجة الحرارة، يتم الإشارة إلى "OL" أو "OL-" على الشاشة.


7. استبدال البطارية

⚠ تحذير

- لتجنب المخاطر الكهربائية، اصبط مفتاح الوظيفة على "OFF" وقم بإزالة أسلاك الاختبار من الجهاز قبل محاولة استبدال البطاريات.

⚠ حذر

- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة.
- قم بتثبيت البطاريات في القطبية الصحيحة كما هو موضح في حجرة البطارية.

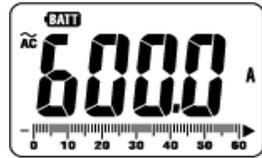

استبدل البطاريات عند ظهور علامة تحذير انخفاض جهد البطارية "BATT" على الشاشة. لاحظ أنه عند استنفاد البطارية بالكامل، ستكون الشاشة فارغة ولن يتم عرض علامة "BATT".

- (1) اصبط مفتاح الوظيفة على وضع "OFF".
- (2) قم بفتح وإزالة غطاء حجرة البطارية من الجانب الخلفي للجهاز.
- (3) استبدل البطاريات مع مراعاة القطبية الصحيحة. استخدم بطاريات جديدة من نوع R03 (AAA) أو 1.5V / LR03.
- (4) قم بتثبيت حجرة البطارية ثم قم بربط البراغي.

(1) **نطاق التيار AC/DC** (600 فقط على KEW 2046R) اضغط على مفتاح MIN/MAX في وظيفة 600A و 1000A يمكن من قياس القيمة الدنيا أو القصوى. اضغط مفتاح MIN/MAX لتحديد MAX أو MIN. يتم الاحتفاظ بالقيمة القصوى أو الحد الأدنى ضمن نطاق القياس حتى يتم تعطيل هذه الدالة. يتم الإشارة إلى "MIN" أو "MAX" على الشاشة أثناء تنشيط هذه الوظيفة. لتعطيل هذه الوظيفة، اضغط باستمرار على مفتاح MIN/MAX لمدة 2 ثانية على الأقل أو قم بتغيير الوظائف.

(2) نطاق الجهد AC/DC

⚠ حذر

الضغط على مفتاح MIN/MAX دون تطبيق الجهد يعطل وظيفة تحديد النطاق التلقائي ويثبت النطاق على 6 V. قم بتوصيل أسلاك الاختبار بالدائرة التي يتم اختبارها واضغط على مفتاح MIN/MAX بعد تحديد نطاق مناسب بواسطة وظيفة تحديد النطاق التلقائي. الضغط على مفتاح MIN/MAX يمكنك من قياس القيمة الدنيا أو القصوى. اضغط مفتاح MIN/MAX لتحديد MAX أو MIN. يتم الاحتفاظ بالقيمة القصوى أو الحد الأدنى ضمن نطاق القياس حتى يتم تعطيل هذه الدالة. يتم الإشارة إلى "MIN" أو "MAX" على الشاشة أثناء تنشيط هذه الوظيفة. لتعطيل هذه الوظيفة، اضغط باستمرار على مفتاح MIN/MAX لمدة 2 ثانية على الأقل أو قم بتغيير الوظائف.

6-5. وظيفة الصفر

⚠ حذر

يتم تعطيل مفاتيح MIN/MAX و PEAK أثناء تمكين وظيفة الصفر.

وظيفة ضبط الصفر في النطاق الحالي يجب الإشارة إلى علامة "Δ" في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة أثناء تمكين وظيفة الصفر.

بيان القيمة النسبية للتيار والجهد والمقاومة:

يشير الضغط على مفتاح ZERO إلى REL (القيمة النسبية). اضغط على مفتاح ZERO لحفظ القيمة الأولية في بداية القياس كقيمة مرجعية. ثم يتم توضيح الفرق بين القيم التي تم قياسها لاحقاً والقيمة المرجعية على الشاشة. يتم تعطيل وظيفة تحديد النطاق التلقائي أثناء تنشيط هذه الوظيفة، ويتم تثبيت النطاق على النطاق المحدد في بداية القياس. تتم الإشارة إلى القيمة النسبية ضمن النطاقات التالية.

(نطاق القياس) =

(القيمة الكاملة في النطاق الثابت) - (القيمة الأولية)

لتعطيل هذه الوظيفة، اضغط باستمرار على مفتاح MIN/MAX لمدة 2 ثانية على الأقل أو قم بتغيير الوظائف.


6-6. وظيفة الذروة (600 فقط على KEW 2046R)

- (1) اصبط مفتاح الوظيفة على وضع "تيار AC" و قم بتثبيت موصل تحت الاختبار.
- (2) يشير الضغط على مفتاح PEAK إلى "MAX" على الشاشة ويبدأ القياس.
- (3) تشير القراءات إلى ذروة قيمة قمة التيار. عند قياس الموجة الجيبية، تكون القراءة حوالي $\sqrt{2}$ مرات قيمة RMS.

6-2. مفتاح HOLD

(1) وظيفة الاحتفاظ بالبيانات

هذه وظيفة لتجميد القيمة المقاسة على الشاشة. اضغط على مفتاح "HOLD" لتجميد القراءة. سيتم إجراء القراءة بغض النظر عن الاختلافات اللاحقة في المدخلات. يتم الإشارة إلى "H" في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة أثناء وجود الجهاز في وضع الاحتفاظ بالبيانات. للخروج من وضع الاحتفاظ بالبيانات، اضغط على مفتاح "HOLD" مرة أخرى.

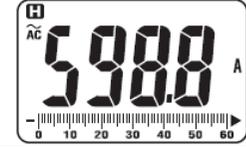

⚠ حذر

- يتم إصدار القراءات الثابتة عند تمكين وظيفة السكون أثناء وجود الجهاز في وضع الاحتفاظ بالبيانات.

(2) تشغيل/إيقاف الإضاءة الخلفية

يؤدي الضغط على مفتاح HOLD لمدة 2 ثانية أو أكثر إلى إضاءة الإضاءة الخلفية. يؤدي الضغط على مفتاح HOLD لمدة 2 ثانية أو أكثر مرة أخرى إلى إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية.


6-3. وظيفة NCV

يضيء مؤشر LED الأحمر الموجود في المنطقة العلوية من اللوحة الأمامية للجهاز على جميع الوظائف باستثناء وضع OFF عندما يتم اكتشاف مجال كهربائي يتجاوز 100V بواسطة المستشعر المثبت في الفكين.

يشير إلى وجود جهد كهربائي في الدائرة الكهربائية أو الجهاز دون لمسها.

يمكن لمستشعر NCV اكتشاف المجال الكهربائي فقط من الاتجاه المشار إليه في الشكل أدناه.

ضع العنصر الثابت (الجانب الأيسر) أقرب إلى الموصل تحت الاختبار. من المستحيل الكشف عن المنفذ الموجود في الحائط.

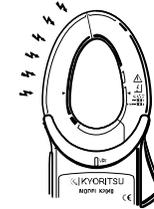

⚠ خطر

- قد لا تضيء مصباح LED بسبب حالة تركيب الدائرة الكهربائية أو الجهاز. لا تلمس الدائرة التي يتم اختبارها أبداً لتجنب الخطر المحتمل حتى لو لم يضيء مؤشر LED الخاص بـ NCV.
- تأكد من وظيفة LED على مصدر طاقة معروف قبل القياس. عندما لا يضيء مؤشر LED، لا تقم بإجراء القياس.
- يتأثر مؤشر NCV بالجهد الخارجي، وكيفية حمل الجهاز أو وضعه.
- أبقِ أصابعك وبيدك خلف الحاجز في أثناء القياس.

6-4. وظيفة الحد الأدنى/الحد الأقصى

⚠ حذر

- يتم إصدار القراءات الثابتة عند تمكين وظيفة السكون أثناء وجود الجهاز في وضع الاحتفاظ بالبيانات.
- يتم تعطيل مفاتيح SELECT و ZERO و Hz/DUTY أثناء تمكين وظيفة الحد الأدنى/الحد الأقصى.