
デジタルクランプメーター

KEW2200R

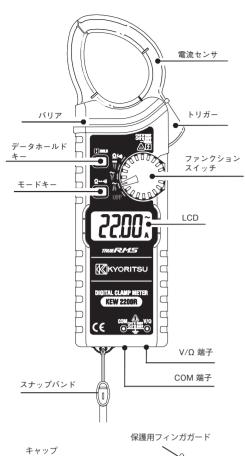

バリアと保護用フィンガガード

操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面 及び空間距離を確保するための目印です。

キャップ キャップを着脱することでCAT II とCAT III 及び CAT IV環境下での測定に対応します。測定場所に

あった正しい方法でご使用ください。 測定コードと本体の測定カテゴリが違っている場合 は低い方の測定カテゴリが優先されます。

₭ 共立電気計器株式会社

●耐電圧

AC5160Vrms 5 秒間電流センサと外装間 AC3470Vrms 5 秒間電気回路と外装間

- ●絶縁抵抗:>100MΩ /1000V 電気回路と外装間 ●動作温湿度範囲:0~40°C 相対湿度85%以下(結露しないこと)
- ●保存温湿度範囲:-20~60℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと)
- ●電源: DC3V: 単4 形乾電池×2 ●消費電流: <5mA ● 連続使用時間 (ACA、連続、無負荷、付属単4形マンガ
- ン乾電池):約120 時間
- ●外形寸法、質量:
- 190(L)×68(W)×20(D)mm、約120g (電池含) ●付属品:
- 測定コードモデル7107A:1 セット、取扱説明書:1 冊、

単4形マンガン乾電池:2個、携帯ケースモデル9160:1個 [実効値 (RMS) について]

実効値はRMS (Root-Mean-Square、二乗平均) 値と

RMS=√Iin² (=√Vin²) で表します。入力電流(電圧) HMS=V III*(=V VII*)で表して平方根をとっているため、同じ電力を持つDC 電流(電圧)に換算されると考えられます。一方、平均値整流実効値校正は、単に入力電流(電圧) lin (Vin)を整流して平均化したもので同じ正弦波を測定し た場合、実効値との違いは次表の通りです。

平均値に波形率 (実効値/平均値) =1.111 を乗じることにより実効値との誤差を無くしていますが、正弦波以外の 波形を測定するときは波形率が変化するため実効値との誤 差を生じます。

[クレストファクタ (CF、波高率) について] クレストファクタは、波高値/実効値で表します。

デューティレシオ1:9 の方形波; CF=3

		参	考		
波 形	実 効 値 Vrms	平均值 Vavg	波形率 Vrms/Vavg	平均值検波 測定器指示誤差	クレストファクタ CF
A	$\frac{1}{\sqrt{2}}$ A \Rightarrow 0.707	-2/π A ≑0.637	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ $= 1.111$	0%	√2 ≒1.414
A	А	А	1	A×1.111-A A = 11.1%	'
A	<u>1</u> √3 A	0.5A	$\frac{2}{\sqrt{3}}$ $= 1.155$	$ \frac{\frac{0.54 \times 1.111 \cdot \frac{A}{\sqrt{3}}}{\frac{A}{\sqrt{3}} \times 100}}{=-3.8\%} $	√3 ≒1.732
A T T T D=f/T	A √D	$A\frac{f}{T} = A \cdot D$	$\frac{A\sqrt{D}}{AD} = \frac{1}{\sqrt{D}}$	(1.111√D -1) ×100%	$\frac{A}{A\sqrt{D}} = \frac{1}{\sqrt{D}}$

3. その他の機能

●データホールド ホールドキーを押すと測定値が保持されます。 解除は再度ホールドキーを押します。



LCD 上に "**■**" 表示

●雷池雷圧低下表示 2.3±0.15V 以下でLCD 上に"B"表示

●スリープ機能

スイッチ/キー操作後約10分でスリープ状態。 ータホールドキーを押しながら電源ON でスリープ

(LCD に"**P()) [- [**"が2 秒間表示)。

1. 使用上の注意 (安全に関する注意)

本製品はIEC61010 電子測定装置に関する安全規格に準拠 して設計・製造の上、検査合格した最良の状態で出荷されています。この取扱説明書には使用される方の危険を避け るための事項および本製品を損傷させずに長期間良好な状 態で使用していただくための事柄が書かれていますので、 お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

▲ 警告

- 本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読
- んで理解してください。 ▶ この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要な ときにいつでも取り出せるようにしてください。
- 製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使
- 本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解 の上、必ず守ってください。 ●指定した操作方法および条件以外で使用した場合、本製
- 品の保護機能が正常に動作せず、本製品を破損したり 感電等の重大な事故を引き起こす可能性があります。 危険及び警告、注意に反した使用により生じた事故や損傷 については、弊社として責任と保証を負いかねます。
- ●本製品に表示の△マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表しています。尚このマークには次の3種類 がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。 ▲ 危険: この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人
- が死亡または重傷を負う危険性が高い内容を示 しています。 ▲ 警告: この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人
- が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 容を示しています。 ▲ 注意: この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人
- が傷害を負う可能性が想定される内容および物 的損害の発生が想定される内容を示しています。
- 本製品に表示されているマークについては以下のものが あります。それぞれの内容に注意して使用してください。
- ⚠ 取扱説明書を参照する必要があることを示します。 二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を
- がはます。 隣接表示のCAT (測定カテゴリ) に対する回路一大 | 特接表示のUAI(例にカラコッパースタックリー) 地間電圧以下であれば活線状態の裸導線をクランプできる設計であることを示します。
- 交流(AC)を示します。
- **■** 直流(DC)を示します。
- アース(大地)を示します。

, 本製品はWEEE 指令 (2002/96/EC) マーキング要 求に準拠します。(EU 圏内のみ有効)

CAT (測定カテゴリ) について

安全規格IEC61010 では測定器の使用場所についての安 全レベルをCAT (測定カテゴリ) という言葉で規定し、以 下のように分類をしています。この数値が大きいほど過渡 的なインパルスが大きい電気環境であることを意味します。CAT III で設計された測定器はCAT IIで設計された のより高いインパルスに耐えることができます。

O (None, Other) (測定カテゴリO) 主電源に直接接続しないその他の回路

CAT II (測定カテゴリ2)

コンセントに接続する電源コード付機器の1 次側の電 気回路

CAT III (測定カテゴリ3)

4. ACA 測定

分注意してください。

ACA

注記

加します。

確度保証は電流センサの

中心(A ゾーン)で測定し

たときが対象です。B ゾ

ーンでは確度に4%を追

C ゾーンの測定値は参考

5. ACV/DCV 測定

ACV

に"一"が表示されます。

注記

値(確度保証外)です。

ットします。

みます。

直接配電盤から電気を取込む機器の1 次側および分岐 部からコンセントまでの電路

CAT IV (測定カテゴリ4)

引込み線から電力量計および1次過電流保護装置(配電 盤)までの電路

⚠ 危険

測定を行うときは、必ず測定コードを本体から外してく

測定の際は指先等が、バリアを越えることのないよう充

(2) トリガーを押して電流センサ先端を開き、被測定導体 (最大φ33mm) が電流センサの中心になるようにクラ

誤

中心 (A ゾーン)

В 🐼

DCV

赤(+)

600V以上の電位回路では、絶対に測定しないでください。 測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えること のないよう充分注意してください。

(1) ファンクションスイッチをACV またはDCV の位置にセ

(2) 測定コードをV/Ω 端子とCOM 端子にしっかりと差し込

黒(-

DCV 測定において、測定コードを逆接続すると、LCD 上

(1)ファンクションスイッチをACA の位置にセットします。

4000.

本製品の電流測定部はCAT IV 300V/CATIII 600V、電圧測 定部はCAT III 300V/CAT II 600V で設計されています。 測定コード7107A のキャップがある場合はCAT IV 600V/ CAT III 1000V、キャップがない場合はCAT II 1000V で設 計されています。



- ▲ 危険

 本本および測定コードのCAT および定格電圧を超える場所では絶対に使用しないでください。

 引い性ガスがある場所で測定しないでください。火花が出て爆発事故を誘発する危険があります。

 本製品や手が濡れている状態では、測定しないでください。感電事故を起こす危険があります。

 別定の際には測定範囲を超える入力を加えないでくが、

- 別別がはは別足地団を超える人力を加えないとださい。
 割渡中は、絶対にケースや電池蓋を開けないでください。
 被測定物やその周辺を触ると感電が想定される場所での測定には、絶縁保護具を着用してください。
 電流測定を行うときは必ず測定コードを本体から外してんださい。
- てください。
 電圧を測定する場合は、IEC61010-031 に準拠した CAT III またはCAT IV、定格電圧600V 以上の測定コ
- ードを使用してください。

 ◆ パリア及び保護用フィンガガードは、測定対象に手や指先が触れないようにするためのものです。測定の際は、パリア及び保護用フィンガガードを超える事のないようにしてください。

- ⚠ 警告

 ◆製品を使用しているうちに、本体や測定コードに亀裂が生じたり金属部分が露出したときは使用を中止し
- 裂が生じたり金属部分が露出したときは使用を中止してください。
 本限品は、使用前に必ず既知の電源で正常に動作することを確認してください。

 測定コードをCAT III 以上の環境で使用する場合は、必ずキャップを奥までしっかりと取り付けてください。
 本体と測定コードでCAT および定格電圧が異なる場合は、低いCAT および定格電圧が適用されます。

 → 測定物に測定コードを接続したままファンクションスイッチを切り換えないでください。

 本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは行わないでください。修理・調整が必要な場合は、弊社または取扱店宛にお送りください。

 測定コードのコード内部から金属部分または外装被覆と異なる色が露出したときは、直ちに使用を中止してください。

⚠、注意
 本製品の使用は住宅・商業用および軽工業の環境に制限されます。付近に強い電磁干渉装置や大電流による大きな磁界がある場合は、正確な測定ができない場合があります。
 測定を始める前に、ファンクションスイッチを必要なレンジにセットしたことを確認してください。測定コードを使用するときは、プラグを根元まで端子に差し込んでください。

2. 仕 様 確度保証

各レンジの100%以下 (ただしAC0.1A / AC0.01V 以上) 温度23±5°C、湿度45-75%

交流電流 (ACA)

レンジ 表示範囲 確度 ±1.5 %rdg±5dgt 40A 0.00, 0.06-41.99A (45-65Hz 32.0-419.9A 400A ±2.0 %rdg±5dg 1000A 320-1049A (40-1kHz)

入力保護電流: AC1200A、40A レンジゼロ補正あり CF2.5 以下(波高値1500A 以下)

ただし正弦波以外の波形に対して 45-65Hz:±1.5 %rdg±5dgt を加算 40-1kHz:±3.0 %rdg±5dgt を加算 交流電圧 (ACV) (オートレンジ)

確度

(45-65Hz)

(65-500Hz)

±2.3 %rdg±8dgt

表示範囲

3.20-41.99V

32.0-419.9V

320-629V 600V

レンジ

4V

40V

400V

400V

600V

導通

4V レンジゼロ補正あり CF2.5 以下、ただし正弦波以外の波形に対して 45-65Hz : ±1.5 %rdg±5dgt を加算 40-500Hz: ±3.0 %rdg±5dgt を加算

直流電圧 (DCV) (オートレンジ) 表示範囲 レンジ 確度 400mV ±0.0-±419.9mV 確度保証外 ±0.320-±4.199V 4V 40V ±3.20-±41.99V ±1.0%rdg±3dgt

0.000, 0.006-4.199V ±1.8 %rdg±7dgt

ACV/DCV 入力インピーダンス >100MΩ (400mV レンジ)、11MΩ (4V レンジ)、

±32.0-±419.9V

±320-±629V

10MΩ (40/400/600V レンジ) 抵抗:導通 (オートレンジ) レンジ 表示範囲 確度 0.0-419.9Ω 400Ω 4kΩ 0.320- $4.199 k\Omega$ ±2.0%rdg±4dgt 40kΩ $3.20-41.99 \text{ k}\Omega$ 32.0-419.9 kΩ 400kΩ $4M\Omega$ 0.320- $4.199 M\Omega$ ±4.0%rdg±4dgt 40MΩ ±8.0%rdg±4dgt $3.20-41.99 \,\mathrm{M}\,\Omega$ ブザーしきい値50±30Ω

開放電圧: <3.3V typ (400Ω レンジ/ 導通)、0.7V typ (4kΩ レンジ)

0.47V typ (40k - 40MΩ レンジ) 入力保護電圧: AC/DC600V 10 秒間

●動作方式:2 重積分方式

 $0.0 - 419.9 \Omega$

- ●入力オーバー表示: OL ●測定周期: 毎秒2.5 回

IEC/EN 61010-1 /61010-2-032 /61010-2-033 (本体) 汚染度2、屋内使用、高度2000m 以下 電流測定部CAT III 600V / CAT IV 300V 電圧測定部CAT II 600V / CAT III 300V IEC/EN 61010-031 (測定コードモデル7107A)

キャップありCAT IV 600V / CAT III 1000V キャップなしCAT II 1000V EN61326 (EMC) RF 電磁界3V/m において確度の5 倍以内


●環境規格:欧州RoHS指令適合

6. 抵抗(導通)測定

⚠ 警告 測定の前には、本体に電圧が印加されないよう被測定物 (回路)の電源を切ってください。

(1)ファンクションスイッチを抵抗の位置にセットします (2) 測定コードをV/Ω 端子とCOM 端子にしっかりと差し込

みます。 (3)導通の場合はモードキーを押します。

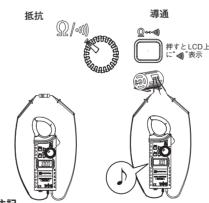

注記 ードがオープン状態では" OL" を表示します。

7. 電池の交換について

- ⚠ 警告

 ■他の電圧警告 "目"マーク(2.3±0.15V 以下)が点
 灯したら正確な測定ができなくなります。ただちに使用
 を中止して電池を交換してください。また、電池が完全 になくなっている場合は、LCD 表示が消え "B" マークも表示されませんので注意してください。
- 本製品が濡れている状態では、電池交換を行わない
- ●電池交換のため電池蓋を開けるときは、測定コードを外し、ファンクションスイッチを "OFF" にしてください。

● 電池は新しい物と古い物を混ぜて使用しないでくだ

● 電池の極性を間違えないよう、ケース内の刻印の向き

に合わせて入れてください。 (1) ファンクションスイッチを "OFF" にします。 (2) 本器背面の下部に付いている電池蓋のネジをゆるめ電

池蓋を外します。 (3)新しい電池と交換してください。 電池は単4 形乾電池(R03/LR03) タイプ1.5V×2 本です。 (4)電池蓋を取り付け、ネジを締めてください。

アフターサービス

● 修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販 売店または弊社サービスセンター修理グループにお送

製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談 ご連絡ください。 ◆ 校正周期について本製品を正しくご使用いただくため、 定期的(推奨校正周期1年)に校正することをおすすめ

いたします。 ●補修用部品の保有期間 本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品 を製造打ち切り後、5年間を目安に保有しています。

ご使用に関するお問い合わせは 共立電気計器 お客様相談室 電話受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)

(3) 0120-62-1172 ※折り返しお電話させていただくことがございますので 発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします

※フリーコールをご利用いただけない場合は、最寄りの 弊社営業所へおかけください。 修理・校正に関するお問い合わせは

共立電気計器 サービスセンター 〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480

3 0894-62-1172 修理・校正を依頼される場合は事前に電池の消耗、 ヒューズや測定コードの断線を確認してから 輸送中に損傷しないように十分梱包した上で

弊社サービスセンターまでお送りください。

この説明書に記載されている事項を断り無く変更する事 がありますのでご了承ください。本製品には保証書が添付されております。保証期間中の故障については保証規 定をお読みになりご利用ください。

証 KEW2200R 製造番号 日)より1年間 保証期間 ご購入日(

共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内 に正常なご使用状態で万一故障が生じた場合は、保証規定により無 償修理をさせていただきます。本書を添付の上ご依頼ください。

お名前 ご住所 TEL

◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご

記入の上、大切に保管してください。 ②本保証書の再発行はいたしません。

◎本保証書は日本国内でのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。 但し下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。

1.取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で

2.お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な 衝撃が加わって生じた故障。

3.弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。 4.火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた 故障。

5.傷など外観上の変化。

6.その他弊社の責任と見なされない故障。 7.電池など消耗品の交換、補充。



92-2180C 10-22