

KEW 4106 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

สภาพต้านทานของดิน

เครื่องมือทดสอบความต้านทานดิน/



คู่มือการใช้งาน

สารบัญ ้คำเตือนด้านความปลอดภัย......1 1 วิธีการจัดเก็บฝาครอบ......5 2 วิธีการถอดฝาครอบ.....5 2.1. วิธีการเก็บฝาครอบ.....5 2.2. คุณสมบัติ......6 З. 4. เค้าโครงเครื่องมือ......12 5. เครื่องหมายและข้อความที่แสดงบน LCD......16 6. 7 หลักการวัดความต้านทานดิน17 71 72 8 การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ 18 81 82 รายการการตั้งค่า......18 821 การตั้งค่าสำหรับการวัด......20 822 823 824 การตั้งค่าสำหรับช่วงเวลาระหว่างหลักดินเสริมที่การ 825 วัดค่าสภาพต้านทานของดิน (*p*)......22 826 การตั้งค่าความต้านทานคงเหลือ (Rk) ของสายทดสอบ......25 827 83 84 85

86

8	.7.	การเชื่อมต่อสายทดสอบดินและโพรบแบบง่าย	28
9.	วิธีกา	รวัด	29
9	.1.	การวัดความต้านทานดิน	29
	9.1.1.	การวัดที่แม่นยำ (3-Wire) *พร้อมตัวนำทดสอบดิน	
	MOD	EL 7229 A	30
	9.1.2.	การวัดที่แม่นยำ (4-Wire) *พร้อมตัวนำทดสอบดิน	
	MOD	EL 7229A	32
	9.1.3.	การวัดแบบง่าย (2-Wire) *ด้วยโพรบทดสอบแบบง่าย	
	MOD	EL 7238A	34
9	.2.	การวัดสภาพต้านทานของดิน (ρ)	36
10.	จัด	เก็บ/ เรียกคืนผลการวัด	
10	D.1.	วิธีการบันทึกข้อมูล	
10).2.	วิธีการเรียกคืนข้อมูลที่บันทึกไว้	40
10	D.3.	วิธีลบข้อมูลที่บันทึกไว้	40
	10.3.1	. ลบข้อมูลทีละรายการ	41
	10.3.2	2. ลบข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียว	42
10).4.	วิธีการถ่ายโอนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปยัง PC	42
11.	กา	รเปลี่ยนแบตเตอรี่แล [้] ฟิวส์	44
11	.1.	การเปลี่ยนแบตเตอรี่	44
11	.2.	การเปลี่ยนฟิวส์	44
12.	กา	รประกอบเคสและสายสะพายไหล่	46
13.	ก่อ	นส่งเพื่อรับบริการ	47

1. คำเตือนด้านความปลอดภัย

เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61010: ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์วัดอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง ในสภาวะที่ดีที่สุดหลังจากผ่านการทดสอบควบคุมคุณภาพ คู่มือการใช้งานเล่มนี้มีคำเตือนและกฏความปลอดภัยซึ่งผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ แน่ใจว่าการใช้งานเครื่องมือมีความปลอดภัย และเพื่อรักษาเครื่องมือให้อยู่ ในสภาวะที่ปลอดภัย ดังนั้น โปรดให้อ่านคู่มือการใช้งานเหล่านี้ก่อนใช้เครื่องมือ

🕂 คำเตือน

- อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้เครื่องมือ
- เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้ในที่ที่เข้าถึงได้สะดวกเพื่อให้สามารถเปิดอ่านคู่มือได้อย่าง รวดเร็วเมื่อจำเบ็น
- ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในการใช้งานที่เหมาะสมกับเครื่องมือเท่านั้น
- ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่อยู่ใน คู่มือเล่มนี้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอาจนำไปสู่การบาดเจ็บ อุปกรณ์เสียหาย และ/หรือทำให้อุปกรณ์ภายใต้การทดสอบเสียหายได้ Kyoritsu จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือโดยไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้

- สัญลักษณ์ <u>ก</u> ที่แสดงบนเครื่องมือ หมายความว่าผู้ใช้ต้องศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือนี้เพื่อการใช้งานเครื่องมืออย่างปลอดภัย
- อ่านค้ำแนะนำพร้อมสัญลักษณ์ ∆แต่ละรายการในคู่มือนี้อย่างรอบคอบ

\land อันตราย:	หมายถึงสภาวะและการกระทำที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
	สาหัสหรือเสียชีวิตได้
\land คำเตือน:	หมายถึงสภาวะและการกระทำที่สามารถทำให้เกิดการ
	บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้
\land ข้อควรระวัง:	หมายถึงสภาวะและการกระทำที่สามารถทำให้เกิดการ
	บาดเจ็บหรือเครื่องมือเสียหายได้

🕂 อันตราย

- ห้ามทำการวัดวงจรไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงเกินกว่า 300 V AC/DC
- อย่าพยายามทำการวัดในบริเวณที่มีก๊าซไวไฟ มิฉะนั้น การใช้เครื่องมือนี้อาจทำให้เกิดประกายไฟ ซึ่งสามารถนำไปสู่การระเบิดได้
- ห้ามใช้เครื่องมือนี้ หากพบว่าพื้นผิวของเครื่องมือเปียกหรือในขณะที่มือของคุณเปียก
- ใช้ความระวังอย่าลัดวงจรของสายไฟด้วยส่วนที่เป็นโลหะของสายทดสอบใน ระหว่างการวัดแรงดันไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าใช้อินพุตเกินค่าสูงสุดที่อนุญาตของช่วงการวัดใด ๆ
- อย่ากดปุ่มทดสอบก่อนเชื่อมต่อกับสายทดสอบ
- ห้ามเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ในระหว่างทำการวัด
- ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในการใช้งานหรือสภาวะที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้น ฟังก์ชันด้านความปลอดภัยที่อยู่ในเครื่องมือจะไม่ทำงาน และอาจทำให้เครื่องมือเสียหาย หรือเกิดการบาดเจ็บสาหัสได้

🕂 คำเตือน

- ห้ามพยายามทำการวัดใด ๆ หากพบสภาวะที่ผิดปกติ เช่น ฝาครอบร้าว หรือมีชิ้นส่วนโลหะโผล่ออกมาจากอุปกุรณ์และสายทดสอบ
- อย่าหมุนสวิตช์ช่วงโดยที่สายทดสอบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบ
- อย่าติดต่ั้งอะไหล่ทดแทนหรือทำการดัดแปลงแก้ไขใด ๆ กับอุปกรณ์ ในกรณีที่สงสัยว่าอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ให้ส่งอุปกรณ์ไปยังผู้จัดจำหน่าย Kyoritsu ในพื้นที่ของคุณเพื่อรับการซ่อมแซมหรือการปรับเทียบใหม่
- อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่หากเครื่องมือเปียก
- ตรวจสอบว่าได้เสียบสายทดสอบเข้าในขั้วแน่นหนาดี
- ปรับตั้งสวิตช์ช่วงไปที่ตำแหน่ง OFF
 เมื่อเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่เพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หยุดใช้สายทดสอบ ถ้าแจ็คเก็ตด้านนอกเสียหาย และมองเห็นโลหะ ภายในหรือแจ็คเก็ตสี

🕂 ข้อควรระวัง

- ปรับตั้งและตรวจสอบว่าสวิตช์ช่วงอยู่ที่ตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนทำการวัดเสมอ
- ตั้งสวิตช์ช่วงไปที่ตำแหน่ง "OFF" หลังการใช้งานและถอดสายทดสอบออก การใช้กระแสไฟฟ้าในขณะที่ตั้งสวิตช์ช่วงไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ OFF จะมี ขนาดน้อยกว่า แต่อาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง หากต้องการ จัดเก็บเครื่องมือไว้และจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- อย่าให้อุปกรณ์โดนแสงแดดโดยตรง และอย่าวางไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้น หรือน้ำค้าง
- ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีค่าเป็นกลางแบบเปียกหมาดในการทำความ สะอาดอุปกรณ์
- อย่าใช้สารละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือตัวทำละลายอย่าจัดเก็บเครื่องมือในสภาพที่เปียก จัดเก็บเครื่องมือหลังจากแห้งสนิท
- ใช้เครื่องมือในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้เพื่อไม่ให้ความปลอดภัยของเครื่องมือ เสียหาย

* อุณหภูมิ: -10ºC ถึง 50ºC, ระดับความสูง: 2000 m หรือน้อยกว่า

เก็บมือและนิ้วของคุณไว้ด้านหลังอุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือในระหว่างการวัดเสมอ

สัญลักษณ์

9	
	เครื่องมือที่มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม
\wedge	ผู้ใช้ต้องอ่านคำอธิบายที่อยู่ในคู่มือการใช้งาน
-ļ-	ดิน
X	เครื่องมือนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการทำเครื่องหมายที่กำหนดไว้ใน กฏระเบียบ WEEE (2002/96/EC) สัญลักษณ์นี้แสดงถึงการเก็บรวบรวมของเสียประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ที่แยกจากของเสียประเภทอื่น

หมวดหมู่การวัด (หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน) เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือวัดจะทำงานอย่างปลอดภัย IEC 61010 จึงได้กำหนด มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการจัดหมวดหมู่เป็น O ไปถึง CAT IV และเรียกว่าหมวดหมู่การวัด หมวดหมู่ที่มีตัวเลขสูงกว่าจะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่มีพลังงาน ชั่วขณะมากกว่า ดังนั้นเครื่องมือวัดที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อม CAT III จึงสามารถทนต่อพลังงานชั่วขณะได้มากกว่าเครื่องมือวัดที่ออกแบบมาสำหรับ CAT II

- O : วงจรที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยตรง
- CAT II : วงจรไฟฟ้าหลักของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AC โดยใช้สายไฟ
- CAT III : วงจรไฟฟ้าหลักของอุ่ปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับแผงการกระจาย ไฟฟ้าและตัวป้อนจากแผงการกระจายไฟฟ้าไปยังช่องเสียบ
- CAT IV : วงจรจากสายจ่ายระบบประธานอากาศไปยังตัวนำประธานเข้าอาคาร ระบบสายใต้ดิน และไปยังพาวเวอร์มิเตอร์และอุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้าเกินหลัก (แผงการกระจายไฟฟ้า)



วิธีการจัดเก็บฝาครอบ 2.

เครื่องมือนี้มีฝาครอบเฉพาะเพื่อป้องกันแรงกระแทกจากภายนอกและป้องกันไม่ให้ ตัวเครื่องสกปรก สามารถถอดฝาครอบออกและวางไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องใน ระหว่างการวัดได้

2.1. วิธีการถอดฝาครอบ เลื่อนและดึงฝาครอบในทิศทาง ของเครื่องหมายลูกศร





2.2. วิธีการเก็บฝาครอบ หมุนฝาครอบและเลื่อนเพื่อดัน ไปตามทิศทางที่ทำเครื่องหมาย ลูกศร



3. คุณสมบัติ

KEW 4106 เป็นเครื่องมือทดสอบความต้านทานดิน/สภาพต้านทานของดินแบบ ดิจิทัล 2/ 3/ 4 สายที่ติดตั้งไมโครคอมพิวเตอร์และสามารถวัดความต้านทานดิน และคำนวณค่าสภาพต้านทานของดิน (ρ) ได้ แครื่องมือนี้สามารถวัดความต้านทาน ดินบนสายส่งไฟฟ้า ระบบสายไฟภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เนื่องจาก แรงดันไฟฟ้าขาออกต่ำ: ประมาณ 10 Vrms หรือต่ำกว่า

- ออกแบบมาโดยสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยดังต่อไปนี้ IEC 61010-1, IEC61010-2-030 (CAT III 300 V, CAT IV 150 V, ระดับมลพิษ 2) IEC 61010-031 (ข้อกำหนดสำหรับโพรบแบบพกพา) IEC 61557-1, 5 (เครื่องมือทดสอบความต้านทานดิน)
- สามารถได้รับผลการวัดที่เสถียรภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนด้วย การใช้เทคโนโลยี FFT (Fast Fourier Transform)
- จอแสดงผลดอตเมทรุ๊กซ์ 192 × 64, LCD ขาวดำุ
- ฟังก์ชันไฟแบ็คไลต์เพื่อดูผลการทดสอบในพื้นที่ที่มีแสงน้อย
- สามารถสลับความถี่ของ³สัญญาณการวัดได้ ความถี่ 4 ประเภท: 94/105/111/128 Hz, สามารถเลือกได้ด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ
- มีฟังก์ชัน Rk สำหรับยกเลิกค่าความต้านทานคงเหลือบนสายทดสอบ
- ฟังก์ชันตรวจสอบแบตเตอรี่
- สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า/ความถี่การรบกวนแบบอนุกรมได้ ค่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่จะแสดงเมื่อมีแรงดันไฟฟ้ารบกวนแบบอนุกรม (AC)
- ฟังก์ชันการวัดความต้านทานดินเสริม วัดและแสดงค่าความต้านทานดินเสริม
- คำเตือนสำหรับการวัดความต้านทานดินเสริม ระบบจะแสดงคำเตือนบนจอ LCD เมื่อค่าความต้านทานดินเสริมสูงเกินไป และอาจส่งผลให้การวัดไม่แม่นยำ
- ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ
 เครื่องมือจะปิดโดยอัตโนมัติ 5 นาทีหลังจากการใช้งานปุ่มครั้งล่าสุด
- ฟังก์ชันหน่วยความจำ สามารถบันทึกผลลัพธ์ที่วัดได้ 800 รายการ

 ส่วนติดต่อการสื่อสาร สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องมือไปยัง PC ผ่านทางอะแดป อะแดปเตอร์แบบออปติคัลที่ให้มา

4. ข้อมูลจำเพาะ

•	มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง				
	IEC 61010-1	หมวดหมู่การวัด CAT III 300 V, CAT IV 150 V			
		ระดับมล [ั] พิษ 2			
	IEC61010-2-030	หมวดหมู่การวัด CAT III 300 V, CAT IV 150 V			
		ระดับมลพิษ 2			
	IEC 61010-031	มาตรฐานสำหรับโพรบแบบมือถือ			
	IEC 61557-1, 5	เครื่องมือทดสอบความต้านทานดิน			
	IEC 61326-1	มาตรฐาน EMC			
	IEC 60529	IP 54			
	EN 50581	RoHS			

● ช่วงการวัดและความแม่นยำ (23ºC±5ºC, ความชื้นสัมพัทธ์ 45 ถึง 75% RH)

ฟังก์ชัน	ช่วง	ความ	ช่วงการวัด	ความแม่นยำ
		ละเอียด		
	2Ω	0.001 Ω	0.030	±2%rdg±0.03Ω
<i>2</i> 4	20Ω	0.01 Ω	0.03	
ความตานทานดน	200Ω	0.1 Ω	0.3 ถึง 209.9 Ω	รราวยเรต 1)
Re (กะ สื่ออะจัด)	2000 <u>Ω</u>	1Ω	3	NN 15101 1
(RG MULTS JOI ρ)	20kΩ	10 Ω	0.03k ถึง 20.99 kΩ	±2%rag±5agt
	200kΩ	100 Ω	0.3k ถึง 209.9 kΩ	
ความต้านทาน ดินเสริม Rh , Rs				8% ของ Re+Rh+Rs
สภาพต้านทาน ของดิน <i>p</i>	2Ω 20Ω 200Ω 200Ω 200Ω 20kΩ 20kΩ	0.1Ω ·m ถึง 1Ω ·m การกำหนด ช่วง อัตโนมัติ	0.2 ถึง 395.6 Ω · m 0.2 ถึง 3956 Ω · m 20 ถึง 3956 kΩ · m 0.2 ถึง 395.6 kΩ · m 2.0 ถึง 1999 kΩ · m	หมายเหตุ 2) ρ=2×π×a×Rg
แบบอนุกรม ^{หมายเหตุ 3)} แรงดันไฟฟ้า สัญญาณรบกวน Ust (AC เท่านั้น)	200V	0.1 V	0 ถึง 50.9 Vrms	±2%rdg±2dgt (50/60 Hz) ±3%rdg±2dgt (40 ถึง 500 Hz)
ความถี่ Fst	การกำหนดช่วง อัตโนมัติ	0.1 Hz 1 Hz	40 Hz ถึง 499.9 Hz	±1%rdg±2dgt

หมายเหตุ 1) ความต้านทานดินเสริมคือ 100 Ω พร้อมการแก้ไข Rk

หมายเหตุ 2) ขึ้นอยู่กับ Rg ที่วัดได้ ช่วง (a) ระหว่างหลักดินเสริมคือ 1.0 ถึง 30.0 m หมายเหตุ 3) เครื่องมือนี้ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิง พาณิชย์

- วิธีวัดความต้านทานของพื้นดิน
 วิธีการตกคร่อมของศักย์ไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่วัดผ่านทางโพรบ)
- การวัดสภาพต้านทานของดิน (ρ)
 วิธีแบบ 4 ขั้วของเวนเนอร์
- คุณลักษณะเอาท์พุต แรงดันไฟฟ้าการวัด Um (สูงสุด) ประมาณ 10 Vrms 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz, 128 Hz กระแสไฟฟ้าการวัด Im (สูงสุด) ประมาณ 80 mA อย่างไรก็ตาม Im×(Re+Rh)
- วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้ารบกวนแบบอนุกรม (แรงดันไฟฟ้าดิน) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า RMS (ระหว่างขั้ว E-S)
- ความจุหน่วยความจำ: 800 ข้อมูล
- ส่วนติด[ู]ต่อการสื่อสาร: อะแดปเต[ื]อร์แบบออปติคัล MODEL 8212USB
- จอแสดงผลดอตเมทริกซ์ 192 × 64, LCD ขาวดำ ไฟแบ็คไลต์ ความต้านทานดิน: สูงสุด 209.9 kΩ
 - สภาพต้านทานของดิ้น: 1999kΩ•m
 - แรงดันไฟรบุกวนแบบอนุกรม: สูงสุด 50.9 V
- คำเตือนแบตเตอุรี่ต่ำ: เครื่องหมายแบ้ตเตอรี่ปรากฏ
- การวัดแบบต่อเนื่อง: 400 ครั้งหรือมากกว่าด้วยแบตเตอรี่แมงกานีส การวัดซ้ำทุก ๆ 30 วินาที โดยมีโหลด 1 Ω ที่ช่วง 2Ω
- ตัวบ่งชี้ที่เกินขอบเขต: "OL"
- การปิดอัตโนมัติ: ปิดเครื่องภายใน 5 นาทีหลังจากการใช้งาน ปุ่มสุดท้าย
- ตำแหน่งการใช้: ใช้ได้ทั้งภายใน/ภายนอกอาคาร (ไม่กันน้ำอย่างสมบูรณ์) ความสูง 2000 m หรือน้อยกว่า
- ช่วงที่ใช้ได้: การทดสอบ[้]ความต้านทานดินบนสายส่งไฟฟ้า ระบบการเดินสายไฟภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ช่วงอุณหภูมิและความชื้น (ความแม่นย่ำที่รับประกัน):
 23°C±5°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
- ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน:
 -10°C ถึง 50°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 75% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)

- ช่วงอุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ:
 -20°C ถึง 60°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 75% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
- การป้องกันโอเวอร์โหลด: ระหว่างขั้ว E-S(P) และระหว่างขั้ว E-H(C)
 280 V AC/10 วินาที
- ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: ระหว่างวงจรไฟฟ้าและโครง 3540 V AC (50/60 Hz)/5 วินาที
- ความต้านทานของฉนวน: ระหว่างวง จรไฟฟ้าและโครง 50 MΩ หรือมากกว่า / 1000 V DC
- ขุนาด: 167(L) × 185(W) × 89(D) mm
- น้ำหนัก: ประมาณ 900 g (รวมแบตเตอรี่)
- แหล่งพลังงาน 12 V DC: แบตเตอรี่แมงกานีสขนาด AA (R6P) × 8 ก้อน
 * ในการใช้เครื่องมือนี้ในอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ที่มีคุณสมบัติสำหรับอุณหภูมิต่ำ
- ความไม่แน่นอนในการด้ำเนินงาน
 ความไม่แน่นอน ในการด้ำเนินงาน (B) คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในเงื่อนไขการ ทำงานที่กำหนด และคำนวณจากค่าข้อผิดพลาดที่แท้จริง (A) ซึ่งเป็นค่าความ ผิดพลาดของเครื่องมือที่ใช้ และค่าความผิดพลาด (En) ที่เกิดจากความแปรผัน

$$B = \pm (|A| + 1.15\sqrt{E_2^2 + E_3^2 + E_4^2 + E_5^2})$$

- A : ข้อผิดพลาดที่แท้จริง
- E2: ความผันแปรเนื่องจากการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจ่าย
- E₃: ความผันแปรเนื่องจากการเปลี่ยนอุณหภูมิ
- E4: ความผันแปรเนื่องจากแรงดันไฟรบ[ุ]กวนแบบอนุกรม
- E₅: ความแปรผันเนื่องจากความต้านทานของโพรบ^{ู้}และความต้านทานของ อิเล็กโทรดดินเสริม
- ช่วงการรักษาค่าข้อผิดพลาดในการทำงานสูงสุด

ช่วงการวัดที่มีค่าข้อผิดพลาดในการทำงานสู้งสุด (±30%)

ช่วง 2Ω	: 0.5 Ω ถึง 2.099 Ω
ช่วง 20Ω	: 2 Ω ถึง 20.99 Ω
ช่วง 200Ω	: 20 Ω ถึง 209.9 Ω
ช่วง 2000Ω	: 200 Ω ถึง 2099 Ω
ช่วง 20kΩ	: 2 kΩ ถึง 20.99 kΩ
ช่วง 200kΩ	: 20 kΩ ถึง 209.9 kΩ

ความผันแปรของแรงดันไฟจ่าย: จนกระทั่งเครื่องหมายเตือนแบตเตอรี่ปรากฏขึ้น ความผันแปรของอุณหภูมิ: -10°C ถึง 50°C แรงดันไฟรบกวนแบบอนุกรม: 16·2/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz และ 3 V DC * ไม่จำเป็นต้องพิจารณาแรงดันไฟฟ้ารบกวนแบบอนุกรม DC ที่ช่วง 2Ω และ 20Ω ความต้านทานอิเล็กโทรดดินเสริม: ภายในช่วงต่อไปนี้หรือ 50 kΩ หรือต่ำกว่า แล้วแต่ว่าค่าใดจะน้อยกว่า (ที่การวัด *p* "Re" ในสูตรนี้จะถูกแทนที่ด้วย "Rg")

é	ความแม่นยำ	
Re<0.40 Ω	1 kΩ	
0.4 Ω <u><</u> Re<1.00 Ω	2 kΩ	+506rda+106fc
1.00 Ω <u>≤</u> Re<2.00 Ω	3.5 kΩ	10 /01 Ug 1 /013
200 0 < Po	=Re × 100 + 5 kΩ	
2.00 32 <u><</u> Re	(Rh,Rs<50 kΩ)	

5. เค้าโครงเครื่องมือ

ตัวเรือนเครื่องมือและตัวเชื่อมต่อ





- 1. LCD
- 2. ปุ่ม ENTER/SAVE 🚮
- 3. ปุ่ม ESC 📧
- 4. ปุ่ม MENU MENU
- 5. ปุ่มแบ็คไลต์ 🔅
- 6. ปุ่มเคอร์เซอร์ 💶 🕨
- 7. ปุ่มทดสอบ
- 8. สู่วิตช์ช่วง
- 9. ข้ำสายดิน "E"
- 10. ขั้วโพรบไ "ES" สำหรับด้านขั้วสายดิน
- 11. ขั้วโพรบ "S"
- 12. ขั้วต่อสายดินเสริมสำหรับกระแสไฟฟ้า "H"
- 13. ขั้วสำหรับ Optical adapter

• ตัวบ่งชี้บน LCD



หน้าจอแสดงผลลัพธ์

• อุปกรณ์เสริม

🕂 อันตราย

 อย่าเชื่อมต่อสายทดสอบการวัดความแม่นยำในกรณีที่ศักย์ไฟฟ้าเกิน 33
 Vrms โดยมีค่า Peak 46 V หรือ 70 V DC
 โปรดใช้สายทดสอบการวัดแบบง่ายสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้า จำเป็นต้อง ติดตั้งปากคีบและใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบ CAT III/IV และต้องใช้แถบทดสอบแบบแบนภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบ CAT II

สายทดสอบสำหรับการวัดที่แม่นยำ MODEL 7229A (แดง 40 m, เหลือง 20 m, ดำ 20 m, เขียว 20 m)



สายทดสอบสำหรับการวัดที่แม่นยำ MODEL 7238A



(วิธีการติดตั้ง)

้เสียบและเชื่อม[์]ต่ออะแดปเตอร์ที่คุณต้องการใช้กับปลายสายเคเบิลให้แน่น (โดยใช้ปลั๊กแบบบานานาที่ปลายทั้งสองข้าง)



เสียบปลั๊กของสายทดสอบเข้ากับแต่ละขั้วต่อให้แน่น หากเสียบให้แน่น การเชื่อมต่อที่หลวมอาจทำให้การอ่านค่าไม่ถูกต้อง

อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ:

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าซ็อตและรับประกันระยะห่างขั้นต่ำและระยะห่าง ตามผิวฉนวนที่ต้องการ

🕂 อันตราย

 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าซ็อต ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดการเชื่อมต่อ สายทดสอบจากอุปกรณ์แล้ว เมื่อเปลี่ยนปลายโลหะหรืออะแดปเตอร์ สำหรับสายทดสอบ หลักดินเสริม MODEL 8032 × 2 ชุด (หลักดินรวม 4 ตัว)



ม้วนสายไฟ MODEL 8200-04 × 1 ชุด (รวม 4 ม้วน) (สำหรับ MODEL 7229A)



Optical adapter MODEL 8212USB × 1 ชุด



CD-ROM ซอฟต์แวร์การสื่อสาร "KEW Report" × 1 ชิ้น



ถ่านแมงกานีสขนาด AA (R6P) × 8 ก้อน กระเป๋าหิ้ว MODEL 9125 สายสะพาย × 1 ชิ้น

6. เครื่องหมายและข้อความที่แสดงบน LCD

เครื่องหมายต่อไปนี้และข้อความจะแสดงขณะวัด				
เครื่องหมายและข้อความ	รายละเอียด			
BATT Batt Error	แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่			
Measurin9	เครื่องหมายนี้จะแสดงขึ้นในระหว่างการวัด			
OL	เกินช่วงการวัดสำหรับช่วงที่เลือก ในกรณีที่วัด Ust จะตรวจพบ 50 V หรือมากกว่า			
	การวัดล้มเหลว			
<u>Rk>limit</u>	Rk เกินค่าขีดจำกัด โดยเกิน 2 Ω ที่ช่วง 2Ω และเกิน 9 Ω ที่ช่วง 20Ω			
Ran9e<=20	การตั้งค่า Rk ใช้ได้เฉพาะในช่วง 20Ω หรือต่ำกว่าเท่านั้น			
Only 2w/3w/4w	การตั้งค่าสำหรับ Rk สามารถทำได้ที่การวัด 2W, 3W, 4W เท่านั้น			
Volta9e Hi9h !!	Ust คือค่าที่ถูกควบคุมหรือมากกว่านั้น			
<u>Rh>limit</u> Rs>limit	ค่า Rh และ Rs เกินช่วงที่อนุญาต ไม่สามารถรับผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้			
No Saved data	ไม่มีข้อมูลที่บันทึกไว้			
Memory Full	หน่วยความจำเต็ม ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มได้อีก			
Delete This Item?	ข้อความยืนยันก่อนที่จะลบรายการที่เลือก			
Delete All Items?	ข้อความยืนยันก่อนที่จะลบรายการทั้งหมด			
Data Success Delete	รายการทั้งหมดถูกลบแล้ว			
NODE/095	Nxxx คือหมายเลขหน่วยความจำ และหมายเลขต่อไปนี้ แสดงว่ามีการเก็บข้อมูลไว้ 95 รายการ (แสดงที่หน้าจอการตรวจสอบข้อมูล)			
N003	การบ่งชี้ผลลัพธ์ที่วัดได้ถูกบันทึกด้วยหมายเลข หน่วยความจำ "NOO3".			
S005	ตัวอักษร "S" ย่อมาจาก "Site" เลือกได้ตั้งแต่ 000 ถึง 999			
saved	ข้อมูลถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว			

7. หลักการวัด

7.1. หลักการวัดความต้านทานดิน

เครื่องมือจะวัดค่าความต้านทานดินโดยใช้หลักการตกของศักย์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิธีการ หาค่าความต้านทานดิน "Rx" โดยการรับค่ากระแสไฟฟ้า AC "I" มาระหว่างวัตถุ ที่วัด "E" (อิเล็กโทรดดิน) และ "H(C)" (อิเล็กโทรดกระแสไฟฟ้าC) และหาค่าความ ต่างศักย์ไฟฟ้า "V" ระหว่าง "E" (อิเล็กโทรดดิน) และ "S(P)" (อิเล็กโทรดศักย์ไฟฟ้า) เครื่องมือนี้ใช้แรงดันไฟฟ้าทดสอบ "Um" เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า AC "I" ค่าความ ต้านทานดิน "Rx" จะถูกกำหนดโดยกระแสไฟฟ้า AC "I" และความต่างศักย์ "V" ดูรูปที่ 3



7.2. หลักการวัดค่าสภาพต้านทานของดิน (ρ)

ตามวิธีแบบขั้ว 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแสไฟฟ้า AC "I" ระหว่าง "E" (อิเล็กโทรดดิน) และ "H(C)" (อิเล็กโทรดกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างอิเล็กโทรดศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และอิเล็กโทรดดินเสริม "ES" (รูปที่ 4) ในการหาค่าความต้านทานดิน "Rg (Ω)" ให้หารค่าความต่างศักย์ "V" ด้วยกระแสไฟฟ้า AC "I" โดยที่ช่วงระหว่างอิเล็กโทรดคือ "a" (m) จากนั้นใช้สูตร: ρ= 2·π·a·Rg (Ω·m)



8. การจัดเตรียมสำหรับการวัด

8.1. การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่

เปิดเครื่องมือ หากการแสดงผลชัดเจนโดยไม่มีสัญลักษณ์แบตเตอรี่เหลือน้อย "**BANT**" บ่งชี้ว่าแรงดันไฟแบตเตอรี่เพียงพอ หากจอแสดงผลว่างเปล่าหรือมี เครื่องหมายแบตเตอรี่ต่ำแสดงอยู่ (รูปที่ 5) ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามข้อ "11. การเปลี่ยนแบตเตอรี่และฟิวส์"



หมายเหตุ) ไม่สามารถทำการวัดได้ในขณะที่เครื่องหมายแบตเตอรี่ต่ำยังปรากฏอยู่บน LCD แม้จะกดปุ่มทดสอบก็ตาม การวัดจะหยุดเมื่อเครื่องหมายแบตเตอรี่ต่ำปรากฏบน LCD

8.2. การตั้งค่า

8.2.1. ุรายการการตั้งค่า

เปิดเครื่องมือโดยการหมุนและตั้งสวิตช์ช่วงไปที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ "OFF" เครื่องมืออยู่ในโหมดการวัด (รูปที่ 6 หน้าจอหลัก)



รูปที่ 6 หน้าจอหลัก

ควรกำหนดเงื่อนไขการวัดก่อนเริ่มการวัด ควรตั้งค่าวันผื่นอนคออซ่อมให้มันชื่อข้อมูลขึ

การตั้งค่าวันที่และเวลาช่วยให้บันทึกข้อมูลที่วัดได้พร้อมข้อมูลเวลา กดปุ่ม "
เเละเข้าสู่ "SYSTEM_MENU" (รูปที่ 7) จากนั้นเลือก "CONFIG_SETTING" ด้วยปุ่มลูกศร และกดปุ่ม "
เเมื่อเข้าสู่โหมด CONFIG_SETTING (รูปที่ 8) การกดปุ่ม "
เเมื่อเข้ากโหมด CONFIG_SETTING และกลับสู่โหมดการวัด

SYSTEM_MENU 02/26	15:08
Review Data	
Config Setting	

CONFIG_SETTING MTTC(P) Freq(94) Site(111) Lh(14.5) Date/Time Rk(0.005)

รูปที่ 7



สามารถทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้บนเครื่องมือนี้

- Wire : วิธีการ_.วัด (ระบบการเดินสายไฟ)
- Freq : ความถี่การวัด
- Site : หมายเลขไซต์ (ตำแหน่งที่ตั้ง)
- Lh : ช่วงของหลักดินเสริมที่การวัดค่าสภาพต้านทานของดิน (ρ)
- Date/Time : เดือน/ วัน/ ปี, เวลา (แสดงแบบ 24 ชั่วโมง)
- Rk : ความต้านทานตกค้างบนสายทดสอบ

8.2.2. การตั้งค่าสำหรับการวัด

วิธีการวัดสามารถเลือกได้จาก: 2-wire (ระบบ 2 สาย), 3-wire (ระบบ 3 สาย), 4-wire (ระบบ 4 สาย) และ "p" (ค่าสภาพต้านทานของดิน)

เลือก "Wire" ด้วยปุ่มเคอร์เซอร์บนหน้าจอ CONFIG_SETTING และ กดปุ่ม "🊟" เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอการตั้งค่าการเดินสายไฟ (รูปที่ 9)

รูปที่ 9

Wiring: <i>P</i> -wire			
2-wire	3-wire	4-wire	P

เลือกระบบการเดินสายไฟที่เหมาะสมด้วยปุ่มลูกศรและกดปุ่ม "🚟 " จากนั้น หน้าจอ CONFIG_SETTING ที่มีระบบการเดินสายไฟที่เลือกจะปรากฏขึ้น

รูปที่ 10

CONFIG_SETTING		
Wire(3)	Freq(94)	
Site(111)	Lh(14.5)	
Date/Time	Rk(0.005)	

8.2.3. การตั้งค่าความถี่การวัด

สามารถเลือกความถี่สัญญาณการวัดจากย่านความถี่ทั้งสี่ย่านต่อไปนี้ได้ด้วย เครื่องมือนี้ เพื่อลดอิทธิพลของแรงดันไฟฟ้ารบกวนแบบอนุกรม (แรงดันไฟฟ้าสายดิน)

์ *AUTO *94Hz *105Hz *111Hz *128Hz เครื่องมือจะเลือกความถี่ที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก "AUTO" และส่งสัญญาณความถี่ออกไป เลือก "Freq" ด้วยปุ่มเคอร์เซอร์บนหน้าจอ CONFIG_SETTING และกดปุ่ม " " เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่าความถี่ (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 Frequence: 94Hz รูปที่ 11 คบกาว 94 105 111 128

เลือกความถี่ที่ต้องการด้วยปุ่มเคอร์เซอร์ การกดปุ่ม "ጬ " จะกลับไปที่หน้าจอ "CONFIG_SETTING" (รปที่ 12) ด้วยความถี่ที่เลือ[้]ก

	CONFIG_SETTING		
	Wire(p)	Freq(AUTO)	
ระปที่ 12	Site(111)	Lh(14.5)	
ขึ้	Date/Time	Rk(0.005)	

8.2.4. การตั้งค่าหมายเลขไซต์ (ตำแหน่งที่ตั้ง)

ไซต์ (ตำแหน่งที่ตั้ง) ที่สามารถบันทึกการวัดได้พร้อมตัวเลข เลือก "Site" ด้วยปุ่มเคอร์เซอร์บนหน้าจอ CONFIG_SETTING และกดปุ่ม "📟 " เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า Site_Number (รูปที่ 13)



รูปที่ 13 **Site_Number** รูปที่ 13 **S<u>1</u>23**

เลือกตัวเลขใด ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยปุ่มเคอร์เซอร์และกดปุ่ม "🚟 " จากนั้นเน้นหลักตัวเลขที่เลือกและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (รูปที่ 14)



กดปุ่มเคอร์เซอร์ด้านขวา 🖿 เพื่อเพิ่มตัวเลข และกดปุ่มเคอร์เซอร์ด้านซ้าย ᆀ เพื่อลดตัวเลข กดปุ่มเคอร์เซอร์ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขอย่างรวดเร็ว กดปุ่ม "📟 " เพื่อยืนยันหมายเลข

ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขหลักอื่นๆ กดปุ่ม " 📧 " เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้น จากนั้น จะแสดงหน้าจอ CONFIG_SETTING (รูปที่ 15) พร้อมด้วยหมายเลขไซต์ที่เลือก

รูปที่ 15

CONFIG_SETTING		
Wire(p)	Freq(94)	
Site(123)	Lh(14.5)	
Date/Time	Rk(0.005)	

หมายเหตุ) สามารถเลือกหมายเลขไซต์ได้ตั้งแต่ 000 ถึง 999

8.2.5. การตั้งค่าสำหรับช่วงเวลาระหว่างหลักดินเสริมที่การวัดค่าสภาพ ต้านทานของดิน (ρ)

จำเป็นต้องตั้งค่าระยะห่างร[ื]ะหว่างหลักดินเสริมเพื่อวัดค่าสภาพต้านทานของดิน (ρ) เลือก "Lh" ด้วยปุ่มเคอร์เซอร์บนหน้าจอ CONFIG_SETTING และกดปุ่ม " 🚟 " เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่าความยาว (รูปที่ 16)



เลือกตัวเลขใด ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยปุ่มเคอร์เซอร์และกดปุ่ม "📟 " จากนั้นเน้นหลักตัวเลขที่เลือกและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (รูปที่ 17)



รูปที่ 17

ฐปที่

กดปุ่มเคอร์เซอร์ด้านขวา 💽 เพื่อเพิ่มตัวเลข และกดปุ่มเคอร์เซอร์ด้านซ้าย ᆀ เพื่อลดตัวเลข กดปุ่มเคอร์เซอร์ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขอย่างรวดเร็ว กดปุ่ม "쮚 " เพื่อยืนยันหมายเลข

ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขหลักอื่นๆ กดปุ่ม " 📧 " เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้น จากนั้น หน้าจอ CONFIG_SETTING (รูปที่ 18) พร้อมช่วงเวลาใหม่จะปรากฏขึ้น

	CONFIG_SETTING	
	Wire(p)	Freq(94)
18	Site(111)	E (14.5)
	Date/Time	Rk(0.005)

หมายเหตุ) สามารถตั้งค่าช่วงเวลาได้ตั้งแต่ 1.0 ถึง 30.0 m หากป้อนช่วงเวลาที่ยาวกว่า จ<u>ากช่ว</u>งนี้ที่หน้าจอการตั้งค่า ระบบจะเปลี่ยนเป็น "30.0m" โดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม

"ENTER SAVE

หมายเหตุ) สามารถเลือกช่วงระยะเวลาสูงสุด 20 m ได้โดยใช้สายทดสอบ MODEL 7229A ที่ให้มา

8.2.6. การตั้งค่าวันที่และเวลา

เครื่องมือนี้มีฟังก์ชั่นนาฬิกาและสามารถบันทึกข้อมูลที่วัดได้พร้อมข้อมูลเวลาและ วันที่ นาฬิกาจะไม่ถูกรีเซ็ตเมื่อตั้งค่าแล้ว แม้ว่าจะปิดเครื่องเครื่องมือแล้วก็ตาม จำเป็นต้องมีการปรับด้วยตนเองเพื่อให้เวลาของนาฬิกาถูกต้องเสมอ

การตั้งเวลาสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เลือก "Date/Time" ด้วยปุ่มเคอร์เซอร์บนหน้าจอ CONFIG_SETTING และกดปุ่ม " " เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่าเวลาและวันที่ (รูปที่ 19)



เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยปุ่มเคอร์เซอร์และกดปุ่ม " " จากนั้นเน้นหลักตัวเลขที่เลือกและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (รูปที่ 21) นาฬิกา แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง



กดปุ่มเคอร์เซอร์ด้านขวา 💽 เพื่อเพิ่มตัวเลข และกดปุ่มเคอร์เซอร์ด้านซ้าย ᆀ เพื่อลดตัวเลข กดปุ่มเคอร์เซอร์ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขอย่างรวดเร็ว กดปุ่ม "🚟 " เพื่อยืนยันหมายเลข ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขหลักอื่นๆ การกดปุ่ม " 📧 " เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วจะกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า Time/Date (รูปที่ 22)



หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน (2) กดปุ่ม " 📧 " อีกครั้งเพื่อออกจากโหมดการตั้งค่าและกลับสู่หน้าจอ CONFIG_SETTING จากนั้นนาฬิกาก็เริ่ม

(2) การตั้งค่าวันที่

วันที่จะแสดงตามลำดับต่อไปนี้: เดือน/ วัน/ ปี

วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ "Date" และกดปุ่ม "🔛 " เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่าวันที่ (รูปที่ 23)

	Time:	11:59:02
รูปที่ 23	Date:	02/29/08

เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยปุ่มเคอร์เซอร์และกดปุ่ม "🔛 " จากนั้นเน้นหลักตัวเลขที่เลือกและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (รูปที่ 24)

ູລູ

,	Time:	11:59:02
ปที่ 24	Date:	<u>02</u> /29/08

กดปุ่มเคอร์เซอร์ด้านขวา 💌 เพื่อเพิ่มตัวเลข และกดปุ่มเคอร์เซอร์ด้านซ้าย < เพื่อลดตัวเลข กดปุ่มเคอร์เซอร์ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขอย่างรวดเร็ว กดปุ่ม "🕮 " เพื่อยืนยันหมายเลข

ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขหลักอื่นๆ การกดปุ่ม "📧 " เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วจะกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า Time/Date (รูปที่ 25)



กดปุ่ม " โรร " อีกครั้งเพื่อออกจากโหมดการตั้งค่าและกลับสู่หน้าจอ CONFIG_SETTING จากนั้นนาฬิกาก็เริ่ม หมายเหตุ) หน้าจอหลักจะไม่แสดงวินาที แต่จะแสดงเฉพาะชั่วโมงและนาทีเท่านั้น หมายเหตุ) แบตเตอรี่สำรองอาจหมดหากนาฬิกาผิดพลาดหลังจากเปิด/ปิดเครื่องมือ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย Kyoritsu ในท้องถิ่นของคุณ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สำรองอยู่ที่ประมาณ 5 ปี

หมายเหตุ) การเชื่อมต่อสายทดสอบแตกต่างกันไปตามวิธีการวัด

8.2.7. การตั้งค่าความต้านทานคงเหลือ (Rk) ของสายทดสอบ

้จากผลที่วัดได้ การตั้งค่า Rk สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

้โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ) ไม่สาม[้]ารถบันทึก Rk ได้ในขณะที่เครื่องหมายแบตเตอรี่เหลือน้อย **เป็ค้โโโ**

้เครื่องมือนี้สามารถจัดเก็บค่าความต้านทานที่เหลือ (Rk) ของสายทดสอบก่อน เริ่มการวัด Re บนระบบ 2/ 3/ 4 สาย และสามารถหักค่าความต้านทานออก

Batt Error หรือแสดงอยู่บน LCD

เลือกช่วง 20 หรือ 200

เลือก "Rk" ด้วยปุ่มเคอร์เซอร์บนหน้าจอ CONFIG_SETTING และกดปุ่ม "🔛 " เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า Rk (รูปที่ 26)



ึกดปุ่มทดสอบเพื่อวัด Rk ผลลัพธ์ที่วัดได้จะไม่ถูกบันทึกจนกว่าจะกดปุ่ม "🔛 " หน้าจอ CONFIG_SETTING (รูปที่ 27) จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่มลงไป และบันทึกข้อมลแล้ว



้ค่า Rk ยังคงถูกเก็บไว้แม้ว่าจะปิดเครื่องมือก็ตาม หากต้องการล้างค่า Rk ้ ที่บันทึกไว้ ให้เลือก "Clear" บนหน้าจอการตั้งค่า Rk (รูปที่ 28) และกดปุ่ม "📟 " จากนั้นค่าจะกลับคืนเป็น "0.000Ω"



จากนั้นหน้าจอ CONFIG_SETTING (รูปที่ 29) จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

	CONFIG_S	ETTING
-112 20	Wire(p)	Freq(94)
งูบท 29	Site(111)	Lh(14.5)
	Date/Time	RR(0.000)

หมายเหตุ) ค่า Rk ที่เกินค่าต่อไปนี้จะไม่สามารถบันทึกได้ ช่วง 2Ω: สูงสุด 2 Ω, ช่วง 20Ω: สูงสุด 9 Ω ้ข้อความที่แส[้]ดงในรูปที่ 30 จะปร[้]าก_ฏขึ้นเมื่อค่า Rk ที่วัดได้เกินค่าที่กำหนด หมายเหตุ) ข้อความที่แสดงในรูปที่ 30 จะปรากฏขึ้นเมื่อฟิวส์ขาดด้วย



ข้<u>อคว</u>ามต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นและบ่งชี้ว่าไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เมื่อกดปุ่ม " [รรรร พร้อมกับการแสดงผลด้านบน

หมายเหตุ) ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นและแสดงว่าไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เมื่อพยายาม บันทึก Rk ที่ 200kΩ หรือช่วงสูงสุด ค่า Rk ที่บันทึกในช่วง 2Ω และ 20Ω ้จะถูกเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภา[้]พที่ 200kΩ หรือช่วงที่สูงกว่า

ຽເ

หมายเหตุ) ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นและบ่งชี้ว่าไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เมื่อพยายามบันทึก การวัด Rk ที่สายไฟ (*p*)



8.3. ไฟแบ็คไลต์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานในที่ที่มีแสงน้อยหรือในเวลากลางคืน ้จึงมีฟังก์ชันไฟแบ็คไลต์ที่ช่วยให้จอ LCD สว่างขึ้น กดปุ่ม "💌 " เพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชันนี้ ไฟแบ็คไลต์จะสว่างขึ้นประมาณ 30 วินาที จ^ากนั้นจะดับลงโดยอัตโนมัติ การกดปุ่ม "💌 " ในขณะที่ไฟแบ็คไลต์เปิดอยู่สามารถปิดได้ด้วยตนเอง

8.4. การปิดอัตโนมัติ

เครื่องมือนี้จะปิดเครื่องอัตโนมัติภายในเวลาประมาณ 5 นาทีหลังจากการกดปุ่ม ครั้งสุดท้าย หากต้องการออกจากโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ ให้ตั้งสวิตช์ช่วงการ วัดไปที่ตำแหน่ง "OFF" หนึ่งครั้ง จากนั้นรีเซ็ตใหม่เป็นช่วงที่ต้องการวัด

8.5. การวัดแรงดันไฟฟ้ารบกวนแบบอนุกรม (แรงดันไฟฟ้าสายดิน) การวัดจะเริ่มโดยอัตโนมัติในระหว่างการวัดค่าสภาพต้านทานของดินและค่าภาวะ

การวัดจะเริ่มโดยอัตโนมัติในระหว่างการวัด ค่าสภาพต้านทานของดินและค่าภาวะ ความต้านทานดิน และสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้บนหน้าจอแสดงผลผลลัพธ์ ข้อความเตือน "Voltage High!" จะปรากฏบนจอแสดงผลหลักเมื่อแรงดันไฟฟ้า สายดิน (Ust) สูง

คำเตือน "Voltage High!" จะปรากฏเมื่อแรงดันไฟฟ้า อยู่ที่ 12 V หรือสูงกว่า ไม่สามารถวัดความต้านทานดิน
ได้หากแรงดันไฟฟ้าเกิน 15 V คำเตือน "Voltage High!" จะปรากภเมื่อแรงดันไฟฟ้า
อยู่ที่ 15 V หรือสูงกว่า ไม่สามารถวัดความต้านทาน ดินได้หากแรงดันไฟฟ้าเกิน 20 V

หมายเหตุ) ไม่สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ารบกวนแบบซีรีส์ DC ได้

8.6. การูวัดความต้านทานดินเสริม

เครื่องมือนี้สามารถวัดและแสดงค่าความต้านทานดินเสริม (Rh, Rs) เมื่อค่า Rh หรือ Rs มากกว่าค่าที่ควบคุมหรือ "50kΩ" จะมีข้อความเตือน "**Rh>limit**" หรือ "**Rs>limit**" ปรากฏขึ้น จอ LCD จะแสดง "Rh=OL Ω" หรือ "Rs=OL" เมื่อค่า Rh หรือ Rs เกิน 50 kΩ

พารามิเตอร์เหล่านี้จะถูกวัดโดยอัตโนมัติเมื่อวัดความต้านทานดินเสริม และ สามารถตรวจสอบได้บนหน้าจอแสดงผลลัพธ์

หมายเหตุ) Rh และ Rs หมายถึงขั้วดินเสริม H(C) และความต้านทานดินเสริม S(P) ตามลำดับ

8.7. การเชื่อมต่อสายทดสอบดินและโพรบแบบง่าย

เชื่อมต่อสายทดสอบดินและโพรบแบบง่ายเข้ากับตัวเชื่อมต่อบนเครื่องมือให้แน่น มิฉะนั้น อาจเกิดความล้มเหลวในการสัมผัสและผลลัพธ์อาจถูกอ่านออกมาอย่าง ผิดพลาดบนจอ LCD

หมายเหตุ) อาจมีตัวเลขอื่นบางตัวเลขที่ไม่ใช่ "OL" แสดงบนหน้าจอ LCD เมื่อทำการวัด โดยไม่ต้องต่อสายหรือโพรบวัดใดๆ ที่ช่วง 200Ω หรือมากกว่า นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ

9. วิธีการวัด

<u>9.1. การวัดความต้านทานดิน</u>

🕂 ข้อควรระวัง

- ผลลัพธ์ที่วัดได้อาจได้รับอิทธิพลจากการเหนี่ยวนำหากทำการวัดในขณะที่ สายทดสอบบิดหรือสัมผัสกัน เมื่อเชื่อมต่อโพรบ ควรแยกออกจากกัน
- ้หมายเหตุ) เมื่อทำการวัดระบบที่มีสายดินหลายสาย เช่น เสาไฟฟ้าและเสาที่เชื่อมต่อกันด้วย เครื่องมือนี้ ผลลัพธ์ที่วัดได้จะมีค่าน้อยกว่าค่าของระบบที่มีสายดินสายเดียว เนื่องจาก สามารถถือได้ว่าความต้านทานต่อสายดินเหล่านี้เชื่อมต่อในแบบขนานกัน ลอง พิจารณาความต้านทานดินที่ทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินอื่นๆ เป็น R1, R2, ...Rn



แน่นอนว่าความต้านทานดิน R1, R2, ...Rn เหล่านี้สามารถถือได้ว่ามีการเชื่อมต่อ แบบขนาน และถือได้ว่าเป็นความต้านทานรวม Rs

ซึ่งความต้านทาน Rs ถือว่ามีขนาดเล็กพอเมื่อเทียบกับ Rx เนื่องจากเป็นค่าความ ต้านทานรวมที่ประกอบด้วยค่าความต้านทานหลายๆ ค่า ดังนั้นค่าที่วัดได้โดยใช้ เครื่องมือนี้จึงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับค่า Rs ที่วัดได้จริง ในการวัดความต้านทาน ดินของระบบสายดินหลายสาย ขอแนะนำให้ใช้แคลมป์ดินแบบดิจิทัล MODEL 4200 ของเรา

9.1.1. การวัดที่แม่นยำ (3-Wire) *พร้อมตัวนำทดสอบดิน MODEL 7229A

้นี่เป็นวิธีมาตรฐานในการวัดความต้ำนทานของดิน ค่าความต้านทานดินที่วัดได้ ไม่มีค่าความต้านทานดินเสริม แต่ค่าความต้านทานที่ขั้ว E ยังคงมีอยู่

ขั้วที่จะใช้ : สายทดสอบ: หลักดินเสริม: ขั้ว E, S(P), H(C) เชื่อมต่อกับขั้ว E, S(P), H(C) 2 ชิ้น เชื่อมต่อเข้าขั้ว S(P) และ H(C)

1. การตั้งค่าระบบการเดินสายไฟ

้ เลือก "Wire (3)" โดยอ้างอิงถึง "8.2.2 การตั้งค่าสำหรับวิธีการวัด" ในคู่มือนี้

2. การตั้งค่า <u>R</u>k

- เสียบปลั๊กสายทดสอบทั้ง 3 เส้น (สีเขียว สีเหลือง สีแดง) เข้ากับขั้วต่อ ที่ตรงกันบนเครื่องมือให้แน่น
- เลือกช่วง "2Ω" หรือ "20Ω"
- 3) ลัดวงจรปากคีบทั้งสามตัว
- บันทึกค่า Rk โดยอ้างอิงจาก "8.2.7 การตั้งค่าความต้านทานตกค้าง บนสายทดสอบ"

หมายเหตุ) สงสัยว่าสายทดสอบขาดนหรือใช้งานไม่ได้เมื่อจอ LCD แสดง "Rk=OL Ω" ขณะที่สายทดสอบ 3 เส้นเกิดการลัดวงจร

3. การเชื่อมต่อของหลักดินเสริมและสายทดสอบ

ติดตั้งหลักดินเสริม "S(P)" และ "H(C)" ลงในดินให้ลึก ควรจัดวางให้ห่างจาก อุปกรณ์ต่อสายดินที่ทดสอบในช่วง 5-10 m เชื่อมต่อสายทดสอบสีเขียวเข้า กับอุปกรณ์ที่ต่อลงดินภายใต้การทดสอบ สายทดสอบสีเหลืองเข้ากับหลัก ดินเสริม "S(P)" และสายทดสอบสีแดงเข้ากับหลักดินเสริม "H(C)" (รูปที่ 34)



รูปที่ 34

4. การวัดความต้านทานูดิน

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น เลือกช่วง (ช่วงใดก็ได้) และกดปุ่มทดสอบ ข้อความ " **Neasuring...**" จะแสดงที่ด้านขวาบนบนของ LCD ค่าความต้านทาน ดินที่วัดได้ "Re" จะปรากฏบนจอ LCD เมื่อการวัดเสร็จสิ้น (รูปที่ 35)

เมื่อกดปุ่มเคอร์เซอร์ " 🖿 " จะแสดงหน้าจอแสดงผลลัพธ์ (รูปที่ 36) เพื่อดูพารามิเตอร์แต่ละตัว

1003	S995	02/	26	15:0)8
Rh=	128 Ω	Fst=	50	.OHz	
Rs=	2.64k Ω	Ust=	19	.20	
Rk=C).072 Ω				◄

รูปที่ 36

กดปุ่ม "💶 " เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หมายเหตุ) การอ่านค่าอาจไม่ถูกต้องหากความต้านทานดินเสริมสูงเกินไป ปักหลักดินเสริม S(P) และ H(C) ลงในส่วนที่มีความชื้นของดิน หากข้อความ "**Rh>linit**" หรือ "**Rs>linit**" ปรากฏบนจอ LCD แสดงว่าความต้านทานดินเสริมสูงเกินไป จนไม่สามารถวัดได้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายทดสอบอีกครั้ง ให้น้ำเพียงพอในตำแหน่งที่จะต้องติดตั้งหลักดินลงในส่วนที่แห้ง เป็นหิน หรือเป็น ทรายของพื้นดิน เพื่อให้ดินมีความชื้น ในกรณีของพื้นคอนกรีต ให้วางหลักดิน เสริมลงแล้วรดน้ำ หรือวางผ้าเปียก เป็นต้น บนหลักดินเมื่อทำการวัด

รูปที่ 37

N003	\$995	02/26	15:00
D		ho	3-N
IRE-		NS2	128HZ
Volt	a9e Hi	9htt	•

การกดปุ่ม "🖿 " จะเปลี่ยนการแสดงผลดังที่แสดงในรูปที่ 38

	N003	\$99!	5	02/	26	15:0	18
~ 14 00	Re=		Ωŀ	st=	50	.OHz	
รูบท 38	Rh=		Ωl	Jst=	OL	U	
	Rs=		Ω				◄

ข้อความ "Ust=OL V" หมายความว่า Ust มากกว่า 50 V เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำการวัดหลังจากลดแรงดันไฟฟ้าสายดินโดยปิด แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ เป็นต้น

9.1.2. การวัดที่แม่นยำ (4-Wire) *พร้อมตัวนำทุดสอบดิน MODEL 7229A

ขั้วต่อ "ES" ยังใช้ร่วมกับขั้วต่ออื่นๆ ที่ใช้ในการวัดที่แม่นยำแบบ 3 สายอีกด้วย ในกรณีนี้ จะสามารถได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากจะไม่รวมค่าความ ต้านทานดินเสริมของค่าความต้านทานดินที่วัดได้ ยิ่งไปกว่านั้น สามารถยกเลิก ค่าความต้านทานของสายทดสอบที่เชื่อมต่อกับขั้ว E ได้อีกด้วย

ขั้วที่จะใช้ :	ขั้ว E, ES, S(P), H(C)
สายทดสอบ:	เชื่อมต่อกับขั้วต่อ E, ES, S(P), H(C) (สายทดสอบ "ES"
	ควรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต่อลงดินภายใต้การทดสอบโดยที่สาย
	ทดสอบ "E" เชื่อมต่ออยู่)
หลักดินเสริม:	2 ชิ้น

1. การตั้งค่าระบบการเดินสายไฟ

เลือก "Wire (4)" โดยอ้างอิงถึง "8.2.2 การตั้งค่าสำหรับวิธีการวัด" ในคู่มือนี้

2. การตั้งค่า Rk

ผลลัพธ์ที่วัดได้จากระบบ 4 สายจะไม่ได้รับอิทธิพลจากสายทดสอบที่เชื่อมต่อ กับขั้ว "E" แต่สามารถตั้งค่า Rk ได้จากเครื่องมือนี้

- เสียบสายทดสอบทั้ง 4 เส้น (เขียว ดำ เหลือง แดง) เข้ากับขั้วต่อที่ตรงกัน บนเครื่องมือให้แน่น
- เลือกช่วง "2Ω" หรือ "20Ω"
- 3) ลัดวงจรปากคีบทั้งสี่ตัว
- 4) บันทึกค่า Rk โดยอ้างอิงจาก "8.2.7 การตั้งค่าความต้านทานตกค้าง (Rk) บนสายทดสอบ"

หมายเหตุ) สงสัยว่าสายทดสอบขาดนหรือใช้งานไม่ได้เมื่อจอ LCD แสดง "Rk=OL Ω" ขณะที่สายทดสอบ 4 เส้นเกิดการลัดวงจร

3. การเชื่อมต่อของหลักดินเสริมและสายทดสอบ

ติดตั้งหลักดินเสริม S(P) และ H(C) ลงในดินให้ลึก ควรจัดวางให้ห่างจากอุปกรณ์ต่อสายดินที่ทดสอบในช่วง 5-10 m เชื่อมต่อ สายทดสอบสีเขียวเข้ากับอุปกรณ์ที่ต่อลงดินภายใต้การทดสอบ สายทดสอบ สีเหลืองเข้ากับหลักดินเสริม S(P) และสายทดสอบสีแดงเข้ากับหลักดินเสริม H(C)

สายทดสอบสีดำที่เชื่อมต่อกับขั้ว "ES" ควรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต่อลงดิน ภายใต้การทดสอบ (รูปที่ 39)



4. การวัดความต้านทานดิน

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น เลือกช่วง (ช่วงใดก็ได้) และกดปุ่มทดสอบ ค่าความ ต้านทานดินที่วัดได้ "Re" จะปรากฏบน LCD ขั้นตอนการดำเนินการจะ เหมือนกับการวัดแบบ 3 สาย

หมายเหตุ) หากข้อความ "**Rh>linit**" หรือ "**Rs>linit**" ปรากฏบนจอ LCD แสดง ว่าความต้านทานดินเสริมสูงเกินไปจนไม่สามารถวัดได้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย ทดสอบอีกครั้ง

- ใช้เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบสายดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเชิง พาณิชย์
- ห้ามใช้เครื่องมือตรวจสอบสายดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ อาจเกิด อันตรายขึ้นเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าอาจไม่แสดงขึ้นแม้ในกรณีของตัวนำที่มี กระแสไฟฟ้าอยู่ หรือเมื่อการเชื่อมต่ออิเล็กโทรดดินที่จะทำการวัดถูกตัด หรือ แม้แต่เมื่อการเชื่อมต่อของสายทดสอบนั้นไม่ถูกต้อง เป็นต้น
- ห้ามใช้เครื่องมือนี้ในการวัดแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์
 เครื่องมือนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์
 ฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
- เมื่อใช้หัววัดทดสอบแบบง่ายที่ให้มา ขั้ว "S(P)" และ "H(C)" จะเกิดไฟฟ้า ลัดวงจรและความต้านทานอินพุตจะลดลง อุปกรณ์ตัดวงจรของวงจร กระแสไฟตกค้างอาจทำงานเมื่อทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรด้วยเบรกเกอร์
- ELCB อาจตัดวงจรเมื่อทำการวัดแบบง่ายที่ทางออกของวงจรที่มี ELCB เนื่องจากเครื่องมือนี้ใช้กระแสทดสอบขนาดใหญ่

ใช้วิธีการนี้เมื่อไม่สามารถติดตั้งหลักดินเสริมได้ ในวิธีนี้ สามารถใช้อิเล็กโทรดดินที่ มีอยู่ซึ่งมีความต้านทานดินต่ำ เช่น ท่อส่งน้ำโลหะ ระบบรากสายดินของแหล่งจ่าย ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และขั้วสายดินของอาคาร ร่วมกับวิธี 2 สายได้ อย่างไรก็ตาม ค่าความต้านทานดินที่วัดได้ประกอบด้วยค่าความต้านทานดินเสริม และค่าความต้านทานของสายทดสอบ "E" เครื่องมือนี้มาพร้อมกับสายทดสอบการวัดแบบง่ายซึ่งสามารถเปลี่ยนปากคีบและ แท่งทดสอบแบบแบนได้ และใช้งานได้หากจำเป็น

ขั้วที่จะใช้ :	ขั้ว E, S(P), H(C)
สายทดสอบ:	หนึ่งสายต่อกับขั้ว "E", โพรบการวัดแบบง่าย ต่อกับขั้ว "S" และ "H" และลัดวงจรขั้วเหล่านี้
หลักดินเสริม:	ไม่มีการใช้

- การตั้งค่าระบบการเดินสายไฟ เลือก "Wire (2)" โดยอ้างอิงถึง "8.2.2 การตั้งค่าสำหรับวิธีการวัด" ในคู่มือนี้
- 2. การตั้งค่า Rk
 - 1) เสียบปากคีบเข้ากับสายทดสอบ 2 เส้น (สีเขียว สีแดง) และเชื่อมต่อปลั๊กสี เขียวเข้ากับขั้ว "E" และปลั๊กสีแดง 2 เส้นเข้ากับขั้ว "S(P)" และ "H(C)" ตามลำดับ
 - 2) เลือกช่วง "2Ω" หรือ "20Ω"
 - 3) ลัดวงจรปากคีบสองตัว
 - 4) บันทึกค่า Rk โดยอ้างอิงจาก "8.2.7 การตั้งค่าความต้านทานตกค้าง (Rk) บนสายทดสอบ"
- หมายเหตุ) สงสัยว่าสายทดสอบขาดนหรือใช้งานไม่ได้เมื่อจอ LCD แสดง "Rk=OL Ω" ขณะที่ สายทดสอบ 4 เส้นเกิดการลัดวงจร
- 3. การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อสายทดสอบตามที่แสดงในรูปที่ 40

หมายเหตุ) เมื่อไม่ได้ใช้โพรบการวัดแบบง่ายที่ให้มา ควรต่อขั้ว "S(P)" และ "H(C)" ให้สั้นลง



รูปที่ 40

4. การวัดความต้านทานดิน

เลือกช่วงความต้านทานสูงเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วกดปุ่มทดสอบ จากนั้นค่าความ ต้านทานดิน "Re" จะปรากฏบน LCD เลือกช่วงที่ต่ำกว่าสำหรับความต้านทาน ดินต่ำ

 การวัดค่าความต้านทานในวิธีวัดแบบง่าย ใช้วิธีสองสายสำหรับการวัดแบบง่าย วิธีนี้จะบวกความต้านทานดินของ อิเล็กโทรดดิน (re) ที่ต่อกับขั้ว "S(P)" เข้ากับความต้านทานดินจริง "Rx" และแสดงเป็นค่าที่บ่งชี้ "Re" Re (ค่าที่บ่งชี้) = Rx + re

้ถ้าทราบ Re แล้ว ค่าความต้านทานดินที่แท้จริง จะสามารถคำนวณค่า Rx ได้ดังนี้

Rx = Re -re

หมายเหตุ) ไม่สามารถยกเลิก "re" ได้โดยการตั้งค่า Rk

9.2. การวัดสภาพต้านทานของดิน (ρ)

🕂 ข้อควรระวัง

 ผลลัพธ์ที่วัดได้อาจได้รับอิทธิพลจากการเหนี่ยวนำหากทำการวัดในขณะที่ สายทดสอบบิดหรือสัมผัสกัน เมื่อเชื่อมต่อโพรบ ควรแยกออกจากกัน

ก่อนอื่นให้ทำการตั้งค่าระยะห่างระหว่างหลักดินเสริมกับพื้นดิน และวัดค่าความ ต้านทานของดินด้วยการใช้หลักดินเสริม 4 อันปักลงในพื้นดินเป็นระยะห่างเท่าๆ กัน จากนั้นเครื่องมือจะคำนวณและแสดงค่าสภาพต้านทานของดินบนจอ LCD ได้โดย อัตโนมัติ

ขั้วที่จะใช้ :	ขั้ว E, ES, S <u>(</u> P), H(C)
สายทดสอบ:	เชื่อมต่อกับขั้วต่อ E, ES, S(P) และ H(C)
หลักดินเสริม:	4 ชิ้น

1. การตั้งค่าระบบการเดินสายไฟ

เลือก "Wire (ρ)" โดยอ้างอิงถึง "8.2.2 การตั้งค่าสำหรับวิธีการวัด" ในคู่มือนี้ หมายเหตุ) เครื่องมือจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ใน "Rk" ในระหว่างการ วัดค่าสภาพต้านทานของดิน (ρ) การเชื่อมต่อของหลักดินเสริมและสายทดสอบ ปักหลักดินเสริมจำนวน 4 อันลงในพื้นดินให้ลึก ควรจัดวางให้ห่างกันประมาณ 1-30 m ความลึกควรอยู่ที่ 5% หรือน้อยกว่าของช่วงระหว่างหลักดินเสริม (เช่น ควรปักหลักดินเสริมไว้ในความลึก 25 cm หรือต่ำกว่า เมื่อระยะห่าง ของหมุดดินเสริมคือ 5 m)

หากติด^{ู้}ตั้งหลักดินเสริมลึกเกินไป อาจทำให้การวัดค่าสภาพต้านทานของ ดินไม่แม่นยำ

หมายเหตุ) สายทดสอบ MODEL 7229A ที่ให้มาสามารถใช้งานได้กับหลักดินเสริมที่ติดใน ระยะสูงสุด 20 m หมายเหตุ) ความยาวของหลักดินเสริม MODEL 8032 ที่ให้มาคือ 20 cm

ชื่อมต่อสายทดสอบสีเขียว สีดำ และสีเหลืองที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ "E", "ES", "S(P)" และ "H(C)" บนเครื่องมือเข้ากับหลักดินเสริมจากตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดไปยังตำแหน่ง ที่ไกลที่สุดตามลำดับนี้ (รูปที่ 41)



- การตั้งค่าระยะระหว่างหลักดินเสริม ควรป้อนช่วงห่างของค่าหลักดินตามการตั้งค่าที่ทำในขั้นตอน "8.2.5 การ ตั้งค่าช่วงห่างระหว่างค่าหลักดินเสริมที่การวัดค่าสภาพต้านทานของดิน (ρ)"
- การวัดสภาพต้านทานของดิน (ρ) เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น เลือกช่วง (ช่วงใดก็ได้) และกดปุ่มทดสอบ จากนั้นจะ แสดงค่าสภาพต้านทานของดินที่วัดได้ (ρ) และค่าความต้านทานดิน "Rg" ระหว่างขั้วต่อ ES-S (รูปที่ 42)

	N003	\$995	02/26	15:00
a	Ω-	000	1	P-w
ท 42	~-~	330	HZ5	128Hz
	R9=	5.7 o		•

ฐป

เมื่อกดปุ่มเคอร์เซอร์ "💽 '	จะแสดงพารามิเตอร์ด้	ังที่แสดงในรูปที่ 43
----------------------------	---------------------	----------------------

	HOOS	\$99	5 0272	26 15:0	Ð
_	R9=	5.88	o Fst=	0.OHz	
3	Rh=	204	o Ust=	0.0V	
	Rs=	99	≘L= 10	.On	◄

รูปที่ 43

กดป่ม "🔽 " เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หากค่า "Rg" มีขนาดใหญ่เกินไป จอภาพจะอ่านค่าดังที่แสดงในรูปที่ 44 ในกรณีนี้ ให้หมุนสวิตช์ช่วงและเลือกช่วงที่สูงกว่า

	N003	S995	02/26	15:	:08
	_م			ρ-	۹.
รูปที่ 44	F -	UL	-	128	BHz
	R9=	OL kΩ		◄	٣

การกดปุ่ม "💽 " ในขณะที่กำลังแสดงผลการวัดของ ρ จะเปลี่ยนการแสดงผล ตามที่แสดง ในรูปที่ 16 ในหน้าก่อนหน้า จากนั้นจึงสามารถตั้งค่าระยะห่างระหว่าง หลักดินเสริม (Lh) ได้ ข้อ 8.2.5 อธิบายขั้นตอนการตั้งค่าโดยละเอียด



รูปที่ 16

หมายเหตุ) ความลึกควรอยู่ที่ 5% หรือน้อยกว่าของช่วงระหว่างหลักดินเสริม หากติดตั้งหลักด[ิ]ณเสริมลึกเกินไป อาจทำให้การวัดค่าสภาพต้านทานของดินไม่แม่นยำ หมายเหต) การวัดค่าสภาพต้านทานของดินที่แม่นยำจะได้รับอิทธิพลและข้อผิดพลาดในผล ้ การวัดจะมากขึ้นหากค่า "Rg" มีขนาดเล็กกว่าค่าเต็มสเกลที่ช่วงที่เลือก เมื่อค่า "Rg" . และ "p" แตกต่างกันมากในแต่ละช่วง ควรทำการวัดที่ช่วง "Rg" ที่เหมาะสมอีกครั้ง หมายเหตุ) หากข้อความ "**Rh>limit**" หรือ "**Rร>limit**" ปรากฏบนจอ LCD แสดงว่าความต้านทานดินเสริมสูงเกินไปจนไม่สามารถวัดได้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ สายทดสอบอีกครั้ง

10. จัดเก็บ/ เรียกคืนผลการวัด

สามารถบันทึกเงื่อนไขการวัดและผลการวัดลงในหน่วยความจำของเครื่องมือได้ (800 สูงสุด)

ข้อมูลที่เก็บไว้สามารถถ่ายโอนไปยังพีซีได้โดยใช้อะแดปเตอร์ออปติคัล MODEL 8212USB โดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ "KEW Report"

10.1. วิธีการบันทึกข้อมูล

กดปุ่ม " 🔛 " เมื่อการวั๊ดความต้านทานดินเสร็จสิ้น จากนั้น LCD จะอ่านตามที่แสดงในรูปที่ 45.

	ND0 8	5995	02/26	15:08
4	Re=10)5.7 ລ	Fst=	D.OHz
รูปที่ 45	Rh=	128 ឆ	Ust=	D.OV
	Rs= 2	2.64ko	3-w/12	2BHz
	-			

กดปุ่ม "👯 " อีกครั้ง แล้วคำว่า "saved" จะปรากฏขึ้นโดยมีแถบเน้นที่มุมขวา ล่างของ LCD และค่าที่วัดได้จะถูกบันทึก (รูปที่ 46)

	NO 0 3	S995	02/26	15:00
รูปที่ 46	Re=10	15.7 Ω	Fst=	0.0Hz
	Rh=	12B Ω	Ust=	0.QV
	Rs= 2	2.64462	3-w/12	saved

กดปุ่ม " 📧 " เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หมายเหตุ) การกดปุ่มทดสอบอีกครั้งจะเป็นการเริ่มการวัดค่าอื่น

หมายเหตุ) ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ในขณะที่เครื่องหมายแบตเตอรื่อ่อนแสดงอยู่บนจอ LCD หมายเหตุ) เมื่อข้อมูลที่บันทึกถึงขีดจำกัดความจุสูงสุด (800) จะปรากฏคำว่า "Full" ที่ด้านซ้าย บนของจอ LCD ตามที่แสดงในรูปที่ 48 และจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม ได้อีก

(Full	\$995	02/26	15:08
รุปที่ 47	P =	OL		β-₩ 128Hz
	R9=	OL kΩ		◀ ►

เมื่อพยายามบันทึกข้อมูลเมื่อความจุหน่วยความจำเต็ม จะปรากฏข้อความดังรูปที่ 48 กดปุ่ม " 📧 " และกลับไปยังหน้าจอหลัก

หากต้องการบันทึกข้อมูลใหม่ จำเป็นต้องลบข้อมูลเก่าออกก่อน ดู "10.3 วิธีลบ ข้อมูลที่บันทึกไว้" เพื่อลบข้อมูลที่บันทึกในหน่วยความจำ รูปที่ 48

Memory Full

Back: Esc

10.2. วิธีการเรียกคืนข้อมูลที่บันทึกไว้

ข้อมูลที่บันทึกสามารถแสด**ง**บน LCD ตามลำดับต่อไปนี้

กดปุ่ม "▲ บนหน้าจอหลักเพื่อแสดงหน้าจอ SYSTEM MENU (รูปที่ 49)

รูปที่ 49

<u>SYSTEM_MENU 02/26 15:08</u> Review Data Config Setting

วางเคอร์เซอร์ไปที่ "Review Data" และกดปุ่ม "夫 " เพื่อแสดงหน้าจอตรวจสอบ (รูปที่ 50) จากนั้นข้อมูลที่วัดได้จะถูกบันทึกในหน่วยความจำ หมายเลขไซต์ และ ข้อมูลวันที่/เวลา

รูปที่ 50

<u>EDDB1/095 S995 02/26 1</u>	5:08
P= 70.8 ΩnRh= 417	2
R9=1.128 ≤ Rs= 59	₂ ◄
L= 10.0n P-w/128Hz	

กดปุ่มเคอร์เซอร์ " 📭 " หรือ " 💶 " และเลือกหมายเลขข้อมูล กดปุ่มเคอร์เซอร์ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขอย่างรวดเร็ว หมายเหตุ) เมื่อไม่มีการบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏบน LCD (รูปที่ 51)

รูปที่ 51

No Saved data Back: Esc

กดปุ่ม " 📧 " เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

10.3. วิธีลบข้อมูลที่บันทึกไว้

้ข้อมูลที่บันทึกสามารถลบได้ตามลำดับต่อไปนี้

10.3.1. ลบข้อมูลที่ละรายการ

กดปุ่มเคอร์เซอร์้ " 💽 " และ " 💶 " บนหน้าจอการตรวจสอบ (รูปที่ 52) และเลือก ข้อมูลที่ต้องการลบ

001100/00C 200C 02/26 1C ·00

กดปุ่ม "🔝 " เพื่อลบข้อมูลที่เลือก (รูปที่ 53)

	NICCE/095 \$995 02/26 15:0	10
d	/= 70.0 ΩπRh= 41 DelAl	1
รูปที่ 53	R9=1.12B ⊆Rs= 5 Delet	e
	L= 10.0m P-w/12 Namee	1

การกดปุ่ม "โพโต " หรือ " โร๊ " ในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ที่ "Cancel" จะเป็นการ กลับไปยังหน้าตรวจสอบโดยไม่ลบข้อมูล วางเคอร์เซอร์ไปที่ "Delete" แล้วกดปุ่ม "โพโต " (รูปที่ 54) ข้อความยืนยันจะ ปรากฏบน LCD (รูปที่ 55)

NOTE/095 S995 02/26 15:00 P= 70.0 ΩnRh= 41 DelAll R9=1.120 ΩRs= 5 DelPle L= 10.0m P-w/12 Cancel	Delete This Enter:Yes	Item? Esc:No
 รูปที่ 54	รูปที่ 55	

กดปุ่ม " 📧 " เพื่อกลับไปยังหน้าจอการตรวจสอบโดยไม่ลบข้อมูลในขณะที่ มีข้อความที่แสดงในรูปที่ 55 ปรากฏบน LCD กดปุ่ม " 📧 " เพื่อลบข้อมูลที่เลือก จากนั้นจะแสดงหน้าจอตรวจสอบพร้อมข้อมูลถัดไป

หมายเหตุ) จำนวนข้อมูลที่บันทึกจะลดลงหลังจากลบข้อมูลบางส่วน แต่หมายเลขข้อมูลจะไม่ เปลี่ยนแปลง ดังนั้นหมายเลขหน่วยความจำสุดท้ายอาจใหญ่กว่าหมายเลขที่แสดง จำนวนข้อมูลที่บันทึกในหน่วยความจำ (รูปที่ 56) ข้อมูลที่เหลือจะถูกบันทึกด้วย หมายเลขหน่วยความจำว่างโดยอัตโนมัติ และข้อมูลที่มีอยู่จะไม่ถูกเขียนทับ

รูปที

	NILLE/002 5995 02/26 15	:08
	//= 70.8 ຊm Rh= 417 ຊ	:
56	R9=1.128 ຍR5= 59 ຄ	: ◀
	L= 10.00 /-4/128Hz	

10.3.2. <u>ลบข้</u>อมูลทั้งหมดในครั้งเดียว

กดปุ่ม "🔛 " ที่หน้าจอตรวจสอบ และเลือก "Del All" ด้วยปุ่มเคอร์เซอร์ แล้วกดปุ่ม "ሞ " อีกครั้ง (รูปที่ 57)

รูปที่ 57

NOT061/095 \$	5995 O2	/26 15:00
P= 70.8 G	≥n Rh=	41 DOI 111
R9=1.128	ΩRs=	5 Delete
L= 10.0n	P-11/	12 Cancel

จากนั้นข้อความยืนยันจะปรากฏบนหน้าจอ LCD (รูปที่ 58)

รูปที่ 58	Delete All	Items?
	Enter:Yes	Esc:No

กดปุ่ม " 📧 " เพื่อกลับไปยังหน้าจอตรวจสอบโดยไม่ลบข้อมูล กดปุ่ม " 👯 " เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด แล้วข้อความต่อไปนี้ จะแสดงบน LCD (รูปที่ 59)

รูปที่ 59

Data	Su	cce	ss	Delete
	_		-	

Back: Esc

การกดปุ่ม "📧 " จะกลับไปที่หน้าจอ SYSTEM_MENU การกดปุ่ม " 💷 " อีก ครั้งจะกลับไปที่หน้าจอหลัก หมายเลขหน่วยความจำจะคืนค่าเป็น "N001"

10.4. วิธีการถ่ายโอนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปยัง PC

ข้อมูลที่เก็บไว้สามารถถ่ายโอนได้ตามลำดับต่อไปนี้ ควรติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษ "KEW Report" ไว้ล่วงหน้า

- 1) เชื่อมต่อ MODEL 8212 USB เข้ากับขั้ว USB ของ PC
- 2) ถอดสายทดสอบออกจากเครื่องมือและเชื่อมต่อ MODEL 8212 USB ตามที่แสดงในรูปที่ 60



- เปิดเครื่องมือโดยการหมุนและตั้งสวิตช์ช่วงไปที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ "OFF"
 เริ่มต้นซอฟต์แวร์พิเศษ "KEW Report" บน PC ของคุณ แล้วคลิก คำสั่ง"Download" ข้อมูลในเครื่องมือจะถูกถ่ายโอนไปยัง PC ของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับ MODEL 8212 USB และ HELP ของ KEW Report

้11. การเปลี่ยนแบตเตอรี่และฟิวส์

🕂 อันตราย

อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ขณะทำการวัด
 เมื่อเปลี่ยนฟิวส์ ให้ใช้ฟิวส์ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน

🕂 คำเตือน

 เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าซ็อต ให้ถอดสายทดสอบออกจากเครื่องมือ ก่อนเปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ เมื่อการเปลี่ยนชิ้นส่วนเสร็จสิ้น ให้ขันสกรูและ ยึดฝาครอบให้แน่น

🕂 ข้อควรระวัง

- อย่าใช้แบตเตอรี่ใหม่และเก่าปนกัน ติดตั้งแบตเตอรี่ตามทิศทางที่แสดงอยู่ภายในช่องใส่แบตเตอรี่ โดยสังเกต ขั้วที่ถูกต้อง
- เมื่อก้ำจัดแบตเตอรี่เก่า โปรดปฏิบัติตามกฏระเบียบในพื้นที่ของคุณ

11.1. ูการเปลี่ยนแบตเตอรี่

- 1) ตั้งสวิตซ์ช่วงไปที่ตำแหน่ง "OFF" และถอดสายทดสอบออกจากเครื่องมือ
- 2) คลายเกลียวสกรูยึดช่องใส่แบตเตอรี่และถอดฝาครอบออก จากนั้นเปลี่ยน แบตเตอรี่ใหม่ เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้ง 8 ก้อน
- 3) ใส่ฝาครอบหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วและขันฝาครอบให้แน่น

11.2. ูการเปลี่ยนฟิวส์

- ตั้งสวิตช์ช่วงไปที่ตำแหน่ง "OFF" และถอดสายทดสอบออกจากเครื่องมือ
- คลายสกรูยึดช่องใส่แบตเตอรื่ออกและถอดฝาครอบออก เปลี่ยนฟิวส์ด้วยตัว ใหม่ (รูปที่ 61)

ข้อมูลจ้ำเพาะของฟิวส์: F500 mA/ 600 V, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 × 32 mm.

ส่ฝ[้]าครอบหลังจากเปลี่ยนฟิวส์แล้วและขันสกรูยึดฝา ครอบให้แน่น



12. การประกอบเคสและสายสะพายไหล่

โดยการแขวนเครื่องมือไว้รอบคอ จะทำให้มือทั้งสองข้างว่างเพื่อทำการทดสอบ



สอดสายสะพายไหล่ลงผ่านหัวเข็ม ขัดจากด้านบน (รูปที่ 62)



ปรับความยาวสายและรัดให้แน่น (รูปที่ 63)

13. ก่อนส่งเพื่อรับบริการ

หากเครื่องทดสอบนี้ทำงานไม่ถูกต้อง ให้ส่งคืนให้กับผู้จัดจำหน่าย Kyoritsu ที่ใกล้ ้ที่สุด โดยแจ้งลักษณะความผิดปกติที่ชัดเจน ก่อนที่จะส่งคืนเครื่องมือ โปรดดู ้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาดังแสดงด้านล่างนี้

- เปิดเครื่องมือไม่ได้ เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของเครื่องมือ และตรวจสอบว่าไม่ ้มีแบตเตอรี่หรือใส่ขั้วที่ถูกต้องหรือไม่ (โปรดดูข้อ "11. การเปลี่ยนแบตเตอรี่ และฟิวส์") แบตเตอรี่ไม่ได้รับการติดตั้งในเครื่องมือ ณ เวลาที่จัดส่ง
- ไม่สามารถตั้งค่า "Rk" ได้ (รูปที่ 64, 65)





รูปที่ 65

้ค่า "Rk" ที่เลือกได้ในช่วง 2Ω และ 20Ω สูงถึง 9 Ω สายทดสอบลัดวงจรหรือไม่ ้อาจมีสายทดสอบขาดหรือฟิวส์ขาดเมื่อจอ[้] LCD แสดงข้อความ "OL" ในขณะ ้ที่การเชื่อมต่อถูกต้องและสายไฟเกิดการลัดวงจร

> รูปที่ 66 |**Rx=0.000** ๛| Save Clear Ran9e<=20

รูป

การตั้งค่า Rk ใช้ได้เฉพาะในช่วง 20Ω หรือต่ำกว่า (รูปที่ 66)

ไม่สามารถตั้งค่า Rk ได้เมื่อวัดค่าสภาพต้านทานของดิน (รูปที่ 67) (ดู "8.2.7 การตั้งค่าความต้านทานตกค้าง (Rk) บนสายทดสอบ")

ไม่สามารถวัดความต้านทานดินได้

02/26 15:08 N003 \$995 3-w รูปที่ 68 kΩ 128Hz olta9e Hi9h!!

ี แรงดันไฟฟ้า 20 V หรือมากกว่าจะถูกจ่ายระหว่างขั้ว "E" และ "S(P)" (รูปที่ 68)

	N003	S995	02/26	15:08
รูปที่ 69	RE	= OL	Ω	3-w 128Hz ►

อาจเกินขีดจำกัดบนของช่วงการวัดได้ (รูปที่ 69) เลือกช่วงที่สูงกว่า ผลทดสอบอาจหลวม (รูปที่ 69) ตรวจสอบการเชื่อมต่ออีกครั้ง

้ เครื่องหมายที่แสดงในรูปที่ 70 และ 71 จะแสดงที่การวัด Re





ฐปที่ 71

้ค่า Rh หรือ Rs มากกว่า (500+Re×100) Ω หรือ 50 kΩ หรือมากกว่านั้น ส่งผล ให้การวัดไม่แม่นยำ ตรวจสอบสภาพดินที่มีหลักดินปักลงในดิน (ดู "9.1 การวัด ความต้านทานดิน")

 จอ LCD แสดงข้อความ "ρ=OL" หรือ "Rg =OL" เมื่อวัดค่าสภาพต้านทานของดิน การวัด Re (รูปที่ 72)

	N003	\$995	02/26	15:08
. d	P_	01		P-W
รูปที่ 72		UL		128Hz
	R9=	OL kΩ		•

ค่า Rg เกินขีดจำกัดบนของช่วง เลือกช่วงบนและทดสอบอีกครั้ง ในการวัดค่าสภาพ ต้านทานของดิน จอภาพจะแสดง "OL" เมื่อช่วงเวลาระหว่างค่าสไปก์ยาวนานขึ้น ถึงแม้ว่าจะเลือกช่วงที่เหมาะสมแล้วก็ตาม ค่าคสภาพต้านทานของดินสูงสุดที่ระบุ คือ "1999 kΩ"

(ดูช่วงการวัดและความคลาดเคลื่อนตามที่อธิบายไว้ที่ " 4. ข้อมูลจำเพาะ" และ "9.2. การวัดค่าสภาพต้านทานของดิน (ρ)")

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
 จอ LCD จะอ่านค่าดังที่แสดงในรูปที่ 73



Memory Full

Back: Esc

ความจุหน่วยความจำเต็ม (800 ข้อมูล) เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลใหม่ จะต้องลบ ข้อมูลเก่าออกก่อน (ดู "10. บันทึก/เรียกคืนผลการวัด")

 ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC ได้ เครื่องมือเปิดอยู่หรือไม่ สายเคเบิล MODEL 8212USB และ PC เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องหรือไม่ สายเคเบิล MODEL 8212USB ได้เชื่อมต่อกับช่องต่อการสื่อสารของเครื่องมือ อย่างถูกต้องหรือไม่ การถ่ายโอนข้อมูลจะได้รับการรบกวนหากขั้วต่อการสื่อสารอินฟราเรดสกปรก โปรดทำความสะอาดขั้วต่อด้วยสำลีสะอาด ผู้จัดจำหน่าย

Kyoritsu ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะหรือการออกแบบที่ระบุ ไว้ในคู่มือเล่มนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีข้อผูกมัด



KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

2-5-20,Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan Phone: +81-3-3723-0131 Fax: +81-3-3723-0152 Factory: Ehime,Japan

www.kew-ltd.co.jp