


[KEW POWER PLUS2 インストールマニュアル]

Windows 8環境でのアプリケーション、USBドライバのインストール手順を説明します。

1. KEW POWER PLUS2のインストール

- (1) 最初に以下を確認します。
 - ・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
 - ・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
 - ・Administrator(コンピュータの管理者)権限でインストールを行ってください。
- (2) 付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。画面の右上に下図が表示されましたら、左クリックして選択してください。



- (3) 下図が表示されましたら、「install.exeの実行」を選択してください。ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」を選択してください。



- (2) または (3) が確認できない場合は、CDの中の「install.exe」を実行してください。

- (4) 下図が表示されたら、「次へ」を選択します。



- (5) 下図が表示されたら、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解いただき、「同意します」をチェックして「次へ」を選択します。




- (5) CDが入っているドライブを選択して「OK」を選択して下さい。CDが入ってない場合には「キャンセル」で一度ウィンドウを開いて、CDを入れてから再度選択して下さい。



- (6) 「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「インストール(I)」を選択して下さい。



「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」を選択して下さい。
(動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。)

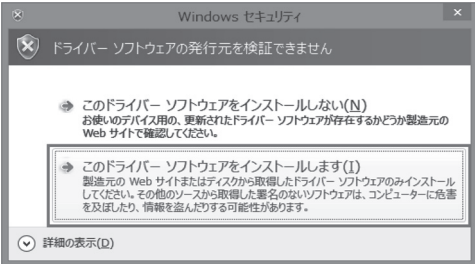


- (6) 下図が表示されたら、ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」を選択します。




- (7) 下図が表示されたら、「次へ」を選択します。



- (7) 下の図のような、「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば完了です。「閉じる」を選択して終了して下さい。

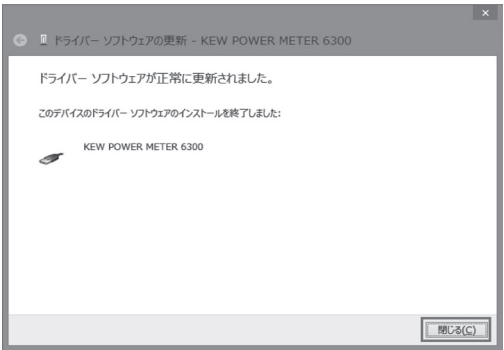

- (8) デバイスマネージャーから「ほかのデバイス」にある、「[USB Serial Port]」を右クリックしてください。項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新(P) . . .」を選択して下さい。

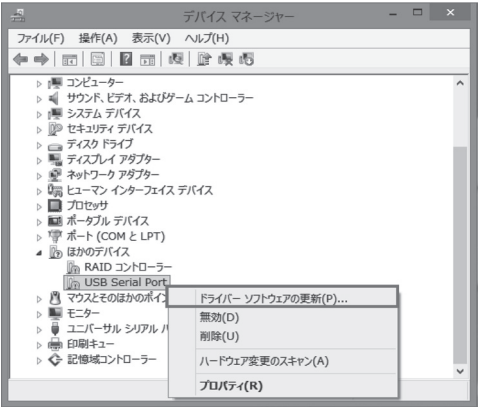


- (8) 下図が表示されたら、インストールの情報を確認して「インストール」を選択します。




- (9) 下図が表示されたら、インストール完了です。「完了」を選択してください。



- (9) (3) ~ (6) の動作を行い、下の図のような「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば完了です。「閉じる」を選択して終了して下さい。

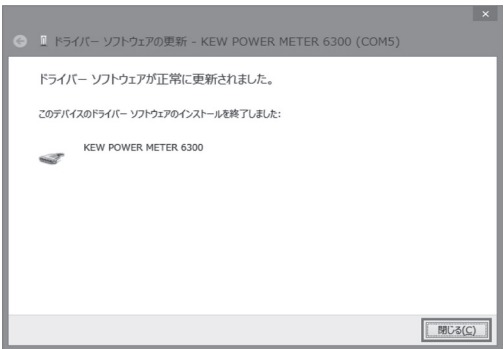


- (10) 下図のように2つドライバーがインストールされると完了です。

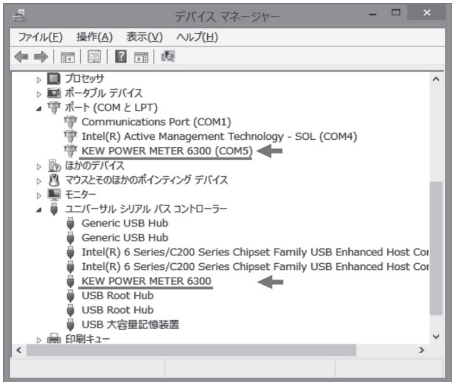


2. USBドライバのインストール

- (1) KEW6300本体とパソコンを付属のUSBで接続してください。接続した後下図が表示されたら、下記の手順でインストールを行ってください。

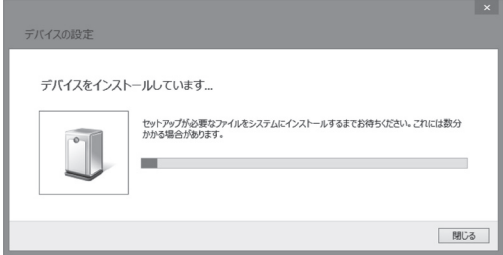

- (2) 「ほかのデバイス」にある、「KEW POWER METER 6300」を右クリックして下さい。項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新(P) . . .」を選択して下さい。

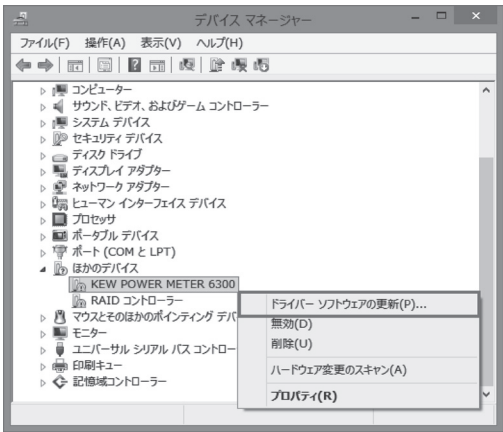


USBドライバの削除

USBドライバのインストールを中断後、再インストールできない場合は次の手順で、一度USB

ドライバを削除してから、インストールをやり直して下さい。

- (1) パソコンと本体をUSBで接続します。
- (2) コントロールパネルの「デバイスマネージャー」をクリックします。
- (3) ほかのデバイスにある「KEW POWER METER 6300」の項目で、右クリックします。
- (4) 「削除」をクリックして、一度USBドライバをアンインストールします。

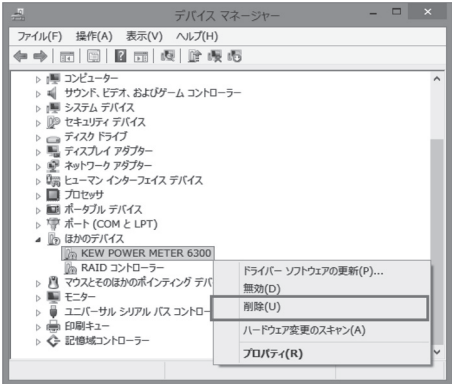

- (5) パソコンに接続しているUSBコードを一度はずして、再度接続します。
- (6) 新しいハードウェアが認識されましたら、「[USBドライバのインストール]」の手順にしたがって、インストールを完了してください。