



# 「USB ドライバのインストール」

MODEL 5000/5001、KEW 5010/5020 のUSBデバイスドライバーのインストール方法を説明します。  
MODEL 5000/5001とKEW 5010/5020によって、デバイス名が異なりますがインストールする手順は同じです。

Windows7で製品とパソコンを接続した時、下の図のようなバルーンが表示された場合には以下の手順でインストールして下さい。

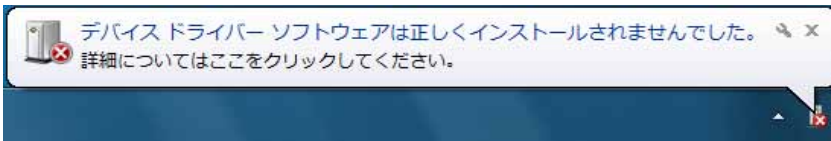


1)「スタート」→「コントロールパネル」→「デバイスマネージャー」を選択して下さい。

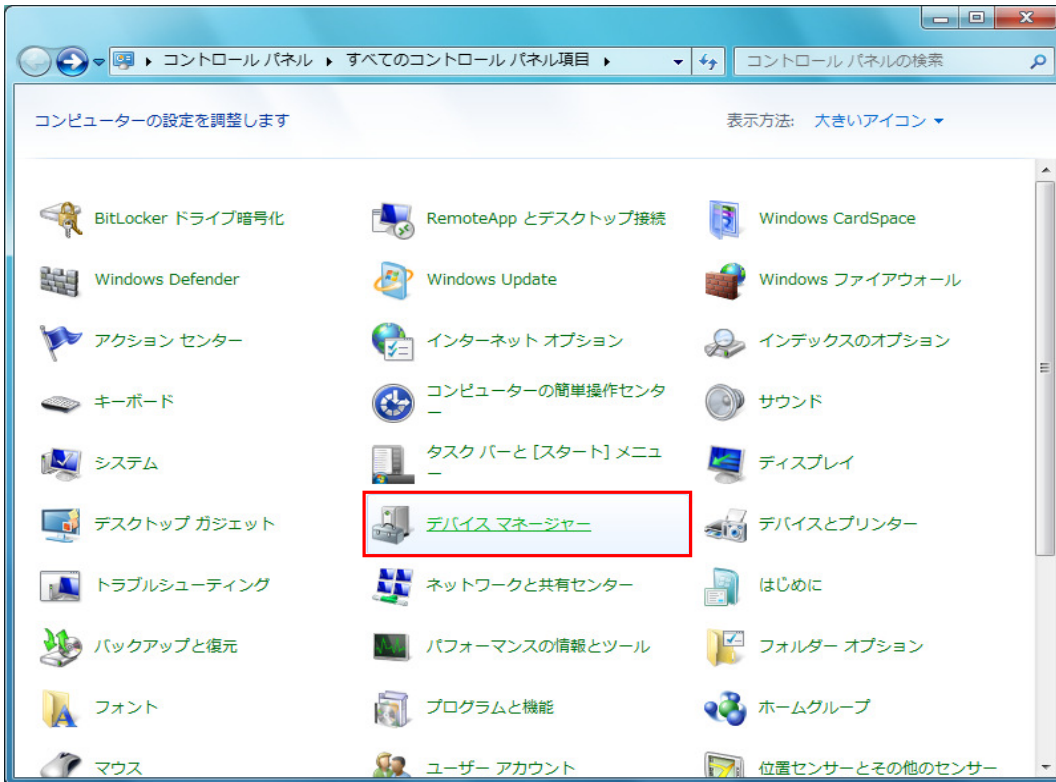


※画面が次の様になっている場合には、「カテゴリ」から「大きいアイコン(L)」を選択して下さい。




- 2) 「ほかのデバイス」にある、「KEW LOGGER 5010/5020」を右クリックして下さい。  
項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新(P)...」を選択して下さい。

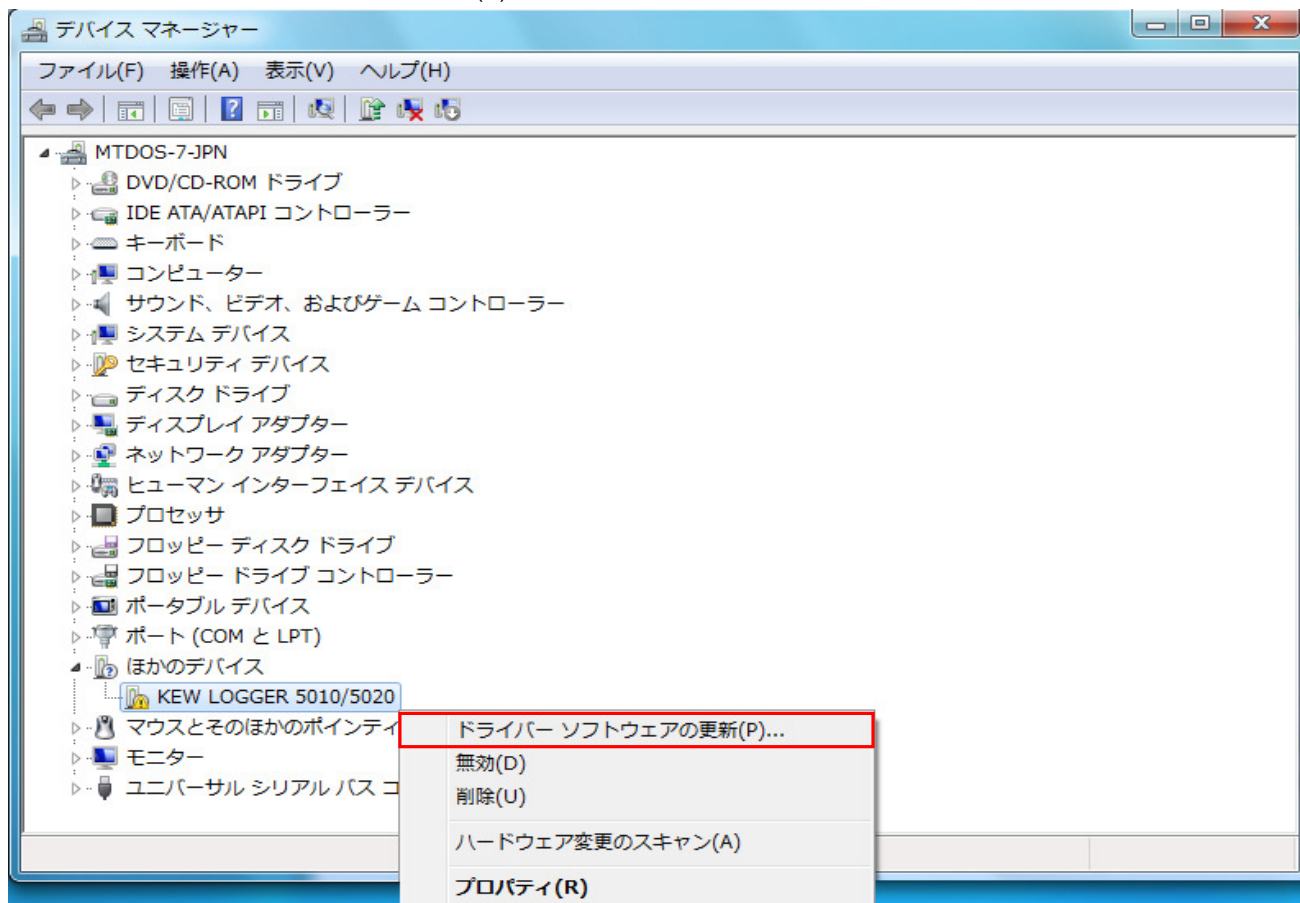


- 3) 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」を選択して下さい。

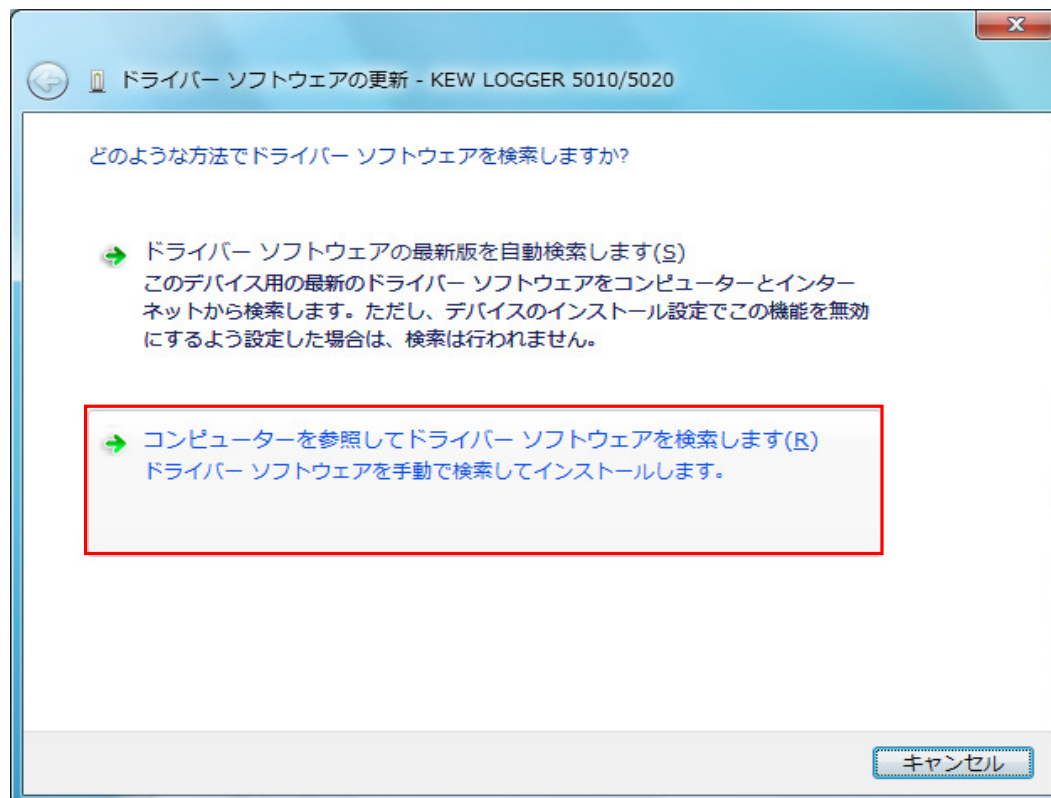


4)「参照(R) . . .」を選択して下さい。

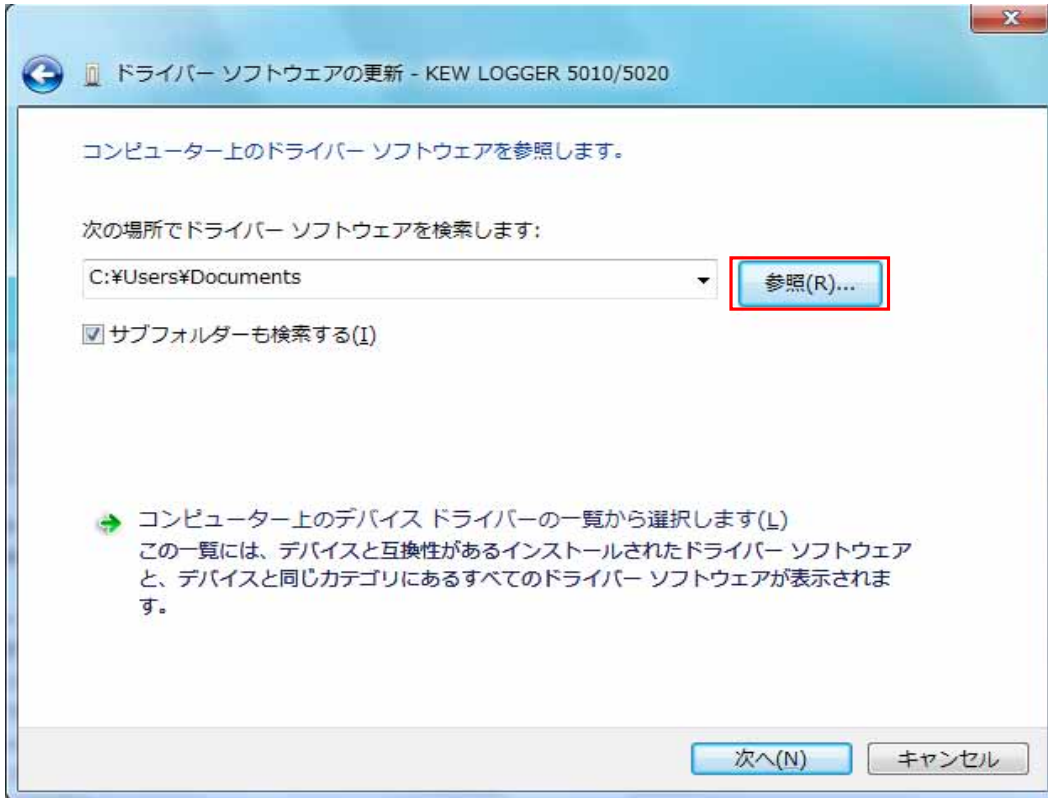


5) ホームページからダウンロードし、解凍したフォルダを指定して下さい。

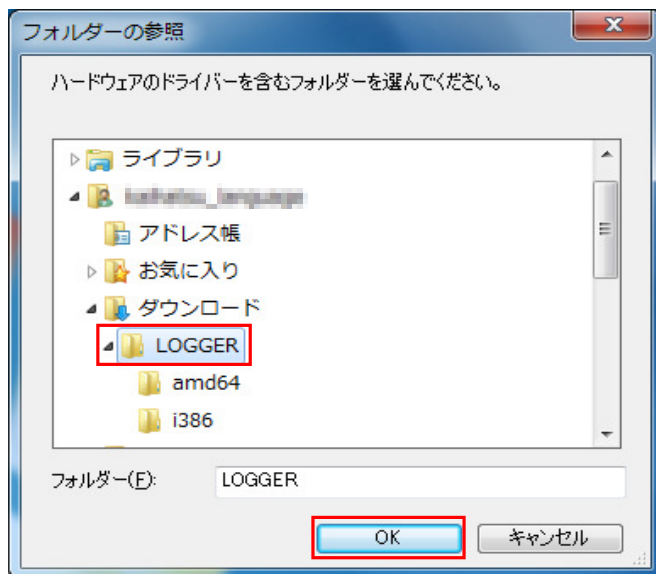


6) 選択した場所が表示されていることを確認し、「次へ」を選択して下さい。

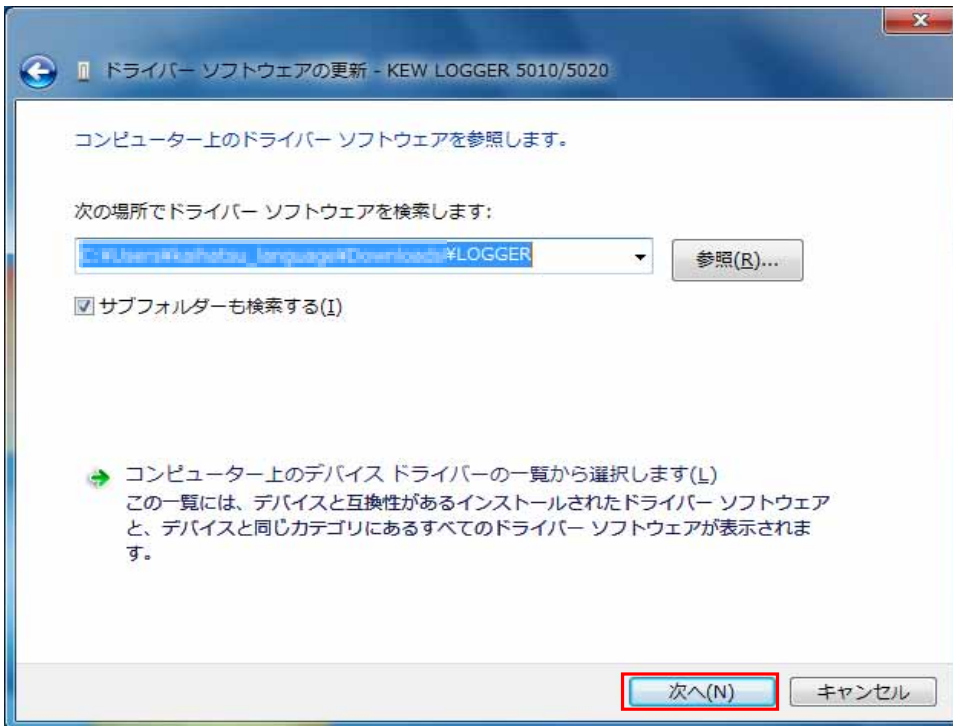


7) 「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」を選択して下さい。

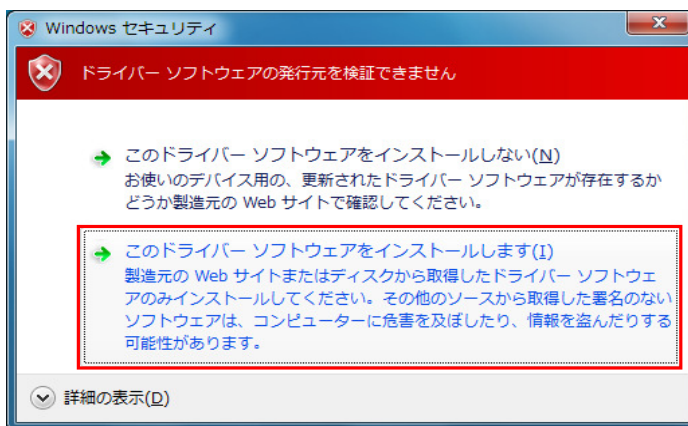


8) 下の図のような、「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば完了です。  
"閉じる"を選択して終了して下さい。

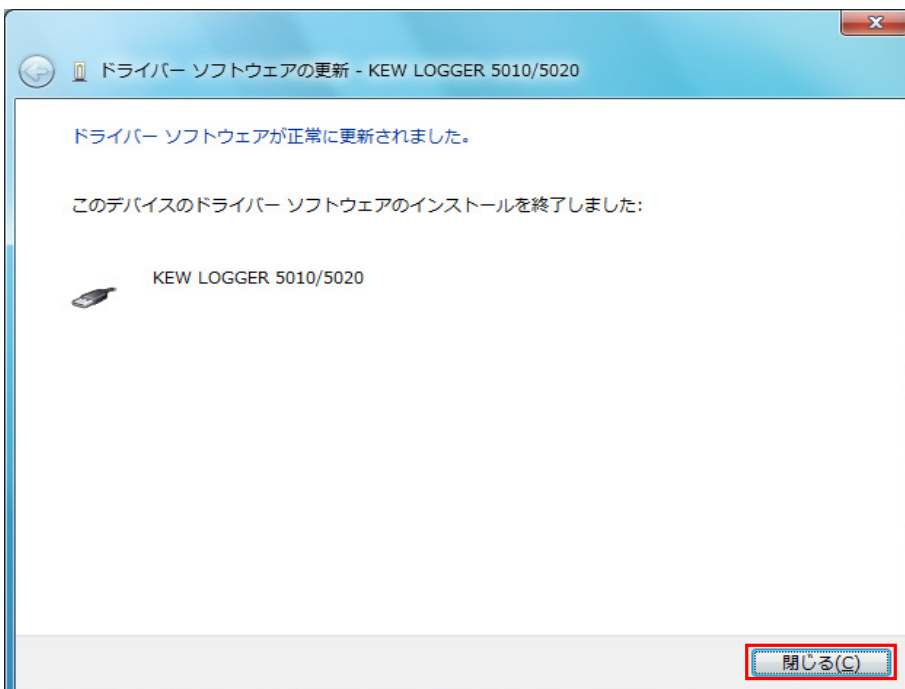


9) インストールが終わった後、下の図のようなバルーンが表示された場合には以下の手順でインストールして下さい。

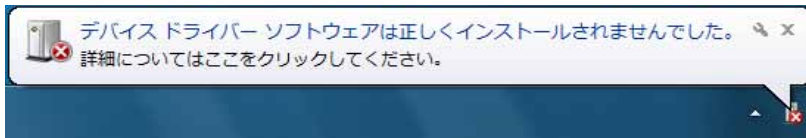


10) デバイスマネージャーから「ほかのデバイス」にある、「USB Serial Port」を右クリックして下さい。  
項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新(P)...」を選択して下さい。

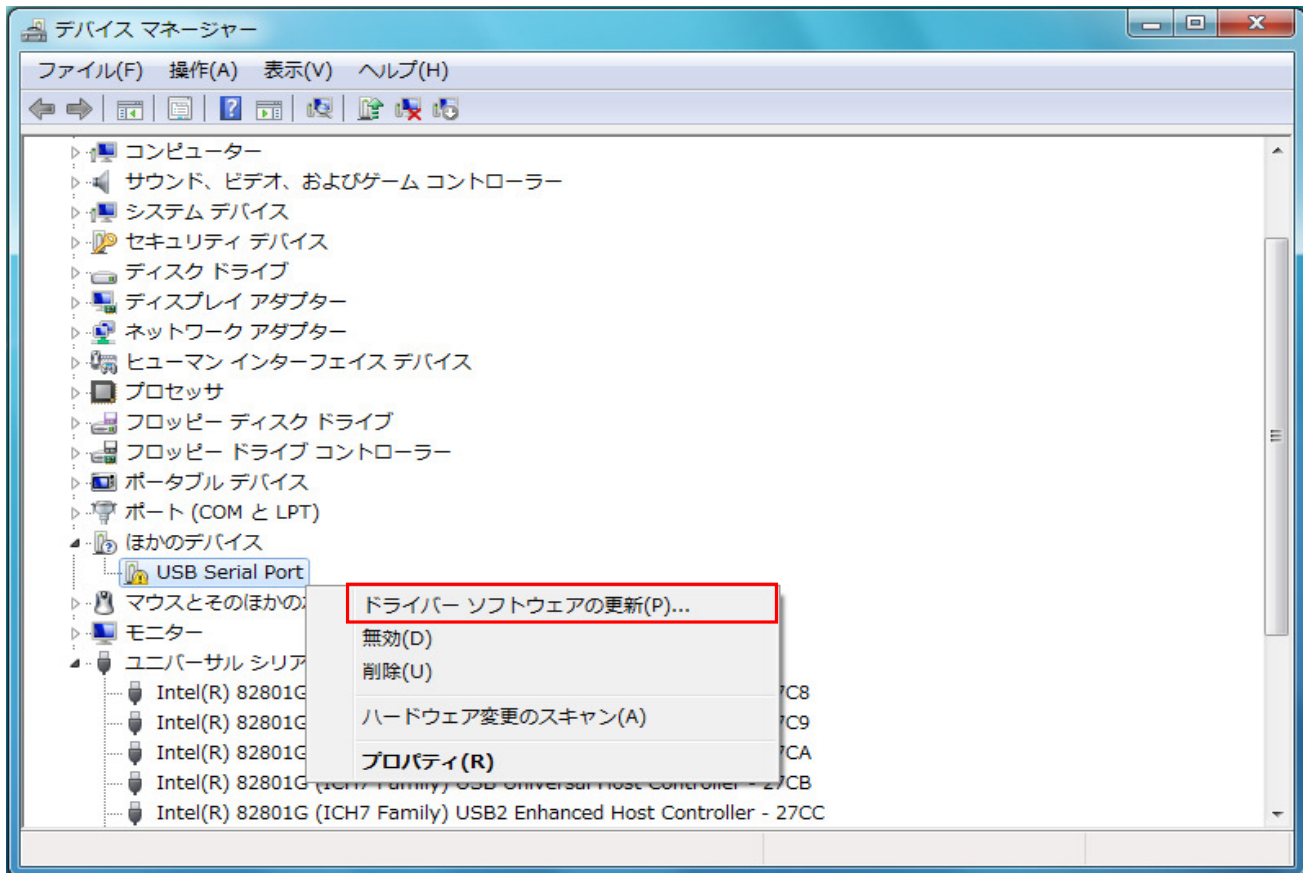

11) 3)、4)、5)、6)、7)の動作を行い、下の図のような「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば完了です。"閉じる"を選択して終了して下さい。

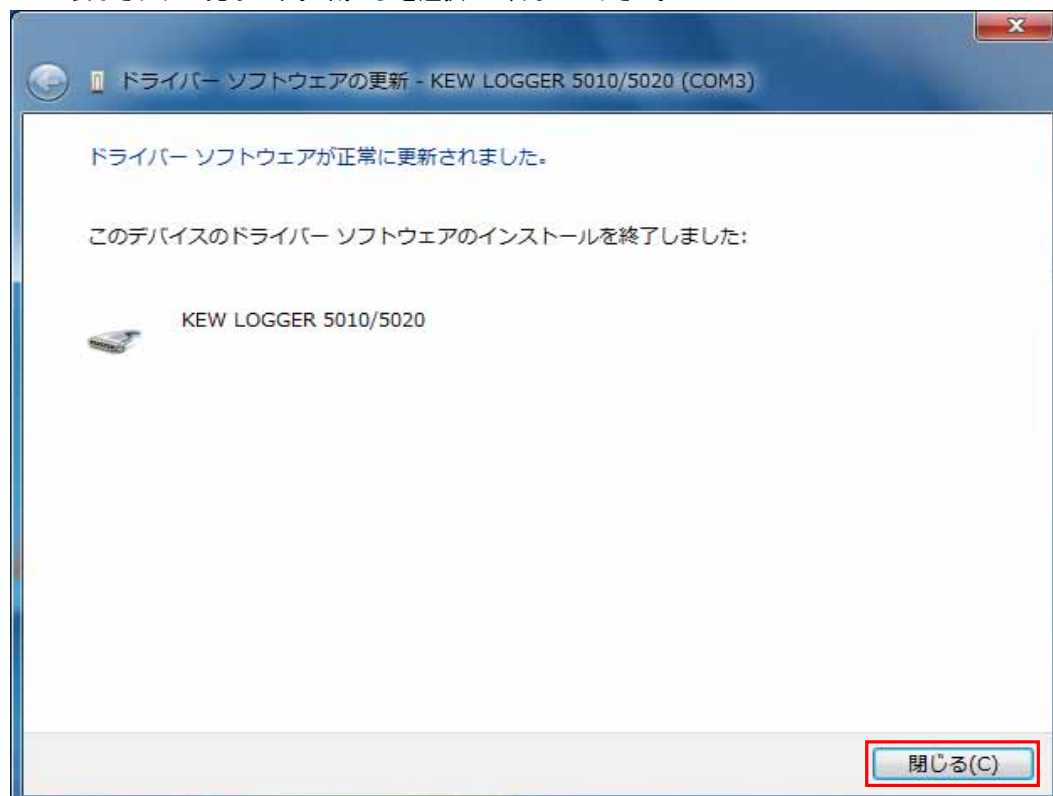


12) 下の図のように2つインストールされれば正常にドライバーがインストールされました。

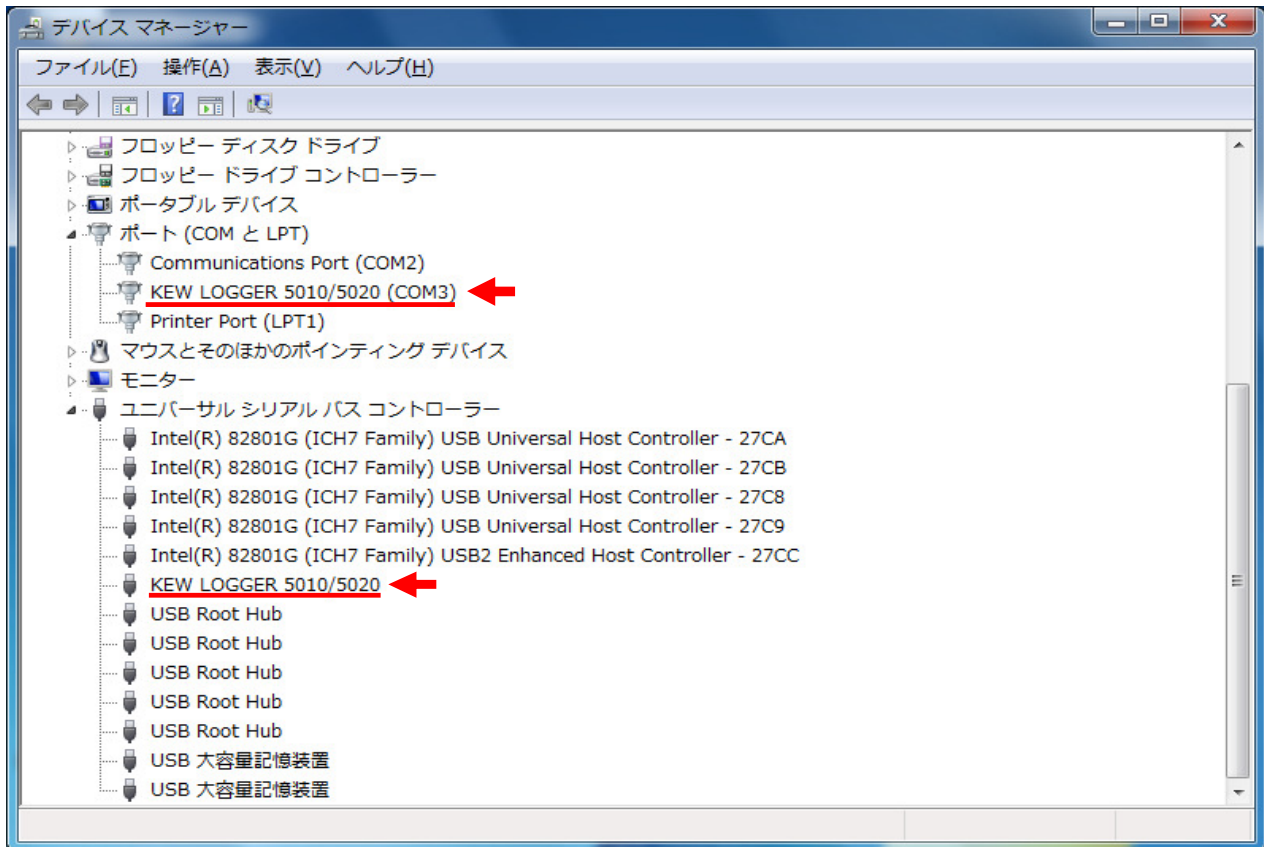

### USBドライバの削除

USBドライバのインストールを中断後、再インストールできない場合は次の手順で、一度USBドライバを削除してから、インストールをやり直してください。

- (1) パソコンと本体をUSBで接続します。
- (2) Windowsの「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
- (3) コントロールパネルの「デバイスマネージャー」をクリックします。
- (4) ほかのデバイスにある「KEW LOGGER 5010/5020」の項目で、**右クリック**します。
- (5) 「削除」をクリックして、一度USBドライバをアンインストールします。

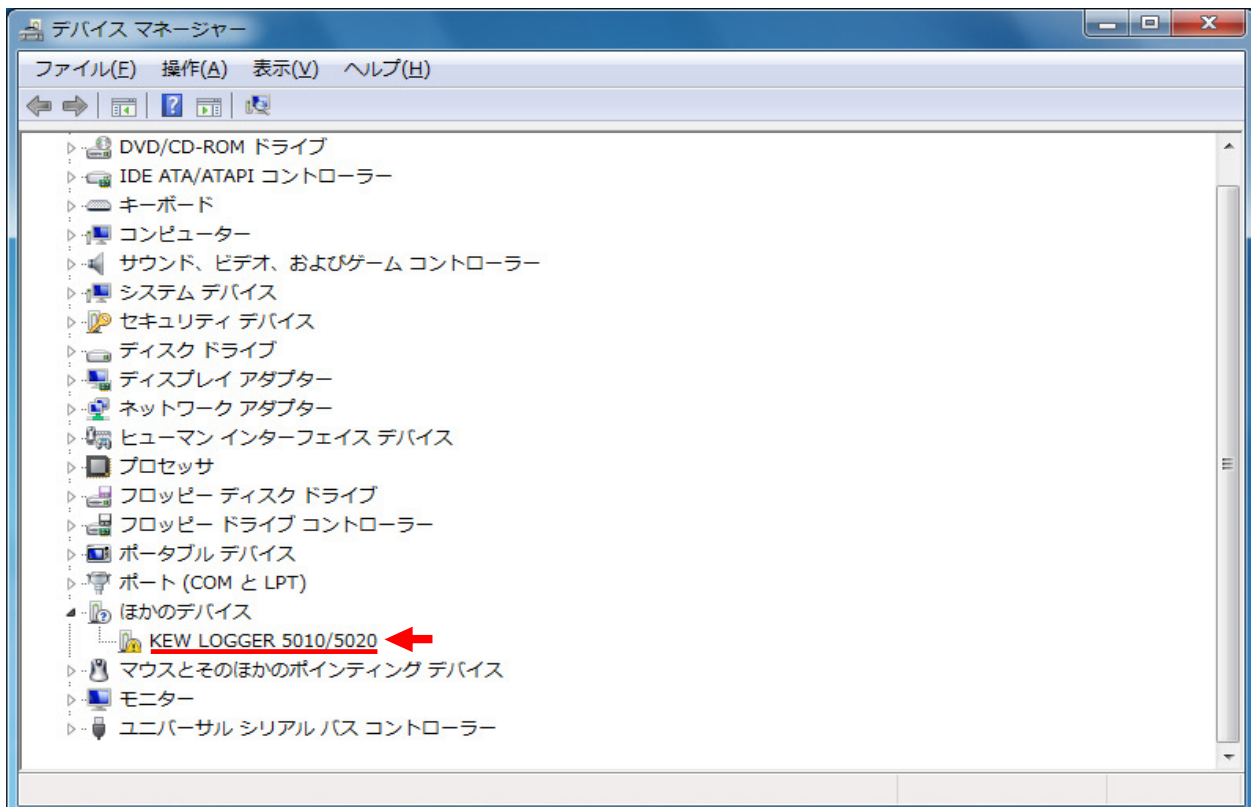

- (6) パソコンに接続しているUSBコードを一度はずして、再度接続します。
- (7) 新しいハードウェアが認識されましたら、**「USBドライバのインストール」**の手順にしたがって、インストールを完了してください。