


USBドライバのインストール


MODEL 5000/5001、KEW 5010/5020のUSBデバイスドライバーのインストール方法を説明します。

MODEL 5000/5001とKEW 5010/5020によって、デバイス名が異なりますがインストールする手順は同じです。


- (1) パソコンにUSBコードを接続します。
- (2) USBケーブルのもう一方を本体へ接続します。
- (3) 本体と正常に接続されると、下図が表示されます。
一番上の「ドライバソフトウェアを検索してインストールします…」を選択します。

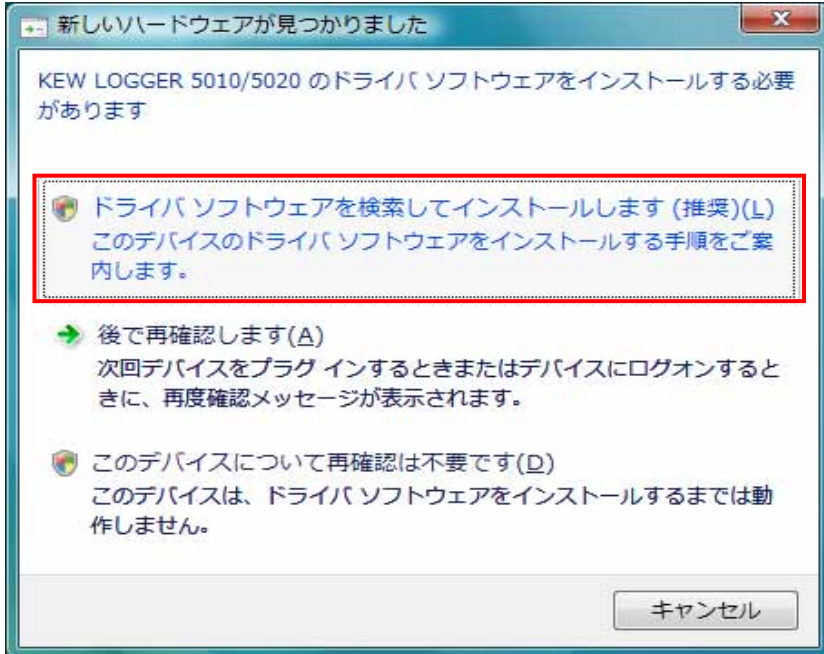


- (4) 一番下の「オンラインで検索しません」を選択します。

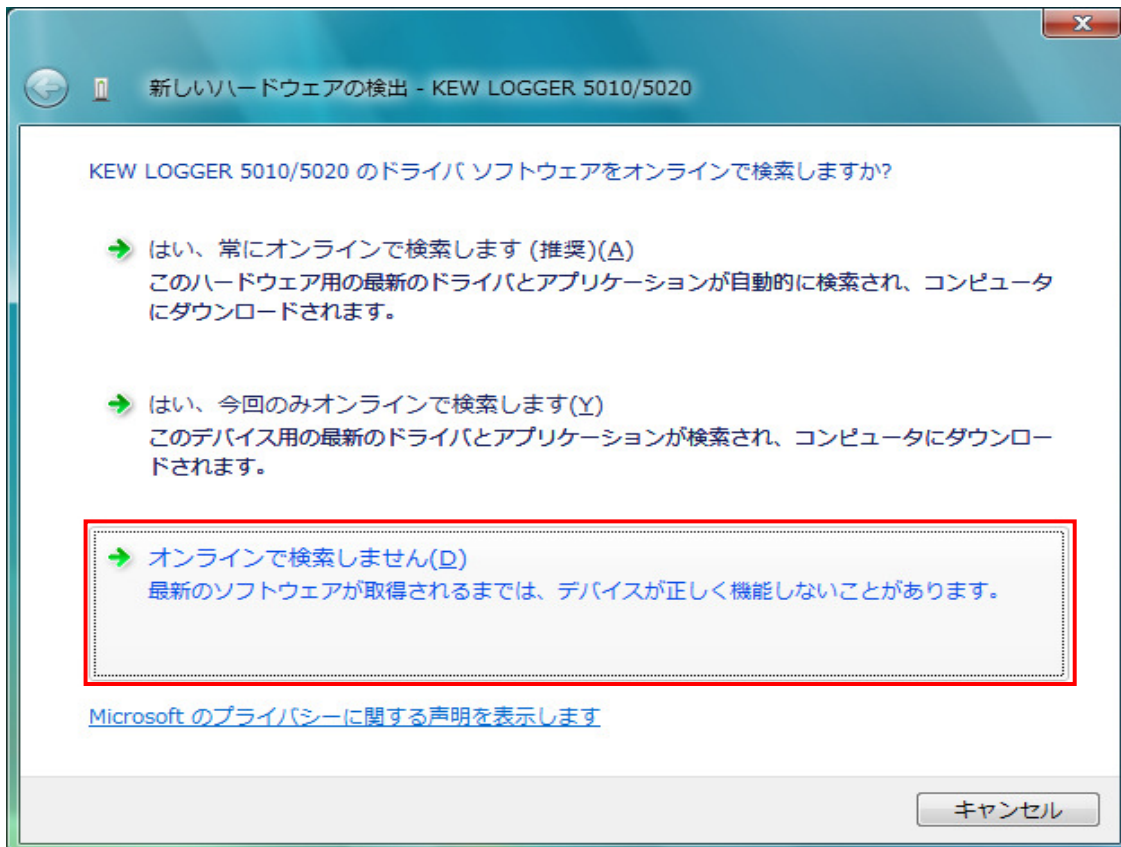


(5) 「ディスクはありません。他の方法を試します」を選択します。

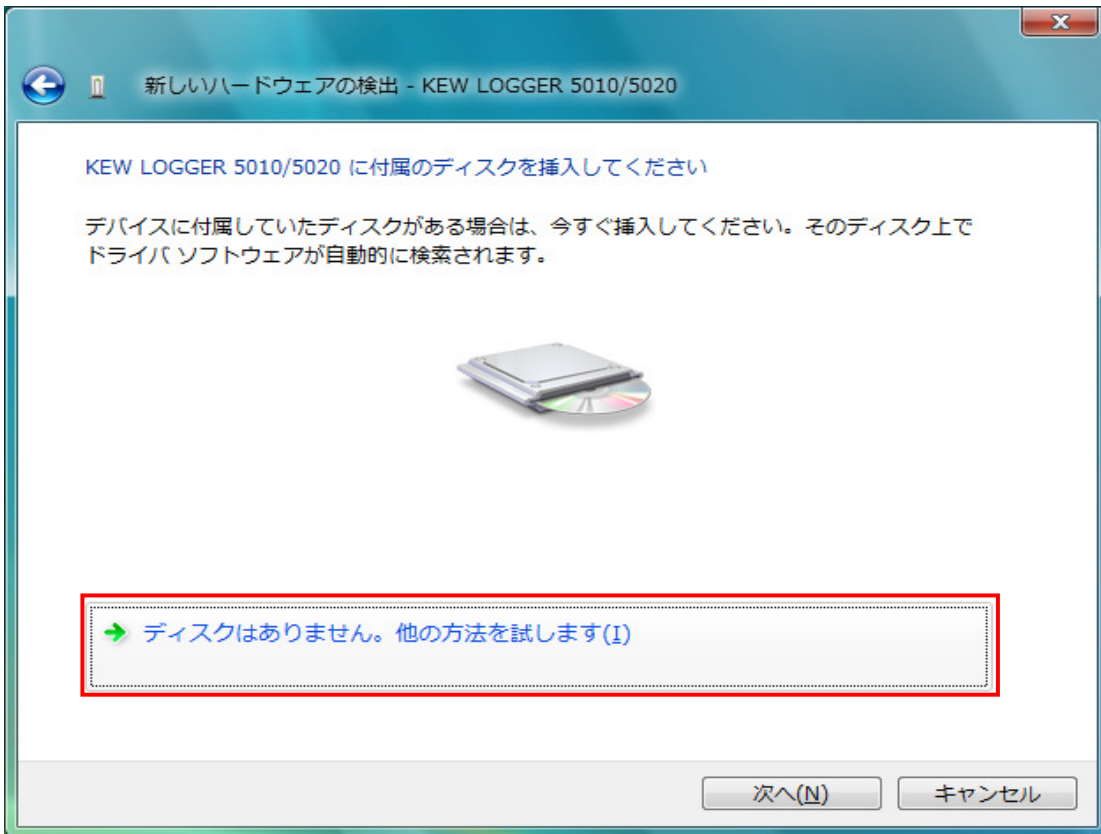


(6) 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選択します。

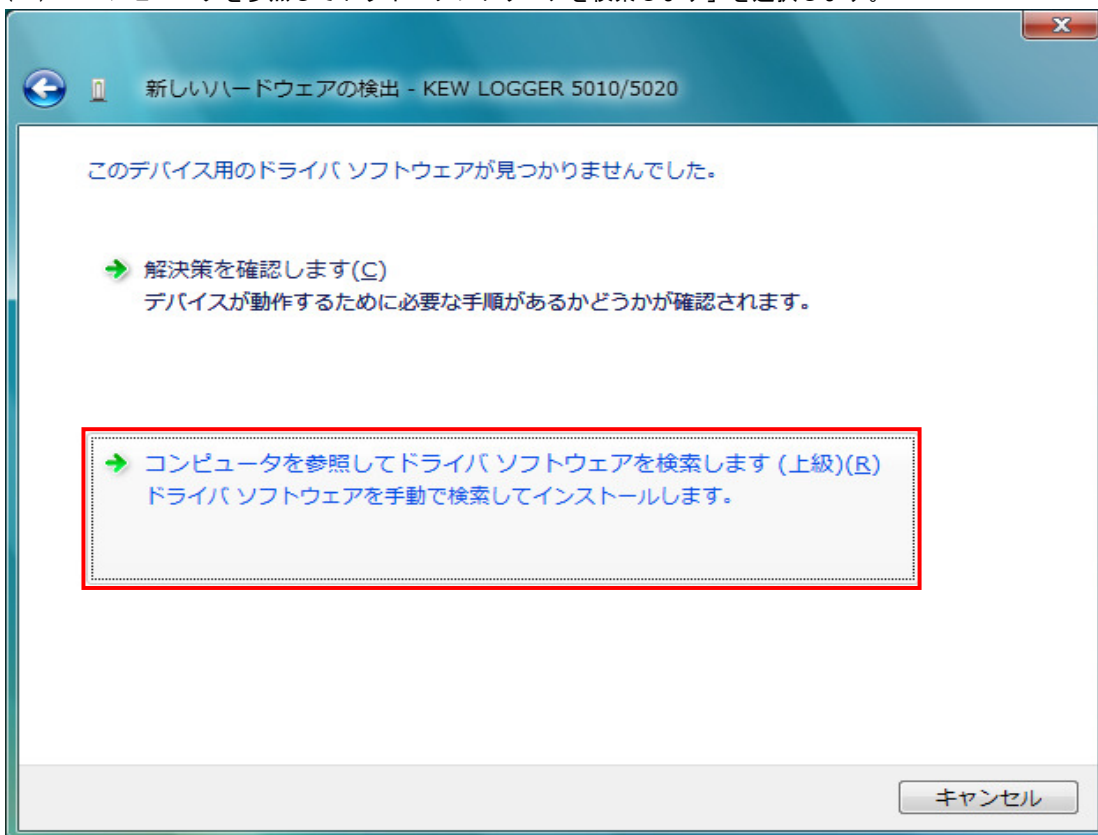


(7) 「サブフォルダも検索する」にチェックを付け「参照」を選択します。

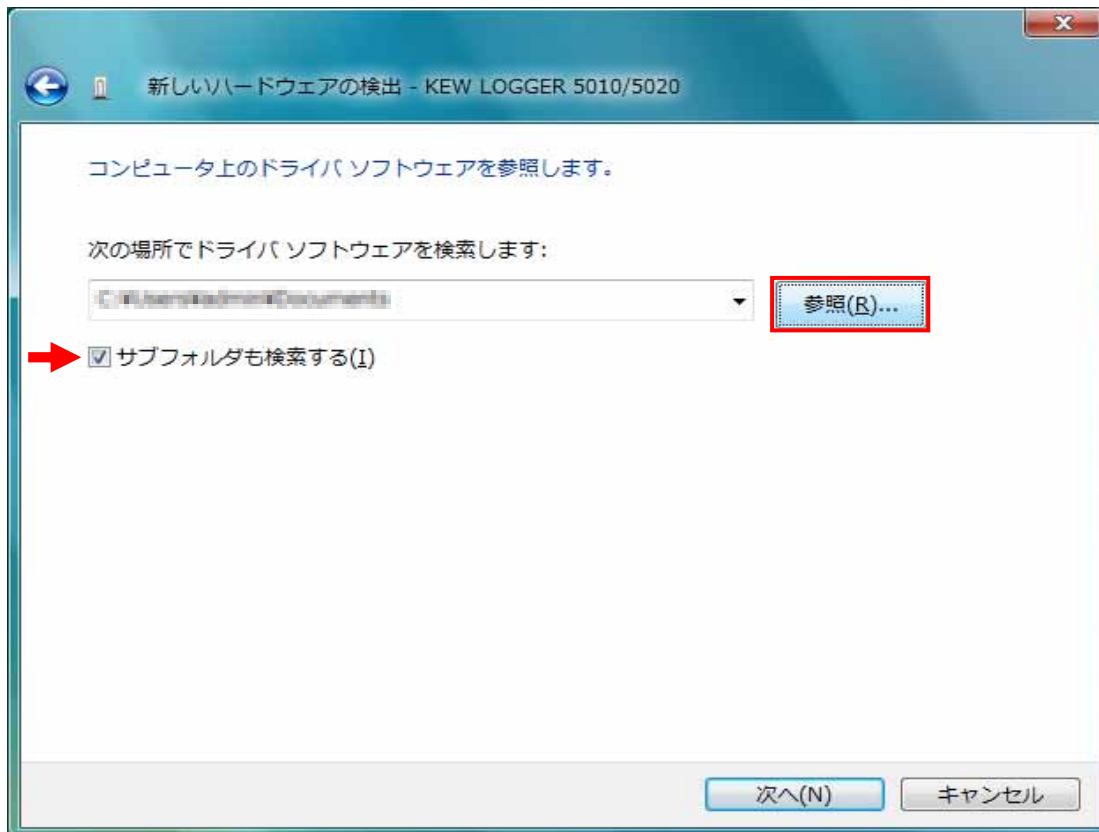


(8) ホームページからダウンロードし、解凍したフォルダを指定します。

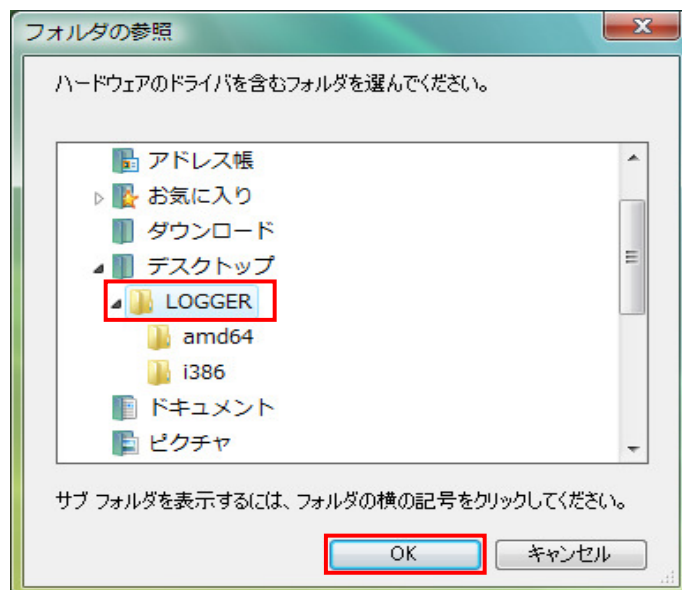


(9) 選択した場所が表示されていることを確認し、「次へ」を選択します。

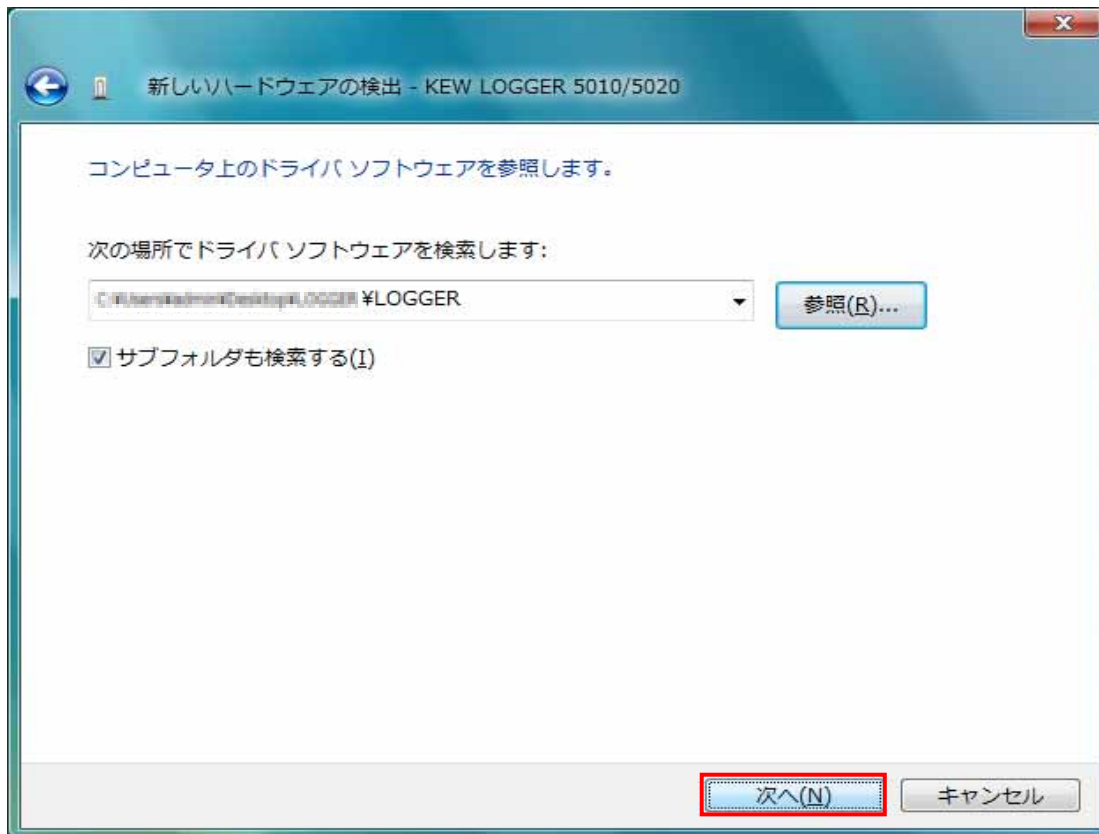


(10) 次の様な画面がでましたら、「このドライバソフトウェアをインストールします(I)」を選択します。
(動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。)

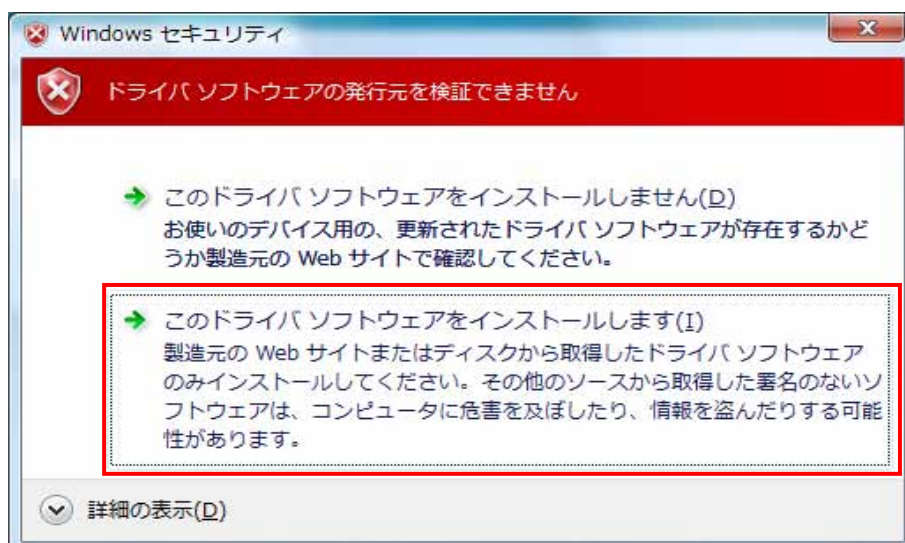


(11) ウィザードが終了しますと、インストール終了です。「閉じる」を選択して終了します。

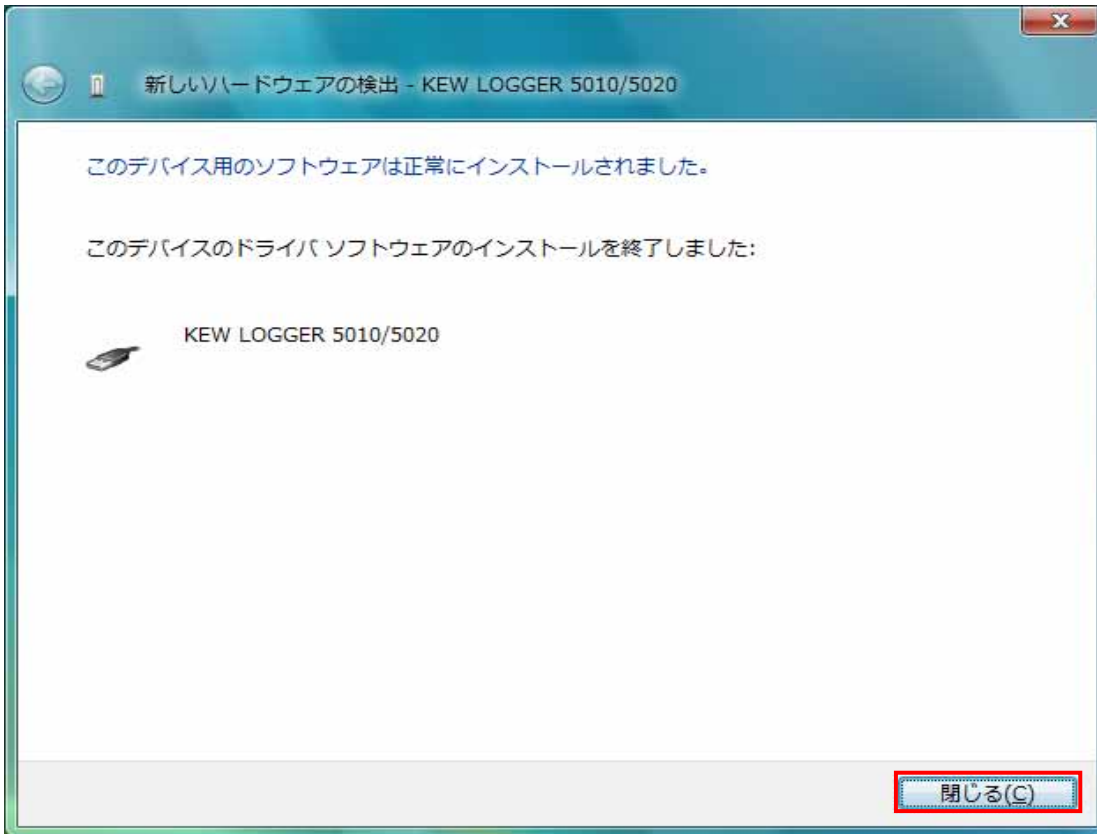

(12) 上記のインストールが終了すると下図が表示されます。一番下の「オンラインで検索しません」を選択します。その後は、(5)～(11)と同じ操作をします。

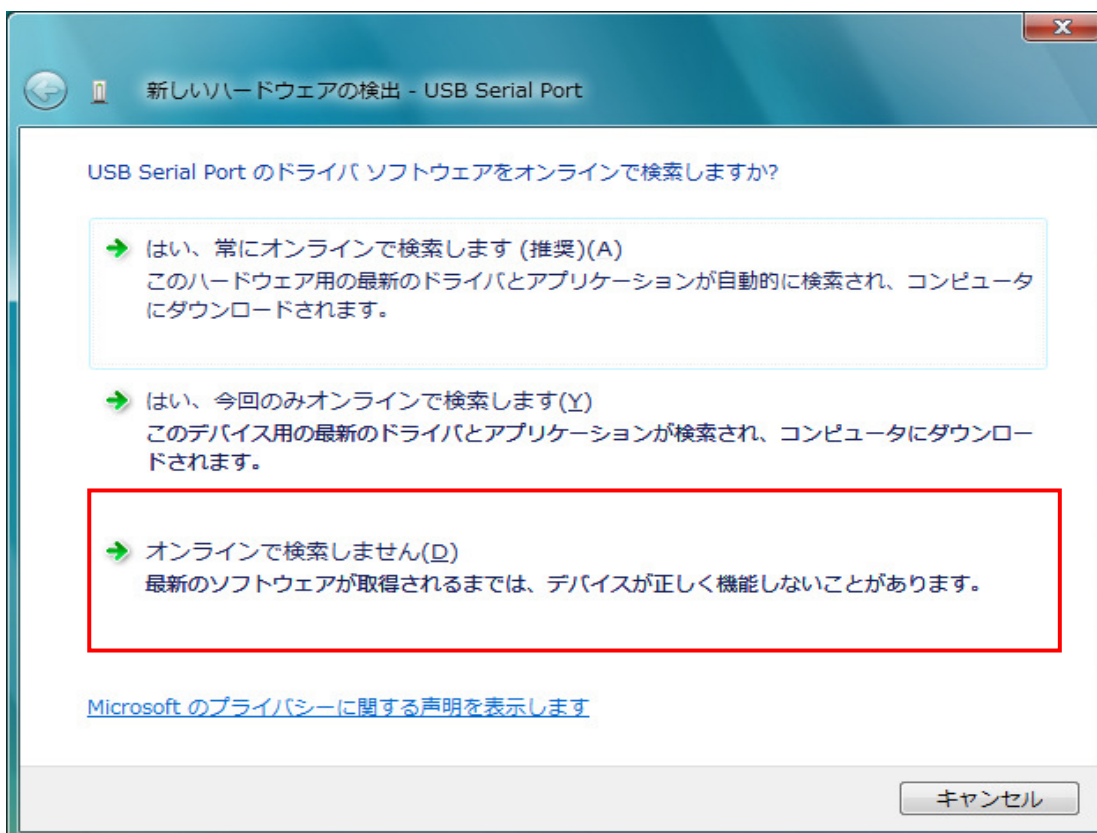


(13) 下の図のように2つインストールされれば正常にドライバーがインストールされました。

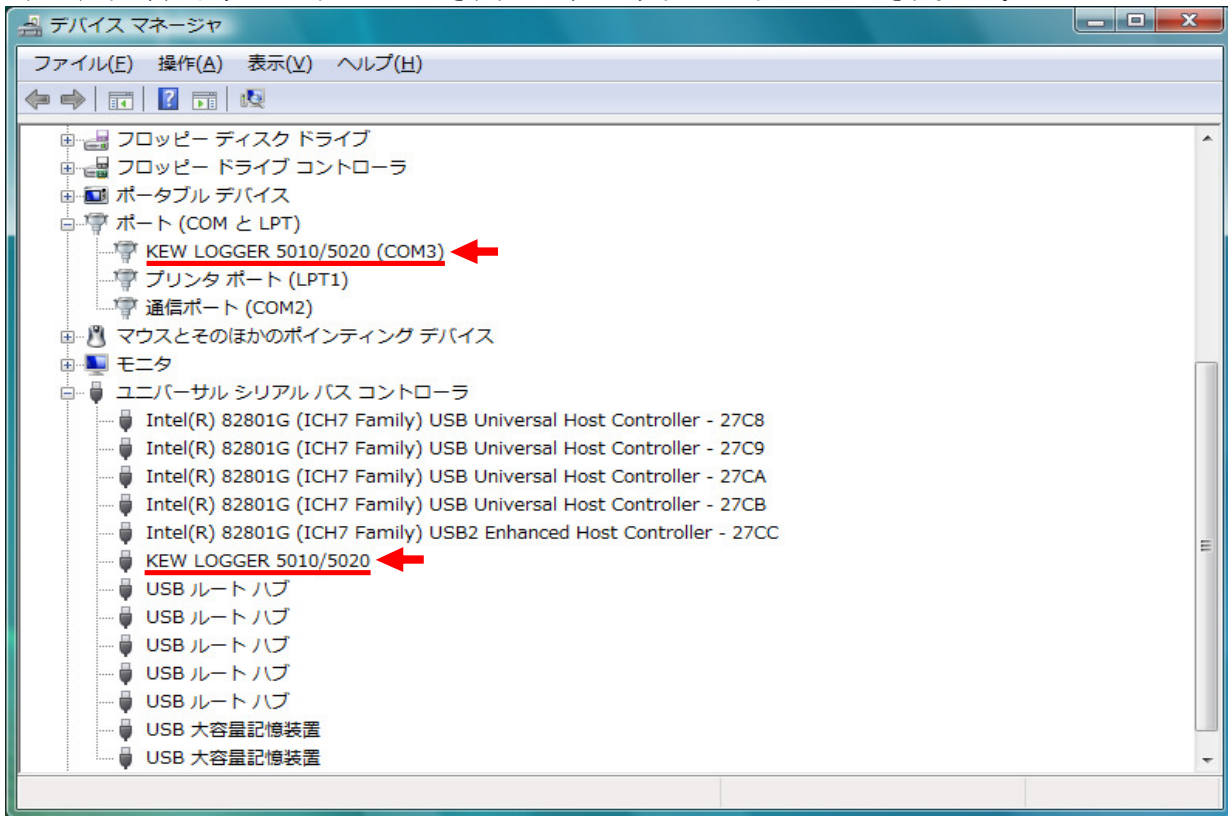

USBドライバの削除

USBドライバのインストールを中断後、再インストールできない場合は次の手順で、一度USBドライバを削除してから、インストールをやり直してください。

- (1) パソコンと本体をUSBで接続します。
- (2) Windowsの「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
- (3) コントロールパネルの「デバイスマネージャー」をクリックします。
- (4) ほかのデバイスにある「KEW LOGGER 5010/5020」の項目で、**右クリック**します。
- (5) 「削除」をクリックして、一度USBドライバをアンインストールします。

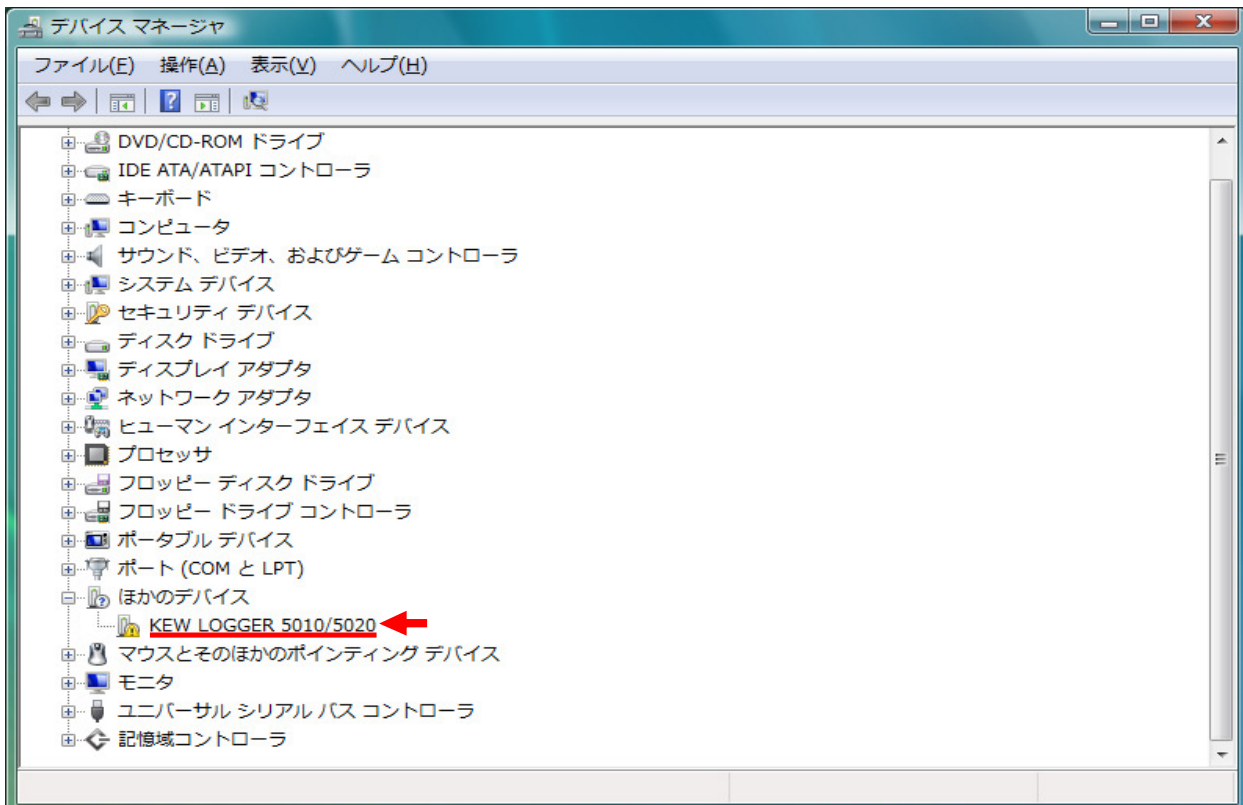

- (6) パソコンに接続しているUSBコードを一度はずして、再度接続します。
- (7) 新しいハードウェアの検索ウィザードが開始されましたら、「**USBドライバのインストール**」の手順にしたがって、インストールを完了してください。