



USBドライバのインストール

(1) パソコンにUSBコードを接続します。

(2) 本体のファンクションスイッチを **SET UP** レンジに設定して、USBコードのもう一方を本体へ接続します。

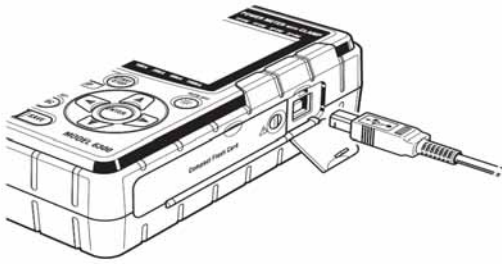


(3) 本体と正常に接続されると、下図が表示されます。

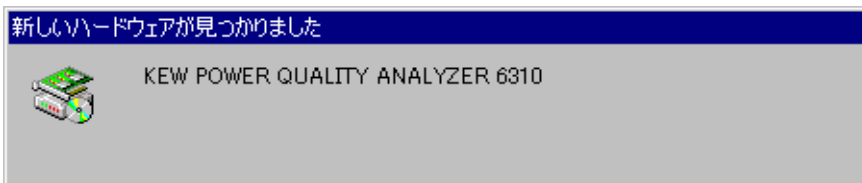


(4) (5)～(14)と作業を終えると下図が表示され、もう一度 (5)～(14)の作業を繰り返します。2回インストールが実行されると完了です。




(5) (3)が表示された後、下図が表示されます。「次へ」を選択します。

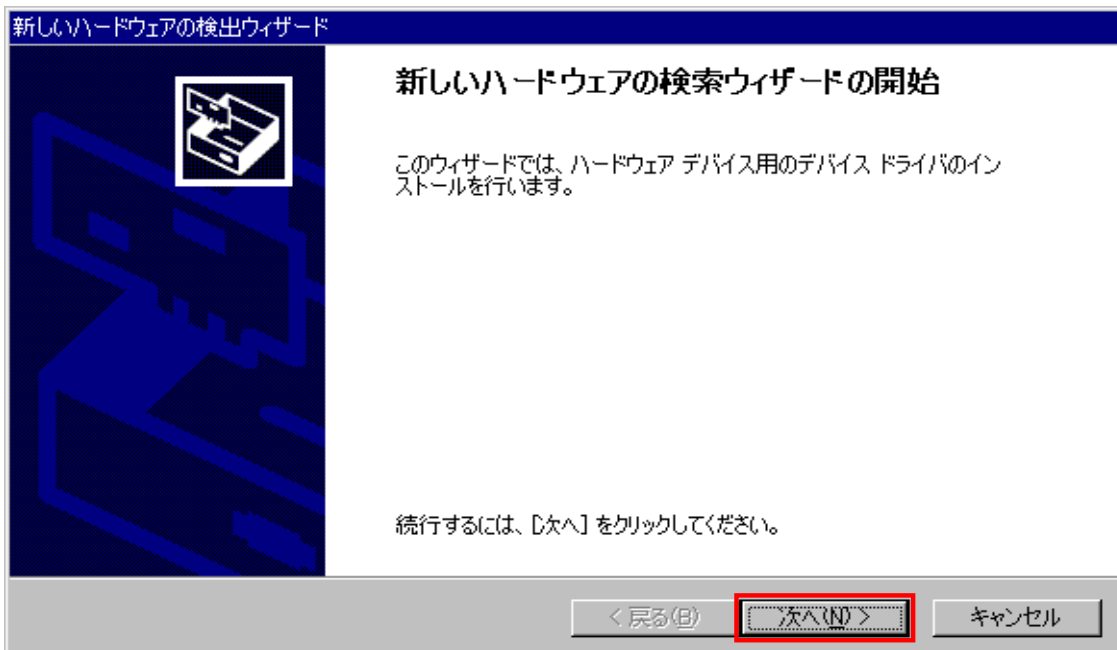


(6) 「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選択し「次へ」を選択します。

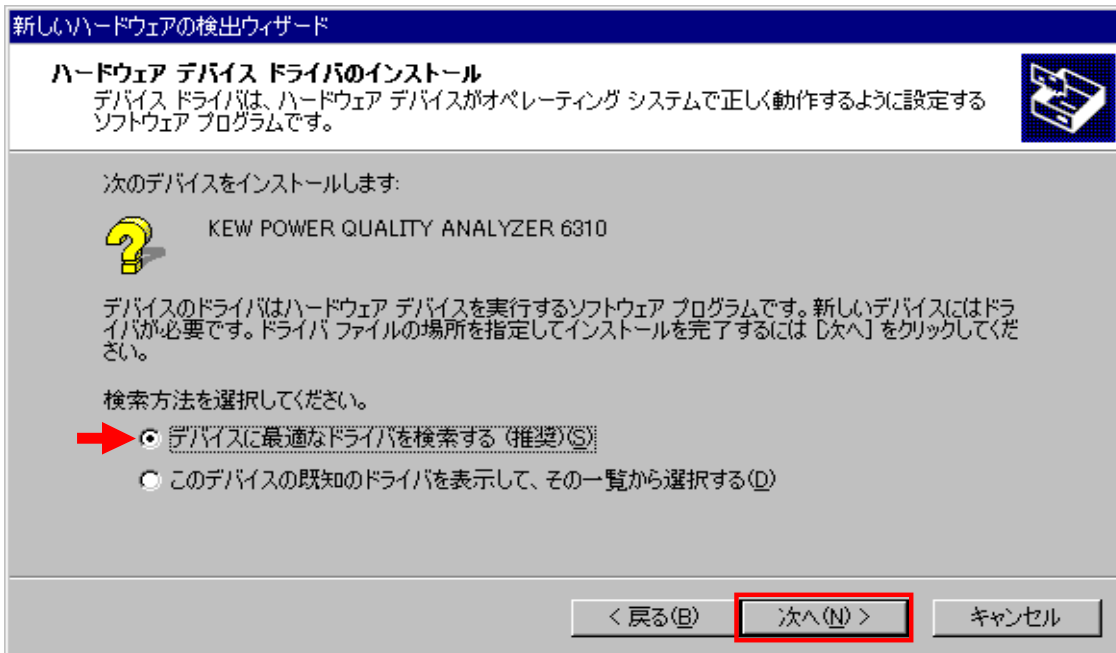


(7) 「場所を指定」にチェックを付け「次へ」を選択します。

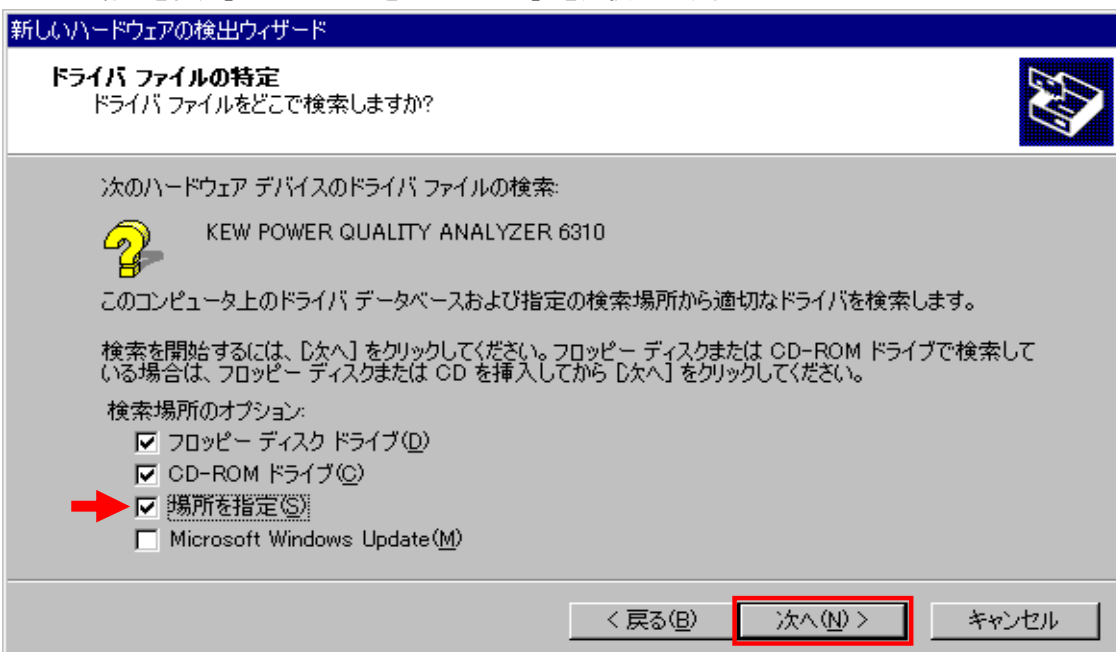


(8) 「参照」を選択します。

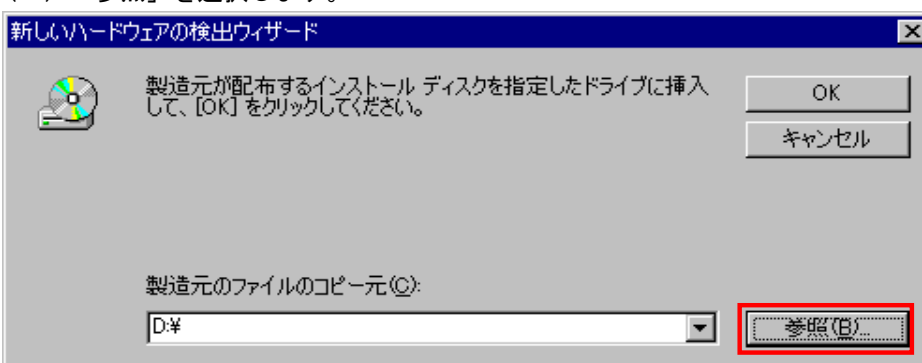


- (9) ホームページからダウンロードし、解凍したフォルダを指定します。
フォルダの中の「kew_power」を選択し、「開く」を選択します。

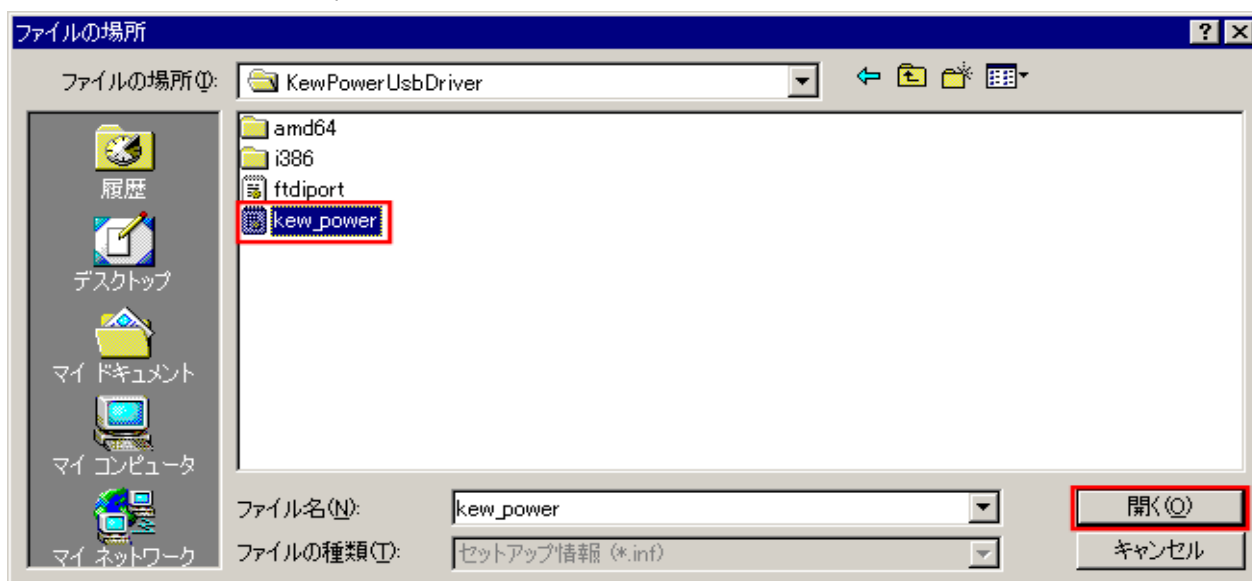


- (10) 選択した場所が表示されていることを確認し、「OK」を選択します。

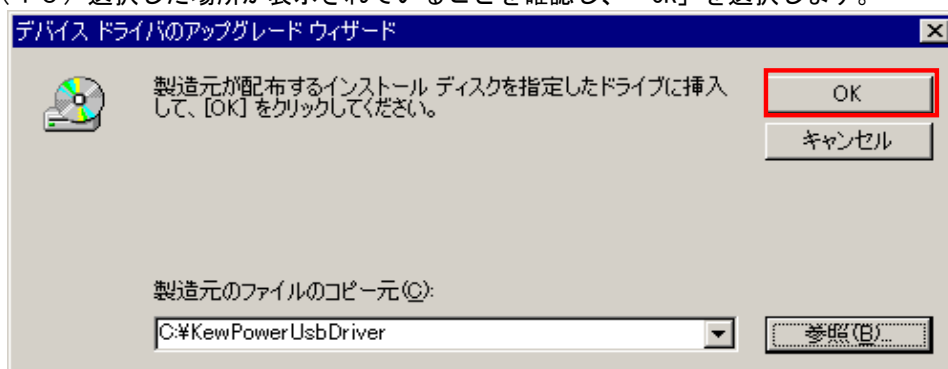


- (11) 「次へ」を選択します。

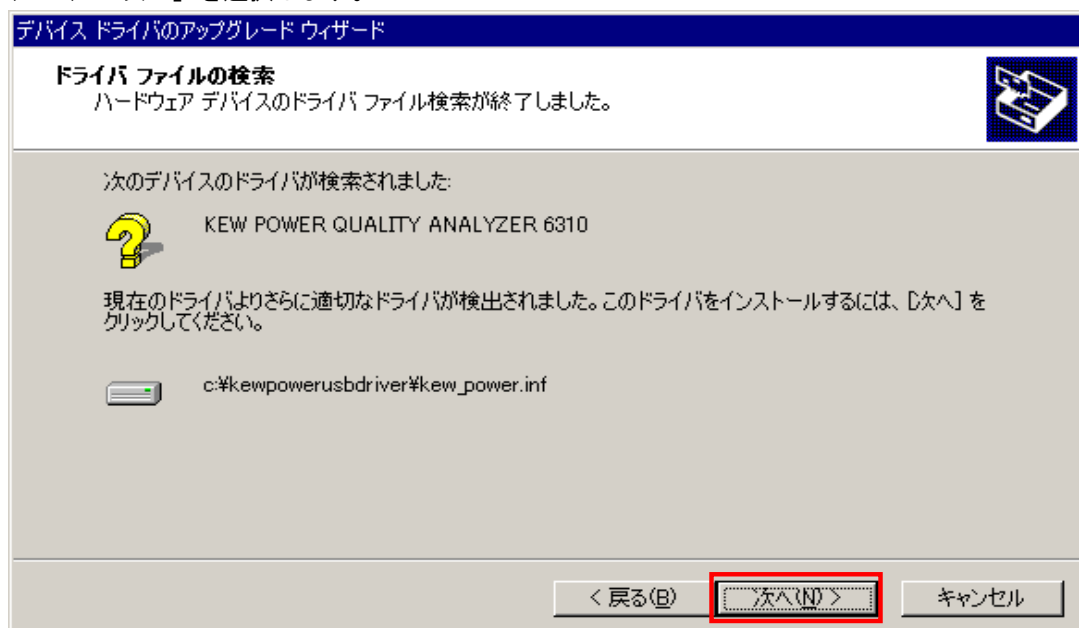


- (12) 次の様な画面がでましたら、「はい」を選択します。
(動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。)

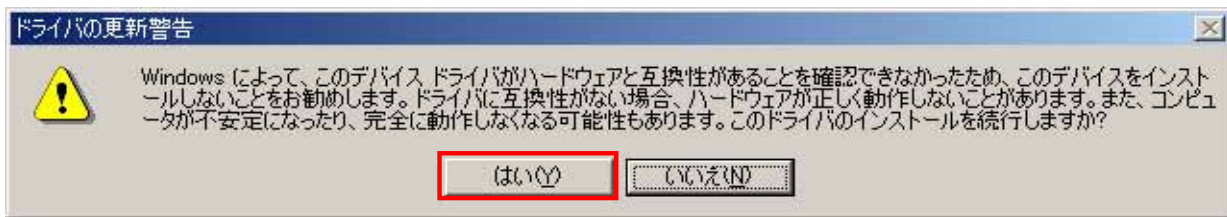

- (13) ウィザードが終了しますと、インストール完了です。「完了」を選択して終了します。

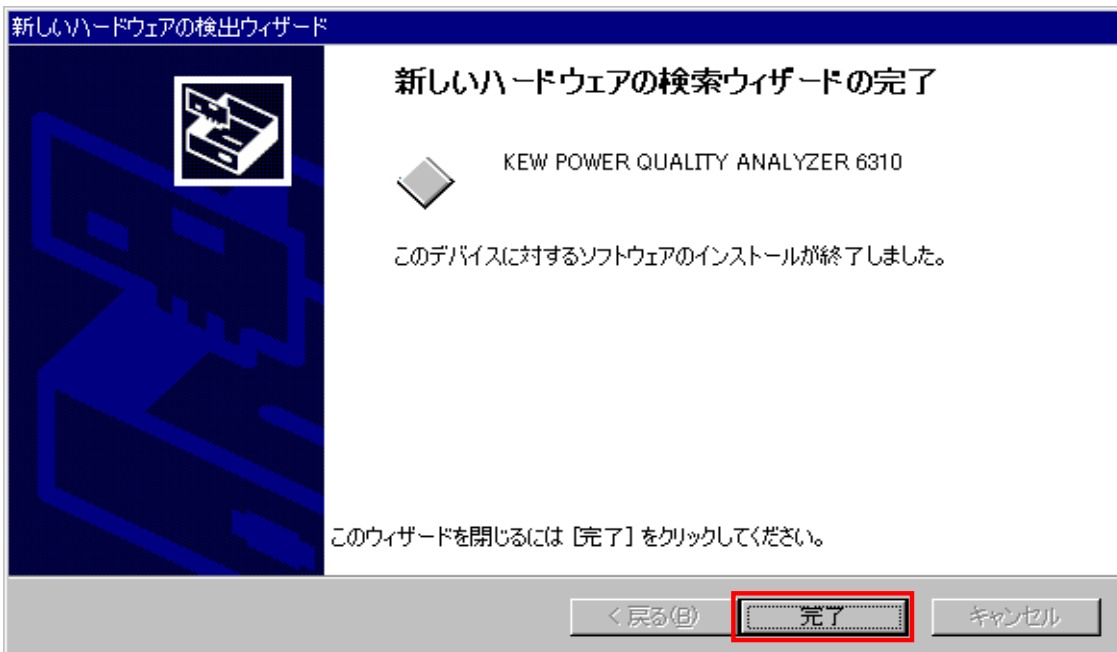


- (14) 下の図のように2つインストールされれば正常にドライバーがインストールされました。

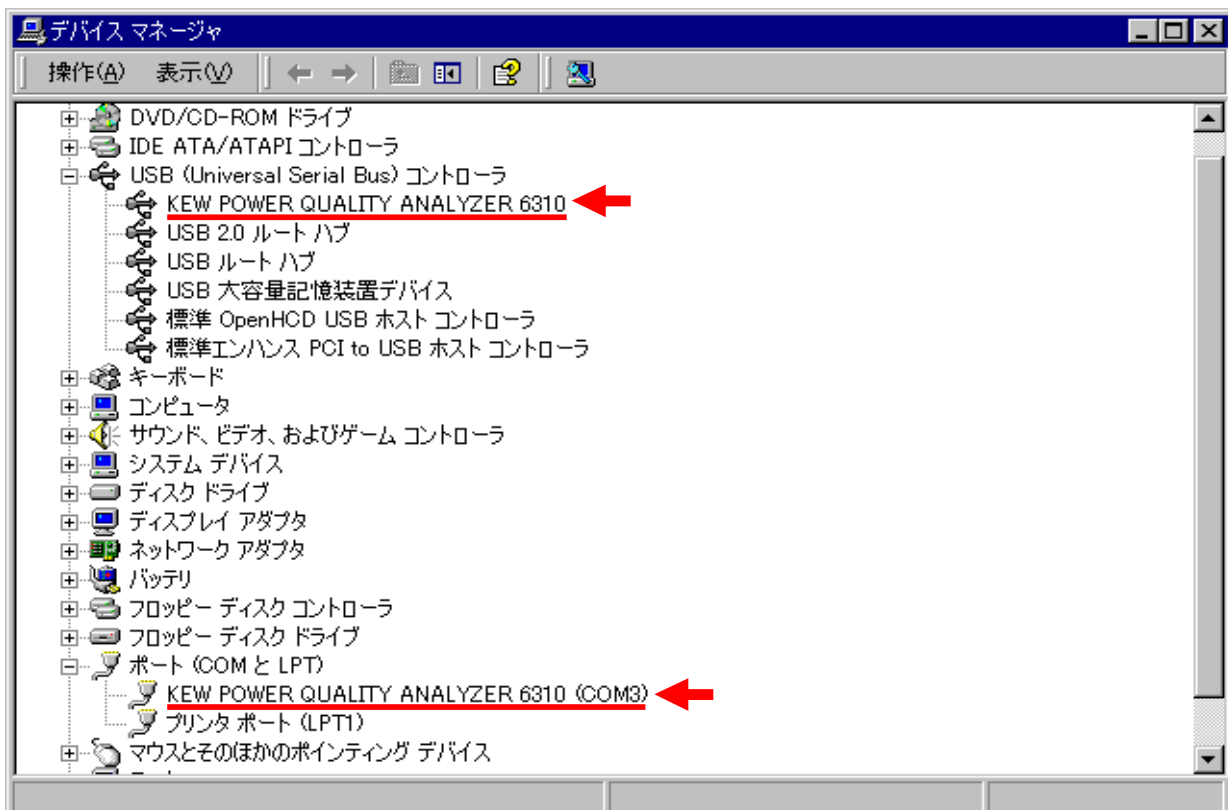

USBドライバの削除

USBドライバのインストールを中断後、再インストールできない場合は次の手順で、一度USBドライバを削除してから、インストールをやり直してください。

- (1) パソコンと本体をUSBで接続します。
- (2) Windowsの「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
- (3) コントロールパネルの「システム」をクリックします。
- (4) 「ハードウェア」の「デバイスマネージャー」をクリックします。
- (5) その他のデバイスにある「KEW POWER QUALITY ANALYZER 6310」の項目で、右クリックします。
- (6) 「削除」をクリックして、一度USBドライバをアンインストールします。

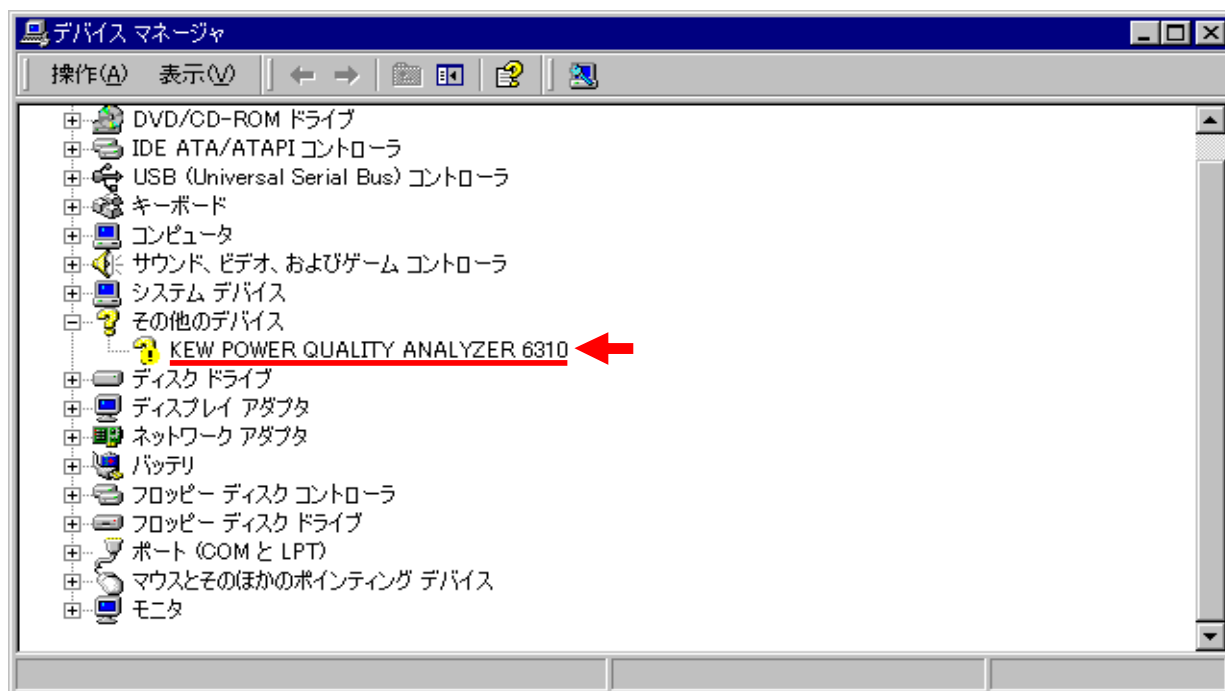

- (7) パソコンに接続しているUSBコードを一度はずして、再度接続します。
- (8) 新しいハードウェアの検索ウィザードが開始されました、
「USBドライバのインストール」の手順にしたがって、インストールを完了してください。