


「USB デバイスドライバ」を完全アンインストールする方法

※再インストールや FTDI USB Driver を使用する別の USB 機器のドライバをインストールする際に、古いドライバ情報を使用してしまうことがあります。KEW POWER METER USB デバイスドライバを完全にアンインストールするには、下記の手順にしたがって行ってください。


- 1) まず、POWER METER 6300 が PC と USB 接続していないことを確認します。
- 2) Windows 画面の左下「スタート」から、「検索」－「ファイルやフォルダ」をクリックします。
- 3) 下記の検索条件を入力して、「検索」ボタンをクリックしてください。

- ・ファイル名のすべてまたは一部：**OEM*.INF**（"*"アスタリスク も入力してください。）
- ・ファイルに含まれる単語または句：**KEW POWER METER**（"KEW","POWER","METER"の間にスペースが 1 つ入ります。）
- ・探す場所：**C:¥WINDOWS¥INF**


（C:¥WINDOWS は、システムがインストールされているフォルダです。"WIN","WINNT"など異なる場合は、フォルダ名を変更してください。また、INF フォルダが表示されていない場合は、メニューの「ツール(T)」→「フォルダオプション(O)」を開き、「表示」タブの詳細設定にある「すべてのファイルとフォルダを表示する」を選択してください。）

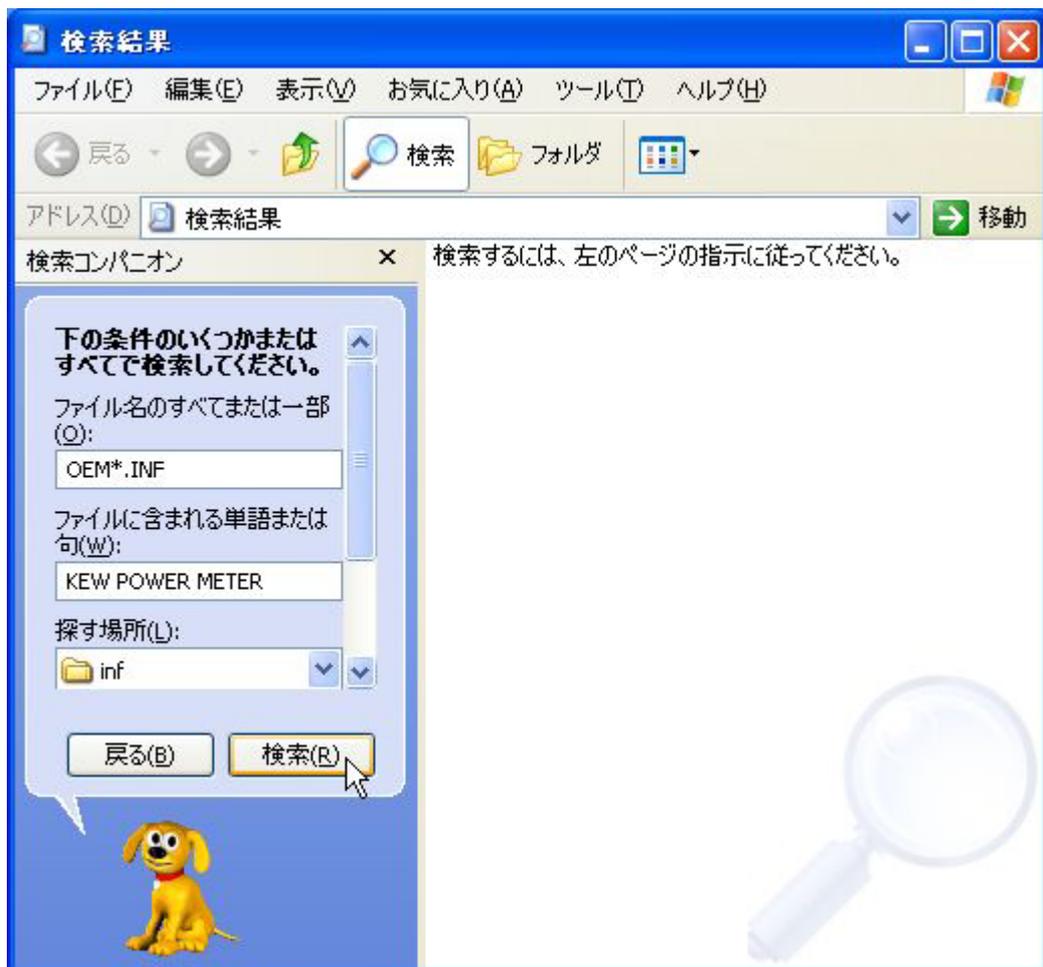

- 4) 検索が実行され、弊社ドライバ情報ファイルが見つかります。このファイルを選択し、右クリックします。項目の中から削除を選択して、選択したすべてのファイルを削除してください。
(下図では、「oem1(.inf)」、「oem2(.inf)」ファイルが見つかっています。複数ファイル見つかることもあります。また、ファイル名“oem”の末尾の数字は、ご使用の環境によって変わります。)

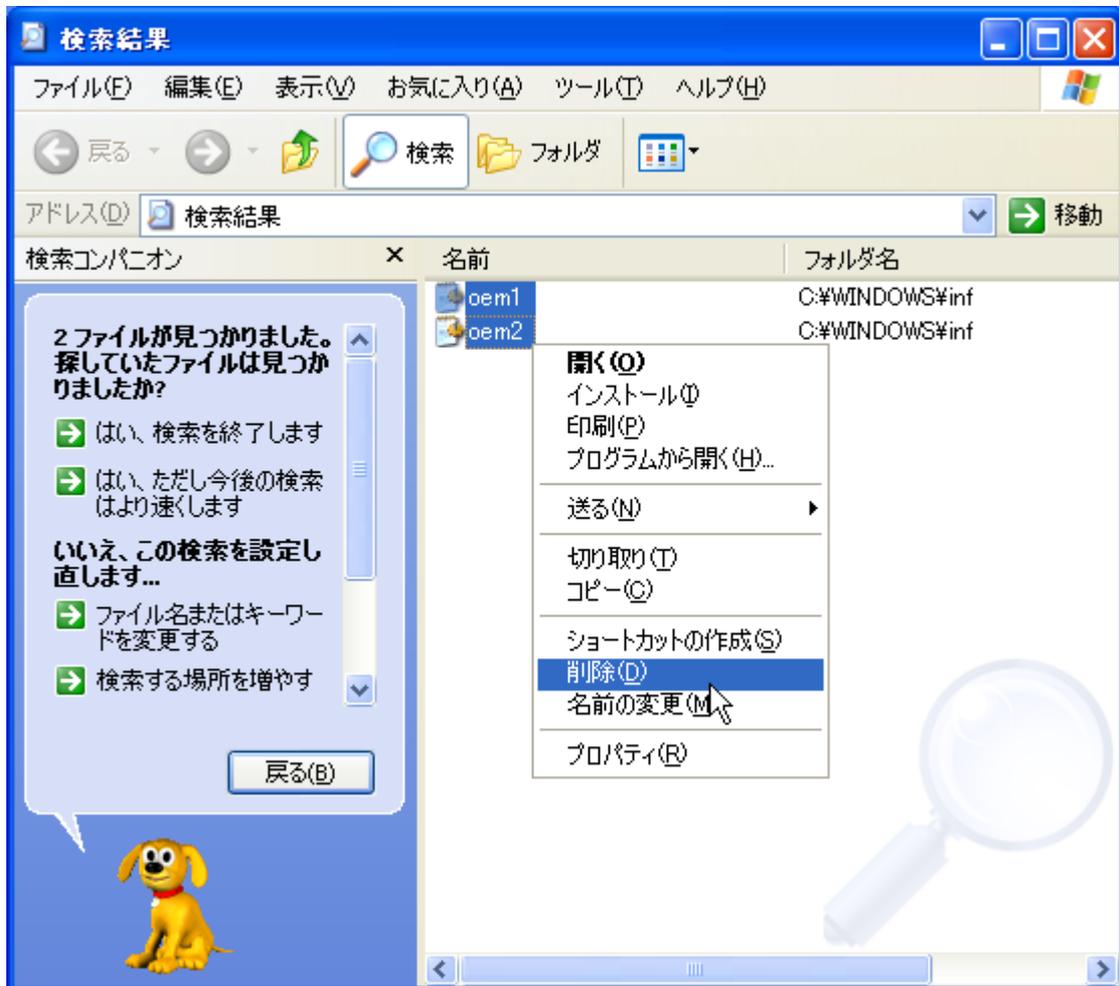

読み取り専用のメッセージが出ましても、「すべて削除」をクリックして削除してください。

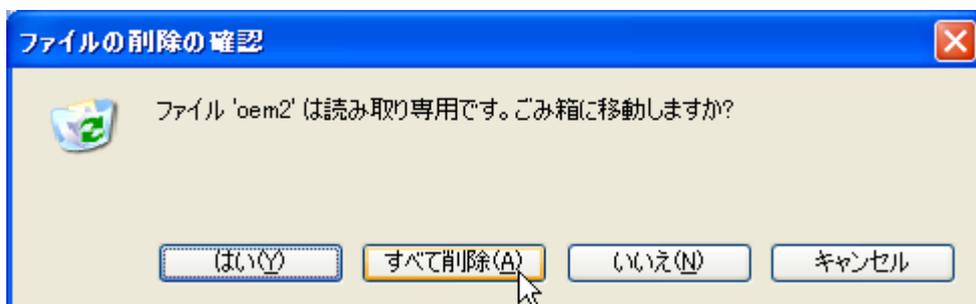

- 5) PCの電源を一度切ってから、再度電源を入れてください。(※再起動しないでください。)